

VG Ulmen - Ulmen Süd - Weidestraße

TV-Inspektion-2024

Kanal Wambach GmbH, im Schützengrund 58, 56566 Neuwied

Ort	Str	lfd. Nr	Anschlussleistungs- bezeichnung	Anschlussleistungs- bezeichnung	Straßenname	DN Hauptkanal	Zulaufknoten	Ablaufknoten	Profil- breite	Material	Station	SK (man)	Insp- text	InspBeschreibung	Char. 1	Sanierungs- länge	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Befahrgegens- richtig		
Übersicht Einzelschäden																						
Tabelle 3: Anschlussleitungen mit Einzelschäden																						
Bewertung nach DWA																						
HA-Liner Sanierung																						
Legende:																						
0														Sofortmaßnahme			Inliner					
1														kurzfristige Maßnahme			Erneuerung					
2														mittelfristige Maßnahme			Offene Bauweise					
3														langfristige Maßnahme			Funktion prüfen ggf. stilllegen					
4														kein Sanierungsbedarf (geringfügige Mängel)			abklebmen / verschließen					
5														kein Sanierungsbedarf (kein Mängel)			Fremdwasser					
9														Sanierung durchgeführt, Schaden behoben								
Ulm	Weid	18	15100M0010GA02	15100M0010	Floriansweg	DN 250	15100M0010GA02	15100M0010AP02	150	STZ	6,50	2	BCE	EndknotenRohrende	XP	4,00	HA-Liner 4,0 m	liegt komplett auf Privatbereich	Revisionsöffnung vorhanden	gegen		
Ulm	Weid	42	15107M0010RV01	15107M0010	Fromwiese	DN 250	15107M0010RV01	15107M0010AP01	150	STZ	8,60	1	BCE	EndknotenRohrende	XP		Stützen verschließen	OB 1,5m - fachgerecht verschließen	Boden sichtbar-nicht fachgerecht v	gegen		
Ulm	Weid	AL-2	15183M0010HR01	15183M0010	Am großen Baum	DN 1000	15183M0010HR01	15183M0010AP01	250	B	5,90	5	BCE	EndknotenRohrende	XP		Stillegen/Stützen verschließen		verdeckter Schacht	gegen		
Ulm	Weid	AL-12	15183M0010HR03	15183M0010	Am großen Baum	DN 1000	15183M0010HR03	15183M0010AP03	150	STZ	15,00	1	BCE	EndknotenRohrende	XP	15,00	HA-Liner in Fl. (Revision) 15,0 m		Revisionsschacht	gegen		
Ulm	Weid	AL-19	15183M0010HR05	15183M0010	Am großen Baum	DN 1000	15183M0010HR05	15183M0010AP05	150	B	16,70	1	BCE	EndknotenRohrende	XP	16,00	HA-Liner 16,0 m		Revisionsschacht	gegen		
Ulm	Weid	129	15257M0050HR02	15257M0050	Weidenstraße	DN 1000	15257M0050HR02	15257M0050AP02	125	STZ	13,90	2	BCE	EndknotenRohrende	XP	14,00	HA-Liner in Fl. (Rev-Schacht) 14,0 m	Erneuerung 15,0 m>alte Betonrohre	HA-Revisionsschacht	gegen		
Ulm	Weid	177	15257M0060HR01	15257M0060	Weidenstraße	DN 1000	15257M0060HR01	15257M0060AP01	150	STZ	7,00	2	BCE	EndknotenRohrende	XP	5,00	HA-Liner 5,0 m	OB 4m		gegen		
Ulm	Weid	183	15257M0060HR04	15257M0060	Weidenstraße	DN 1000	15257M0060HR04	15257M0060AP04	150	STZ	3,90	2	BCE	EndknotenRohrende	XP	4,00	HA-Liner 4,0 m	Erneuerung 4m		gegen		
Ulm	Weid	AL-41	15257M0050NN06	15257M0050	Weidenstraße	DN 1000	15257M0050NN06	15257M0050AP06	80	STZ	1,30	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y		OB prüfen	vermutlich nicht in Betrieb	ng ebenfalls nicht möglich mit Düse	gegen		
Ulm	Weid	65	15183M0010NN02	15183M0010	Am großen Baum	DN 1000	15183M0010NN02	15183M0010AP02	150	STZ	17,00	3	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	14,00	HA-Liner 14,0 m	komplett auf Privat (VG)	Funktion prüfen/ggf. Entwässerung	gegen		
Ulm	Weid	117	15257M0050GA03	15257M0050	Weidenstraße	DN 1000	15257M0050GA03	15257M0050AP03	150	STZ	14,30	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	14,50	HA-Liner 14,5 m	Erneuerung 14m		gegen		
Ulm	Weid	163	15257M0060GA03	15257M0060	Weidenstraße	DN 1000	15257M0060GA03	15257M0060AP03	125	STZ	5,00	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	5,00	HA-Liner 5,0 m	Erneuerung 5m		gegen		
Ulm	Weid	170	15257M0060GA11	15257M0060	Weidenstraße	DN 1000	15257M0060GA11	15257M0060AP11	100	PVC	5,00	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	5,00	HA-Liner 5,0 m	Funktion prüfen, ggf. Erneuerung 5m		gegen		
Ulm	Weid	287	15257M0100GA01	15257M0100	Weidenstraße	DN 1000	15257M0100GA01	15257M0100AP01	150	STZ	7,20	3	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	6,50	HA-Liner 6,5 m			gegen		
Ulm	Weid	AL-60	15257M0070GA02	15257M0070	Weidenstraße	DN 1000	15257M0070GA02	15257M0070AP02	150	STZ	9,90	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y		Abklebmen		vermutlich ausser Betrieb	gegen		
Ulm	Weid	AL-67	15257M0070NN05	15257M0070	Weidenstraße	DN 1000	15257M0070NN05	15257M0070AP05	100	STZ	1,20	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y		Abklebmen	at nicht weiter, Inspektion von der Gegenseite nicht möglich, unbekannt		gegen		
Ulm	Weid	16,1	15099M0270NN01	15099M0270	Am großen Baum		15099M0270NN01	15099M0270AP01					1				außerhalb BM auf Privatgelände	TV fehlt-ggf. HK Strang oder Schacht		gegen		
Ulm	Weid	16,2	15099M0270NN02	15099M0270	Am großen Baum		15099M0270NN02	15099M0270AP02					1				außerhalb BM auf Privatgelände	TV fehlt-ggf. HK Strang oder Schacht		gegen		
Ulm	K001	71	15062M0180RV02	15062M0180	Bahnhofstraße	DN 800	15062M0180RV02	15062M0180AP02	150	B	1,80	2	BCE	EndknotenRohrende	XP		Stillegen		nicht fachgerecht verschlossen	gegen		
Ulm	K001	77	15062M0180RV04	15062M0180	Bahnhofstraße	DN 800	15062M0180RV04	15062M0180AP04	150	STZ	5,90	2	BCE	EndknotenRohrende	XP		Stillegen		nicht fachgerecht verschlossen	gegen		
Ulm	K001	109	15062M0210NN01	15062M0210	Bahnhofstraße	DN 800	15062M0210NN01	15062M0210AP01	150	B	2,00	2	BCE	EndknotenRohrende	XP		Funktion prüfen ggf. stilllegen/Inliner	OB-verdeckter Schacht>Anschlüsse	vermutlich Straßeneinlauf	gegen		
Ulm	K001	AL-17	15062M0210NN02	15062M0210	Bahnhofstraße	DN 800	15062M0210NN02	15062M0210AP02	100	STZ	0,50	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y		Funktion prüfen ggf. stilllegen/Erneuer	HA-Liner 5,0 m	gegenseite nicht möglich, unbekannt	gegen		
Ulm	K001	AL-37	15062M0220NN02	15062M0220	Bahnhofstraße	DN 800	15062M0220NN02	15062M0220AP02	200	B	6,80	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y		Abklebmen	Kamera kommt nicht weiter, vermutlich ausser Betrieb		gegen		
Ulm	K001	AL-13	15062M0170RV01	15062M0170	Bahnhofstraße	DN 800	15062M0170RV01	15062M0170AP01	150	STZ	5,10	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y		Abklebmen	Kamera kommt nicht weiter		gegen		
Ulm	K001	68	15062M0180NN03	15062M0180	Bahnhofstraße	DN 800	15062M0180NN03	15062M0180AP03	150	B	3,00	2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y		Funktion prüfen ggf. stilllegen/Inliner	OB-verdeckter Schacht>Anschlüsse	vermutlich Straßeneinlauf	gegen		
Ulm	K001	68,1	15062M0180NN05	15062M0180	Bahnhofstraße	DN 800	15062M0180NN05	15062M0180AP05	100	STZ	0,00	2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y		Funktion prüfen ggf. stilllegen	OB AL prüfen	Anschluss an M0180NN03 (Schacht	gegen		
Ulm	K001	64	15062M0180GA01	15062M0180	Bahnhofstraße	DN 800	15062M0180GA01	15062M0180AP01	150	STZ	3,00	2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	2,00	Inliner ca. 1-2m -HK im Bürgersteig	Erneuerung 3m	Lageabweichungen gesamte Leitun	gegen		
Ulm	K001	83	15062M0190GA01	15062M0190	Bahnhofstraße	DN 800	15062M0190GA01	15062M0190AP01	150	STZ	3,00	2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	2,00	Inliner ca. 1-2m -HK im Bürgersteig	Erneuerung 3m	Lageabweichungen gesamte Leitun	gegen		
Ulm	K001	92	15062M0190GA03	15062M0190	Bahnhofstraße	DN 800	15062M0190GA03	15062M0190AP03	150	PVC	3,50	2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	2,00	Inliner ca. 1-2m -HK im Bürgersteig	Erneuerung 3m Bereich STZ		gegen		
Ulm	K001	118	15062M0210NN03	15062M0210	Bahnhofstraße	DN 800	15062M0210NN03	15062M0210AP03	150	B	3,60	2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y		Funktion prüfen ggf. stilllegen/Erneuer	OB-verdeckter Schacht>Anschlüsse	vermutlich Straßeneinlauf	gegen		
Ulm	K001	118,1	15062M0210NN04	15062M0210	Bahnhofstraße	DN 800	15062M0210NN04	15062M0210AP04	150	STZ		2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y		Funktion prüfen ggf. stilllegen/Erneuerung		Anschluss an M0210NN03 (Schacht	gegen		
Ulm	K001	172	15125M0020GA02	15125M0020	Höchstberger Straße	DN 250	15125M0020GA02	15125M0020AP02	150	STZ	5,00	2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	5,00	HA-Liner 5m	Erneuerung 5m		gegen		
Ulm	K001	180	15125M0020GA06	15125M0020	Höchstberger Straße	DN 250	15125M0020GA06	15125M0020AP06	150	PVC	5,00	2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	5,00	HA-Liner 5m			gegen		
Ulm	K001	187	15125M0020GA07	15125M0020	Höchstberger Straße	DN 250	15125M0020GA07	15125M0020AP07	150	STZ	8,50	3	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	6,00	HA-Liner 6m			gegen		
Ulm	K001	211	15125M0030GA03	15125M0030	Höchstberger Straße	DN 250	15125M0030GA03	15125M0030AP03	125	PVC	5,00	3	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	4,50	HA-Liner ca. 4,5m			gegen		
Ulm	K001	217	15125M0030HR01	15125M0030	Höchstberger Straße	DN 250	15125M0030HR01	15125M0030AP01	150	PVC	5,00	2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	4,50	HA-Liner ca. 4,5m	Erneuerung 4,30m Bereich STZ		gegen		
Aud Haup	AL-8	03116M0170GA01	03116M0170	Hauptstrasse	DN 300	03116M0170GA01	03116M0170AP01		150	STZ	7,70	1	BDC	Inspektion abgebrochenAbbruch de	Y	8,30	HA-Liner 8,3 m		Kamera kommt nicht weiter Bögen	gegen		
Sch S-Kir	AL-51	14163M0040NN02	14163M0040	Kirchstraße	DN 250	14163M0040NN02	14163M0040AP02		100	STZ	2,40	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y		Erneuerung	HA-Liner 3,5 m?	Abbruch Kamera kommt nicht weiter	gegen		
Sch S-Kir	AL-34	14163M0040GA01	14163M0040	Kirchstraße	DN 250	14163M0040GA01	14163M0040AP01		150	STZ	3,00	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	3,50	HA-Liner 3,5 m	Erneuerung		gegen		
Sch S-Kir	AL-41	14163M0040GA03	14163M0040	Kirchstraße	DN 250	14163M0040GA03	14163M0040AP03		150	STZ	3,00	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	3,50	HA-Liner 3,5 m	Erneuerung		gegen		
Sch Schmitt-Kirchstraße														Inspektion endet vor dem EndknotenAbbru						25,00	5 HA-Liner insgesamt 25 m Länge Ersatz	
Aif A-Kir	AL-26	02163M0020HR06	02163M0020	Kirchstrasse	DN 500	02163M0020HR06	02163M0020AP06		150	STZ	6,20	1	BCE	EndknotenRohrende	XP	5,00	HA-Liner 5,0 m			gegen		
Aif A-Kir	AL-124	02163M0060RV02	02163M0060	Kirchstrasse	DN 400	02163M0060RV02	02163M0060AP02		150	STZ	4,90	2	BCE	EndknotenRohrende	XP		Abklebmen		verschlossen	gegen		
Aif A-Kir	AL-142	02229M0090HR02	02229M0090	Kirchstrasse	DN 350	02229M0090HR02	02229M0090AP02		150	GG	3,60	1	BCE	EndknotenRohrende	XP	4,00	HA-Liner 4,0 m			gegen		
Aif A-Kir	AL-155	02229M0090RV03	02229M0090	Kirchstrasse	DN 350	02229M0090RV03	02229M0090AP03		150	STZ	1,70	1	BCE	EndknotenRohrende	XP		Offene Bauweise	HA-Liner 3,0 m mit 02229M0090GA0	ggf. Zugangsöffnung aus dem Haus	gegen		
Aif A-Kir	AL-158	02229M0090RV05	02229M0090	Kirchstrasse	DN 350	02229M0090RV05	02229M0090AP05		150	STZ	1,40	1	BCE	EndknotenRohrende	XP		stilllegen/verschließen		verschlossen	gegen		
Aif A-Kir	AL-195	02999M0210RV02	02999M0210	Raffelsteinstrasse	DN 300	02999M0210RV02	02999M0210AP02		150	STZ	7,40	0	BCE	EndknotenRohrende	XP		stilllegen		verschlossen	gegen		
Aif A-Kir	AL-94	02163M0050NN02	02163M0050	Kirchstrasse	DN 400	02163M0050NN02	02163M0050AP02		100	B	2,00	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	3,00	HA-Liner 3,0 m	Erneuerung	Versatz	gegen		
Aif A-Kir	AL-132	02229M0090GA07	02229M0090	Kirchstrasse	DN 350	02229M0090GA07	02229M0090AP07		150	PVC	0,30	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y		AL spülen	HA-Liner 3,0 m	Verstopfung in Leitung	gegen		
Aif A-Kir	AL-88	02163M0050NN01	02163M0050	Kirchstrasse	DN 400	02163M0050NN01	02163M0050AP01		100	B	3,40	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	4,00	HA-Liner 4,0 m	Erneuerung		gegen		
Aif A-Kir	AL-138	02229M0090GA08	02229M0090	Kirchstrasse	DN 3																	

Ort	Str	lfd. Nr	Anschlussleistungs- bezeichnung	Anschlussleistungs- bezeichnung	Straßenname	DN Hauptkanal	Zulaufknoten	Ablaufknoten	Profil- breite	Material	Station	SK (man)	Insp- text	InspBeschreibung	Char.1	Sanierungs- länge	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Befahrgegens -richtig
Ulm	Wei	233	15257M0070RV04	15257M0070RV04	Weidenstraße		15257M0070RV04	15257M0070	200	B	0,80	1	BCE	EndknotenRohrende	XP		verschließen/verdammen	am Schacht	erech verschloßen/Boden sichtbar	gegen
Ulm	Wei	269	15257M0080RV06	15257M0080RV06	Weidenstraße		15257M0080RV06	15257M0080	200	B	0,20	3	BCE	EndknotenRohrende	XP		verschließen/verdammen	am Schacht	nicht fachgerecht verschloßen	gegen
Ulm	Wei	AL-98	15257M0100RV03	15257M0100RV03	Weidenstraße		15257M0100RV03	15257M0100	150	STZ	4,80	1	BCE	EndknotenRohrende	XP		Abklemmen		verschloßen, ausser Betrieb	gegen
Ulm	Wei	AL-90	15257M0080NN04	15257M0080NN04	Weidenstraße		15257M0080NN04	15257M0080	100	STZ	10,10	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y		Abklemmen	Kamera kommt nicht weiter, vermutlich ausser Betrieb	gegen	
Ulm	Wei	236	15257M0080GA03	15257M0080GA03	Weidenstraße		15257M0080GA03	15257M0080	200	STZ	6,00	2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	6,00	HA-Liner aus Schacht 6,0 m	Erneuerung 6m		gegen
Ulm	Wei	AL-35	15257M0040GA04	15257M0040GA04	Weidenstraße		15257M0040GA04	15257M0040	125	STZ	13,30	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	14,00	HA-Liner 14,0 m	Erneuerung 14,0 m	3 Weitere AL nach Inspektionsziel	gegen
Ulm	K001	51	15062M0160GA01	15062M0160GA01	Bahnhofstraße		15062M0160GA01	15062M0160	100	STZ	5,00	2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	2,00	Inliner ca. 1-2m -HK im Bürgersteig	Erneuerung 5m	Lageabweichungen gesamte Leitun	gegen
Sch	S-Kir	AL-62	14163M0070GA04	14163M0070GA04	Kirchstraße		14163M0070GA04	14163M0070	100	STZ	6,10	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	6,50	HA-Liner 6,5 m	Erneuerung		gegen
Sch	S-Kir	AL-20	14163M0020NN03	14163M0020NN03	Kirchstraße		14163M0020NN03	14163M0020	150	STZ	0,20	1	BCE	EndknotenRohrende	XP		abklemmen	Leitung verstopft, vermutlich außer Betrieb	gegen	
Aif	A-Kir	AL-36	02163M0020RV05	02163M0020RV05	Kirchstrasse		02163M0020RV05	02163M0020	250	STZ	28,50	1	BCE	EndknotenRohrende	XP		mit Deckel verschließen		verschüttet	gegen
Aif	A-Kir	AL-56	02163M0030HR01	02163M0030HR01	Kirchstrasse		02163M0030HR01	02163M0030	150	PVC	2,80	2	BCE	EndknotenRohrende	XP	3,00	HA-Liner 3,0 m		Schacht mit Rückstauklappe	gegen
Aif	A-Kir	AL-62	02163M0040ER04	02163M0040ER04	Kirchstrasse		02163M0040ER04	02163M0040	100	PVC	2,60	1	BCE	EndknotenRohrende	XP	3,00	HA-Liner 3,0 m		Bircorinne	gegen
Aif	A-Kir	AL-70	02163M0040HR02	02163M0040HR02	Kirchstrasse		02163M0040HR02	02163M0040	150	PVC	11,80	5	BCE	EndknotenRohrende	XP				verschüttet	gegen
Aif	A-Kir	AL-113	02163M0060HR04	02163M0060HR04	Kirchstrasse		02163M0060HR04	02163M0060	125	STZ	6,90	1	BCE	EndknotenRohrende	XP	7,00	HA-Liner 7,0 m			gegen
Aif	A-Kir	AL-192	02999M0210HR05	02999M0210HR05	Raiffeisenstrasse		02999M0210HR05	02999M0210	150	PVC	10,00	2	BCE	EndknotenRohrende	XP	10,00	HA-Liner 10,0 m		Revisionsöffnung	gegen
Aif	A-Kir	AL-101	02163M0050NN04	02163M0050NN04	Kirchstrasse		02163M0050NN04	02163M0050	150	PVC	2,10	1	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	3,00	HA-Liner 3,0 m		Versatz	gegen
Aif	A-Kir	AL-118	02163M0060NN05	02163M0060NN05	Kirchstrasse		02163M0060NN05	02163M0060	100	STZ	5,00	2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	5,00	HA-Liner 5,0 m		Einragende Dichtung	gegen
Aif	A-Kir	AL-169	02999M0190RR01	02999M0190RR01	Kirchstrasse		02999M0190RR01	02999M0190	100	PVC	6,70	3	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y		AL spülen	Bogen zu stark	gegen	
Aif	A-Kir	AL-221	02999M0230NN02	02999M0230NN02	Raiffeisenstrasse		02999M0230NN02	02999M0230	150	STZ	2,90	2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y		Funktion prüfen ggf. stilllegen	verschüttet	gegen	
Aif	A-Kir	AL-176	02999M0200NN01	02999M0200NN01	Raiffeisenstrasse		02999M0200NN01	02999M0200	250	STZ	15,50	2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	14,00	HA-Liner 14,0 m			gegen
Aif	A-Kir	AL-122	02163M0060NN06	02163M0060NN06	Kirchstrasse		02163M0060NN06	02163M0060	100	PVC	0,30	2	BDC	Inspektion endet vor dem Endknoten	Y	3,00	HA-Liner 3,0 m		Versatz+DN zu klein	gegen