

Haltung:	10178R0030	Insp.-Datum	20.10.2022
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Gillenbeuren	Firma:	
Nummer:	Gillenbeuren	Inspekteur:	D.Rüth
Straße:	Lindenstraße	Videodaten	
Ort:	Gillenbeuren	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	
Zulaufknoten:	10178R0030	Inspektion	
Ablaufknoten:	10098R0020	Richtung & Länge:	O: 57,60 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	600/600 mm	Kamerasystem:	selbstfahrende Kamera
Länge:	58,77 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Beton	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KR	Bewertung	
		Klasse auto/man:	6/0 (DWA M 149-3)

	Kürzel	Kl.	[m]	Pos.	Zusätze	Langtext
10178R0030						
	BCD XP		0,00			Anfangsknoten Rohranfang
	BCA D A		2,10	02	150	Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt Anschluss offen
	BCA D A		13,10	09	150	Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt Anschluss offen
	BCA D A		14,00	01	150	Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt Anschluss offen
	BCA E A		14,60	10	150	Anschluss einfacher Anschluss - gemeißelt Anschluss offen
	BAH C	2	14,60	10		Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)
	BCA D A		29,80	10	150	Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt Anschluss offen
	BAH A	4	29,80	10		Schadhafter Anschluss Lage des Anschlusses um das Rohr ist falsch
	BCA D A		38,50	02	150	Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt Anschluss offen
	BCA D A		39,80	10	150	Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt Anschluss offen
	BCA D A		45,70	02	150	Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt Anschluss offen
	BCA D A		49,10	10	150	Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt Anschluss offen
	BAJ B	0	51,50	0802	30	Versobene Verbindung radial
	BAC A	1	51,50	0206	200	Rohrbruch/Einsturz
	BAC B	1	51,50	0205	200	Bruch
	BAJ B	1	53,40	1105	20	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	BAF B A	3	53,40	0412		Versobene Verbindung radial
	BCE XP		57,60			Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) mechanische Beschädigung
10098R0020						Endknoten Rohrende

1222 - AL freifräsen / 60% verstopft

1226 - Anschlussanierung

1228 - kein Sanierungsbedarf

1233 bis 1237 -
OB 3m / Boden sichtbar