



VG Ulmen - Gillenbeuren				TV-Inspektion-2022				G.Hilger GmbH Im Bröhl, 56651 Oberzissen															
Ort	lfd. Nr	Haltung	Straßenname	Zulaufknoten	Ablaufknoten	Profilbreite	Material	Station	SK (auto)	SK (man)	Insp-text	InspBeschreibung	Char.1	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Numerischer Zusatz 1	Streckenschaden	Befahrungsrichtung				
Übersicht Einzelschäden																							
Tabelle 1: Haltungen mit Einzelschäden Bewertung nach DWA												Legende:								Inliner			
												0 Sofortmaßnahme								Erneuerung			
												1 kurzfristige Maßnahme								Offene Bauweise			
												2 mittelfristige Maßnahme								Funktion prüfen ggf. stilllegen			
												3 langfristige Maßnahme								abklemmen / verschließen			
												4 kein Sanierungsbedarf (geringfügige Mängel)								Fremdwasser			
Partielle Sanierung Priorität 1												5 kein Sanierungsbedarf (keine Mängel)											
												9 Sanierung durchgeführt, Schaden behoben											
Gil	1	10011M0010	Am Berg	10011M0010	10099M0010	250	STZ	0,00			BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						in				
Gil	1,1	10011M0010	Am Berg	10011M0010	10099M0010	250	STZ	0,10			3	BAB	RissbildungRissam Rohrumfang	B	Rissanierung		1 mm		in				
Gil	2	10011M0010	Am Berg	10011M0010	10099M0010	250	STZ	5,90	1	1	BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	Scherbensanierung 1,5m		4 mm	A1	in					
Gil	3	10011M0010	Am Berg	10011M0010	10099M0010	250	STZ	7,40				BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B		4 mm	B1	in					
Gil	4	10011M0010	Am Berg	10011M0010	10099M0010	250	STZ	9,90	3	3	BAI	Einragendes Dichtungsmaterialandere Dichtungsart	Z	Dichtung fräsen - RV sanieren	nicht identifizierbarer V	5 %		in					
Gil	5	10011M0010	Am Berg	10011M0010	10099M0010	250	STZ	30,30				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss geschlossen	A		150 mm		in					
Gil	6	10011M0010	Am Berg	10011M0010	10099M0010	250	STZ	30,90				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss geschlossen	A		150 mm		in					
Gil	7	10011M0010	Am Berg	10011M0010	10099M0010	250	STZ	42,40	3	3	BAB	RissbildungRissam Rohrumfang	B	Rissanierung		1 mm		in					
Gil	8	10011M0010	Am Berg	10011M0010	10099M0010	250	STZ	42,70				BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E	Anschlussanierung	150 mm		in					
Gil	9	10011M0010	Am Berg	10011M0010	10099M0010	250	STZ	42,70	2	2	BAH	Schadhafter AnschlussSpalt zwischen dem Ende des An	B					in					
Gil	10	10011M0010	Am Berg	10011M0010	10099M0010	250	STZ	43,00		1	BCE	EndknotenRohrende	XP						in				
Gil	61	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	0,00				BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP					in				
Gil	62	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	1,60	3	3	BAB	RissbildungRissin Längsrichtung	B	mit		1 mm		in					
Gil	63	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	1,60	3	2	BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	Scherbensanierung		1 mm		in					
Gil	64	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	1,90	3	3	BAB	RissbildungRissam Rohrumfang	B	mit		1 mm		in					
Gil	65	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	3,50	3	2	BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	Scherbensanierung		1 mm		in					
Gil	66	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	5,80				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A		150 mm		in					
Gil	67	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	18,30				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A		150 mm		in					
Gil	68	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	20,60	3	3	BAB	RissbildungRissgewundene oder spiralförmige Rissbildung	B	Rissanierung		1 mm		in					
Gil	69	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	24,90				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A		150 mm		in					
Gil	70	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	29,10	3	3	BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	Rissanierung 1m		1 mm	A1	in					
Gil	71	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	29,80				BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B		1 mm	B1	in					
Gil	72	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	31,40				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A		150 mm		in					
Gil	73	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	39,30				BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E		150 mm		in					
Gil	74	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	39,30	2	2	BAH	Schadhafter AnschlussSpalt zwischen dem Ende des An	B	Anschlussanierung				in					
Gil	75	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	39,30	5	1	BAH	Schadhafter Anschlussanderer Schaden	Z	Hohlraum verpressen	Hohlraum Sichtbar			in					
Gil	75,1	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	39,30	3	3	BAG	Einragender Anschluss		einr. Stützen fräsen		10 %		in					
Gil	76	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	39,50	4	4	BAB	RissbildungOberflächenriss (Haariss)in Längsrichtung	A	Rissanierung		1 mm		in					
Gil	77	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	44,00				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A		150 mm		in					
Gil	78	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	51,00	3	3	BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	Rissanierung 1m		1 mm	A2	in					
Gil	79	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	51,50				BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E	Scherbensanierung	150 mm		in					
Gil	80	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	51,50	2	2	BAH	Schadhafter AnschlussSpalt zwischen dem Ende des An	B	Anschlussanierung				in					
Gil	81	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	51,50	1	1	BAG	Einragender Anschluss		einr. Stützen fräsen		30 %		in					
Gil	82	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	51,70				BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B		1 mm	B2	in					
Gil	83	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	51,70				BDC	Inspektion abgebrochenAbbruch der Inspektion	Y		Kamera kann nicht weiter			in				
Gil	84	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	0,00				BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP					gegen				
Gil	85	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	1,90				BCA	Anschlussanderer Anschluss als ein AbzweigAnschluss offen	F		150 mm		gegen					
Gil	86	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	10,00	3	3	BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	Scherbensanierung 1m		1 mm	A3	gegen					
Gil	87	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	10,00	3	3	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B			10 mm		gegen					
Gil	88	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	10,80				BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B		1 mm	B3	gegen					
Gil	89	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	10,80		1	BDC	Inspektion abgebrochenAbbruch der Inspektion	Y	Haltungslänge 62,50		Gegenseite erreicht			gegen				
Gil	89	10011M0070	Am Berg	10011M0050	10023M0030	250	STZ	62,50		1	BCE	EndknotenRohrende	XP						gegen				
Gil	189	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	0,00				BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP					in				
Gil	190	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	5,50	3	3	BAB	RissbildungRissam Rohrumfang	B	Scherbensanierung		1 mm		in					
Gil	191	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	7,80				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A		150 mm		in					
Gil	192	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	12,50				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A		150 mm		in					
Gil	193	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	12,80	3	3	BAB	RissbildungRissam Rohrumfang	B	Rissanierung		1 mm		in					
Gil	194	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	14,10				BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E		150 mm		in					
Gil	195	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	14,10	2	2	BAH	Schadhafter Anschlussum Umfang des Anschlusses ist t	C	Anschlussanierung				in					
Gil	196	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	14,80	1	2	BAI	Einragendes Dichtungsmaterialandere Dichtungsart	Z	Dichtungsmasse fräsen		40 %		in					
Gil	197	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	15,20				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A		150 mm		in					
Gil	198	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	15,20	5	4	BAH	Schadhafter Anschlussanderer Schaden	Z	Dichtungsmasse in AL fräsen	nicht identifizierter Werkstoff ragt ein 20%			in					
Gil	199	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	17,80				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A		150 mm		in					
Gil	200	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	23,90				BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E		150 mm		in					
Gil	201	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	23,90	2	2	BAH	Schadhafter Anschlussum Umfang des Anschlusses ist t	C	Anschlussanierung				in					
Gil	202	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	24,20	4	4	BAI	Einragendes Dichtungsmaterialandere Dichtungsart	Z	Dichtungsmasse fräsen		0 %		in					
Gil	203	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	24,50				BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A		150 mm		in					



Ort	lfd. Nr	Haltung	Straßenname	Zulaufknoten	Ablaufknoten	Profilbreite	Material	Station	SK (auto)	SK (man)	Insp-text	InspBeschreibung	Char.1	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Numerischer Zusatz 1	Strecken-schaden	Befahrungs-richtung
Gil	204	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	27,90	3	4	BAF	OberflächenschadenAbplatzung (Ausbruch kleiner Teile)	B	Glasurschaden					in
Gil	205	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	29,20			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	206	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	43,90			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	207	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	46,60			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	208	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	51,50			BCA	Anschluss-einfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E				150 mm		in
Gil	209	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	51,50	2	2	BAH	Schadhafter AnschlussSpalt zwischen dem Ende des An	B	Anschlussssanierung					in
Gil	210	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	51,50			BAH	Schadhafter AnschlussLage des Anschlusses um das R	A	mit					in
Gil	211	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	51,50	1	1	BAG	Einragender Anschluss	B	einr. Stützen fräsen			30 %		in
Gil	212	10080M0010	Buchholzstr	10080M0010	10116M0220	250	STZ	52,90		1	BCE	EndknotenRohrende	XP						in
Gil	217	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	0,00			BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Gil	218	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	6,30			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	219	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	6,60	3	3	BAB	RissbildungRissin Längsrichtung	B	Rissssanierung			1 mm		in
Gil	220	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	6,80			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	221	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	7,30			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	222	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	11,00	4	4	BAB	RissbildungOberflächenriss (Haariss)in Längsrichtung	A	Rissssanierung 0,5m			1 mm	A1	in
Gil	223	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	11,50			BAB	RissbildungOberflächenriss (Haariss)in Längsrichtung	A				1 mm	B1	in
Gil	224	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	17,90			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	225	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	20,30			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	226	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	22,90			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	227	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	33,40			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	228	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	34,00			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	229	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	37,00	3	3	BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	Long-Liner 1,0 m	OB 1,0 m Stützen erneuern		1 mm	A2	in
Gil	230	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	37,40	1	1	BAC	Rohrbruch/EinsturzFehlen von Teilen	B				150 mm		in
Gil	231	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	37,50	0	1	BAP	Hohlraum sichtbar		Hohlraum verpressen					in
Gil	232	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	37,50	0	1	BAP	Hohlraum sichtbar		mit					in
Gil	233	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	37,60			BCA	Anschluss-einfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E				150 mm		in
Gil	234	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	37,60	2	2	BAH	Schadhafter Anschlussam Umfang des Anschlusses ist t	C	Anschlussssanierung					in
Gil	235	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	37,60			BAH	Schadhafter AnschlussLage des Anschlusses um das R	A	einr. Stützen fräsen					in
Gil	236	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	37,60			BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B				1 mm	B2	in
Gil	237	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	41,90		5	BAB	RissbildungOberflächenriss (Haariss)am Rohrfumfang	A	Glasurschaden			1 mm		in
Gil	238	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	42,30	4	4	BAB	RissbildungOberflächenriss (Haariss)in Längsrichtung	A	Rissssanierung			1 mm		in
Gil	239	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	42,30	4	4	BAB	RissbildungOberflächenriss (Haariss)in Längsrichtung	A	Rissssanierung			1 mm		in
Gil	240	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	42,60			BCA	Anschluss-einfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E				150 mm		in
Gil	241	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	42,60	2	2	BAH	Schadhafter AnschlussSpalt zwischen dem Ende des An	B	Anschlussssanierung					in
Gil	242	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	42,60			BAH	Schadhafter AnschlussLage des Anschlusses um das R	A	einr. Stützen fräsen					in
Gil	243	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	50,30			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	244	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	50,90			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	245	10080M0030	Buchholzstr	10080M0030	10080M0020	250	STZ	55,00		1	BCE	EndknotenRohrende	XP		+ OB 1m				in
Gil	310	10098M0090	Hauptstraße	10098M0090	10098M0080	500	B	0,00			BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Gil	311	10098M0090	Hauptstraße	10098M0090	10098M0080	500	B	12,40	3	4	BAF	OberflächenschadenAbplatzung (Ausbruch kleiner Teile)	B	kein Sanierungsbedarf					in
Gil	312	10098M0090	Hauptstraße	10098M0090	10098M0080	500	B	27,30	3	3	BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	Rissssanierung 0,5m			1 mm	A1	in
Gil	313	10098M0090	Hauptstraße	10098M0090	10098M0080	500	B	27,60			BCA	Anschluss-einfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E	verstopft? Überprüfen			150 mm		in
Gil	314	10098M0090	Hauptstraße	10098M0090	10098M0080	500	B	27,60	2	2	BAH	Schadhafter AnschlussSpalt zwischen dem Ende des An	B	Anschlussssanierung					in
Gil	315	10098M0090	Hauptstraße	10098M0090	10098M0080	500	B	27,60	0	2	BAP	Hohlraum sichtbar		Rohrwandsanierung	kein Hohlraum				in
Gil	316	10098M0090	Hauptstraße	10098M0090	10098M0080	500	B	27,80			BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B				1 mm	B1	in
Gil	317	10098M0090	Hauptstraße	10098M0090	10098M0080	500	B	49,40			BCA	Anschluss-einfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E	Hohlraum verpressen	Hohlraum-Rattennest		150 mm		in
Gil	318	10098M0090	Hauptstraße	10098M0090	10098M0080	500	B	49,40	2	1	BAH	Schadhafter AnschlussSpalt zwischen dem Ende des An	B	Anschlussssanierung					in
Gil	319	10098M0090	Hauptstraße	10098M0090	10098M0080	500	B	52,20	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in
Gil	320	10098M0090	Hauptstraße	10098M0090	10098M0080	500	B	54,20	2	2	BAB	RissbildungRissam Rohrfumfang	B	Rissssanierung			2 mm		in
Gil	321	10098M0090	Hauptstraße	10098M0090	10098M0080	500	B	54,20		1	BCE	EndknotenRohrende	XP						in
Gil	524	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	0,00			BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP	OB 1,5m	Long-Liner 1,5 m				in
Gil	525	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	0,40	1	1	BAC	Rohrbruch/EinsturzBruch	A	mit			200 mm		in
Gil	526	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	0,40	0	0	BAP	Hohlraum sichtbar		mit					in
Gil	527	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	0,40			BCA	Anschluss-einfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E	mit	Stützsanierung		100 mm		in
Gil	528	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	0,40	2	2	BAH	Schadhafter Anschlussam Umfang des Anschlusses ist t	C	mit					in
Gil	529	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	0,80	3	3	BAB	RissbildungRissam Rohrfumfang	B	mit			1 mm		in
Gil	530	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	2,50	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in
Gil	531	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	7,10	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in
Gil	532	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	15,50			BCA	Anschluss-einfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E				150 mm		in
Gil	533	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	15,50			BAH	Schadhafter AnschlussLage des Anschlusses um das R	A	Anschlussssanierung					in
Gil	534	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	15,50	2	2	BAH	Schadhafter Anschlussam Umfang des Anschlusses ist t	C	mit					in
Gil	535	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	15,50	2	2	BAG	Einragender Anschluss	B	einr. Stützen fräsen			20 %		in
Gil	536	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	19,20	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in
Gil	537	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	20,70	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in
Gil	538	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	26,70	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in
Gil	539	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	32,80	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in
Gil	540	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	34,30	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in
Gil	541	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	35,90	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in



Ort	lfd. Nr	Haltung	Straßenname	Zulaufknoten	Ablaufknoten	Profilbreite	Material	Station	SK (auto)	SK (man)	Insp-text	InspBeschreibung	Char.1	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Numerischer Zusatz 1	Strecken-schaden	Befahrungs-richtung
Gil	542	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	40,30	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in
Gil	543	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	42,90			BCA	Anschluss-einfacher Anschluss - gemeißelt	E	Anschluss offen			150 mm		in
Gil	544	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	42,90	2	2	BAH	Schadhafter Anschlusssam Umfang des Anschlusses ist t	C	Anschlussanierung					in
Gil	545	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	43,00	3	3	BAG	Einragender Anschluss	B	einr. Stützen fräsen			15 %		in
Gil	546	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	44,90	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in
Gil	547	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	47,90	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in
Gil	548	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	52,40	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in
Gil	549	10109M0060	Gartenstraße	10109M0060	10109M0050	250	STZ	57,10		0	BCE	EndknotenRohrende	XP		+ OB 1,5m				in
Gil	550	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	0,00			BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Gil	551	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	5,40			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	552	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	5,40	2		BAH	Schadhafter AnschlussSpalt zwischen dem Ende des An	B	kein Schaden					in
Gil	553	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	8,60			BCA	Anschluss-einfacher Anschluss - gemeißelt	E	Anschluss offen			150 mm		in
Gil	554	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	8,60	2	2	BAH	Schadhafter Anschlusssam Umfang des Anschlusses ist t	C	Anschlussanierung					in
Gil	555	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	8,60	2	2	BAG	Einragender Anschluss	B	einr. Stützen fräsen			25 %		in
Gil	556	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	8,60	3	3	BAB	RissbildungRissin Längsrichtung	B	Rissanierung			1 mm		in
Gil	557	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	8,70	3	3	BAB	RissbildungRissin Längsrichtung	B	mit			1 mm		in
Gil	558	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	11,90	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in
Gil	559	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	16,20			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A	nicht fachgerecht verschlossen			150 mm		in
Gil	560	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	16,20			BDB	Allgemeine Anmerkung		Anschluss verschließen		Abzweig nicht fachgerecht verschlossen			in
Gil	561	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	25,70	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in
Gil	562	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	28,20	3	4	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		in
Gil	563	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	31,00			BCA	Anschluss-einfacher Anschluss - gemeißelt	E	Anschluss offen			150 mm		in
Gil	564	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	31,00	2	2	BAH	Schadhafter Anschlusssam Umfang des Anschlusses ist t	C	Anschlussanierung					in
Gil	565	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	31,00	1	1	BAC	Rohrbruch/EinsturzFehlen von Teilen	B	mit			50 mm		in
Gil	566	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	31,00	2	2	BAG	Einragender Anschluss	B	einr. Stützen fräsen			20 %		in
Gil	567	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	31,00	3	3	BAB	RissbildungRissin Längsrichtung	B	mit			1 mm		in
Gil	568	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	31,10	3	3	BAB	RissbildungRissin Längsrichtung	B	Rissanierung			1 mm		in
Gil	568,1	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	32,80			2 BBF	InfiltrationSchwitzen	A	RV Sanierung					in
Gil	568,2	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	34,30			2 BBF	InfiltrationSchwitzen	A	RV Sanierung					in
Gil	568,3	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	35,80			2 BBF	InfiltrationSchwitzen	A	RV Sanierung					in
Gil	569	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	37,30	3	2	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	RV Sanierung		undicht	10 mm		in
Gil	570	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	40,30	3	3	BAJ	Verschobene Verbindungsradial	B	RV Sanierung		undicht	10 mm		in
Gil	571	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	43,70			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A	verschlossen			150 mm		in
Gil	572	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	43,70			BDB	Allgemeine Anmerkung				Mit Deckel verschlossen			in
Gil	573	10109M0070	Gartenstraße	10109M0070	10109M0060	250	STZ	47,00		1	BCE	EndknotenRohrende	XP						in
Gil	574	10116M0010	Hauptstraße	10116M0010	10178M0030	500	B	0,00			BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Gil	575	10116M0010	Hauptstraße	10116M0010	10178M0030	500	B	5,00	1	1	BBF	InfiltrationFließen	C	Schachtenbindung sanieren					in
Gil	576	10116M0010	Hauptstraße	10116M0010	10178M0030	500	B	5,00		1	BCE	EndknotenRohrende	XP						in
Gil	577	10116M0020	Hauptstraße	10116M0020	10116M0010	500	B	0,00			BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Gil	577,1	10116M0020	Hauptstraße	10116M0020	10116M0010	500	B	18,50	1	1	BBF	InfiltrationFließen	C	Schachtenbindung sanieren					in
Gil	578	10116M0020	Hauptstraße	10116M0020	10116M0010	500	B	18,50		1	BCE	EndknotenRohrende	XP						in
Gil	743	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	0,00			BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP	HALTUNG R+TV NEU		wurde ungereinigt inspiziert!			in
Gil	744	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	0,20	4	4	BBC	Ablagerungengrobes Material	B	reinigen			20 %		in
Gil	745	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	1,30	4	4	BBC	Ablagerungenfeines Material	A	reinigen			20 %	A1	in
Gil	746	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	3,10			BBC	Ablagerungenfeines Material	A	reinigen			50 %	B1	in
Gil	747	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	4,60	0	1	BBA	Wurzelnkomplexes Wurzelwerk	C	Wurzeln fräsen			30 %	A2	in
Gil	748	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	4,60	4	4	BBC	Ablagerungenfeines Material	A	reinigen			30 %	A3	in
Gil	749	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	5,20			BBA	Wurzelnkomplexes Wurzelwerk	C	reinigen			30 %	B2	in
Gil	750	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	5,20			BBC	Ablagerungenfeines Material	A	reinigen			30 %	B3	in
Gil	751	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	6,00	4	4	BBC	Ablagerungenfeines Material	A	reinigen			30 %	A4	in
Gil	752	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	6,60			BBC	Ablagerungenfeines Material	A	reinigen			80 %	B4	in
Gil	753	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	6,60			BDC	Inspektion abgebrochenAbbruch der Inspektion	Y			Abbruch Kamera kommt nicht weiter			in
Gil	754	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	0,00			BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						gegen
Gil	755	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	0,00			BDB	Allgemeine Anmerkung				DN 300B			gegen
Gil	756	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	0,40			BBC	Ablagerungenfeines Material	A	reinigen			10 %	B5	gegen
Gil	757	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	0,90			BCA	Anschluss-einfacher Anschluss - gebohrt	D						gegen
Gil	758	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	0,90	2	2	BAH	Schadhafter Anschlusssam Umfang des Anschlusses ist t	C						gegen
Gil	759	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	1,40			AEC	Veränderte Grundlageninformation - Form des Rohrleitun	STZ				150 mm		gegen
Gil	760	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	1,40			AED	Veränderte Grundlageninformation - WerkstoffSteinzeug	STZ						gegen
Gil	761	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	2,10	4	4	BBC	Ablagerungenfeines Material	A	reinigen			30 %	A5	gegen
Gil	762	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	2,10		1	BDC	Inspektion abgebrochenanderer GrundGegenseite nicht	Z			wurde ungereinigt inspiziert!			gegen
Gil	762,1	10116M0140	Hauptstraße	10116M0140	10116M0130	150	STZ	2,10		1	BCE	EndknotenRohrende	XP	HALTUNG R+TV NEU		HL10,60m - wurde ungereinigt inspiziert!			gegen
Gil	984	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	0,00			BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Gil	984,1	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	1,50		2	BBA	Wurzeln-einzeln feine Wurzeln	B	Wurzeln fräsen/RV-sanieren					in
Gil	985	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	1,80			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	986	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	1,80	2	5	BAH	Schadhafter AnschlussSpalt zwischen dem Ende des An	B	ist Abzweig					in
Gil	987	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	2,10	3	4	BAF	OberflächenschadenAbplatzung (Ausbruch kleiner Teile)	B	kein Sanierungsbedarf					in
Gil	988	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	4,70	3	3	BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	Scherbensanierung 0,5m			1 mm	A1	in



Ort	lfd. Nr	Haltung	Straßenname	Zulaufknoten	Ablaufknoten	Profilbreite	Material	Station	SK (auto)	SK (man)	Insp-text	InspBeschreibung	Char.1	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Numerischer Zusatz 1	Strecken-schaden	Befahrungs-richtung
Gil	989	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	5,00			BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E				150 mm		in
Gil	990	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	5,00	2	2	BAH	Schadhafter Anschlussam Umfang des Anschlusses ist t	C	Anschlussssanierung					in
Gil	991	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	5,00	2	2	BAG	Einragender Anschluss	E	einr. Stützen fräsen			20 %		in
Gil	992	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	5,10			BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B				1 mm	B1	in
Gil	993	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	10,10	2	2	BBA	Wurzelinkomplexes Wurzelwerk	C	Wurzeln fräsen			15 %	A2	in
Gil	994	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	10,10	3	3	BAB	RissbildungRissam Rohrumfang	B	Scherbensanierung 0,5m			1 mm	A3	in
Gil	995	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	10,20			BBA	Wurzelinkomplexes Wurzelwerk	C	Wurzeln fräsen			15 %	B2	in
Gil	996	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	10,20			BAB	RissbildungRissam Rohrumfang	B	mit			1 mm	B3	in
Gil	997	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	10,20			BDC	Inspektion abgebrochenAbbruch der Inspektion	Y			Kamera kann nicht weiter			in
Gil	998	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	0,00			BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						gegen
Gil	999	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	6,20	3	4	BAJ	Verschobene Verbindunggradial	B	kein Sanierungsbedarf			10 mm		gegen
Gil	1000	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	15,30	1	1	BBA	Wurzelinkomplexes Wurzelwerk	C	Wurzeln fräsen	Gegenseite erreicht		25 %		gegen
Gil	1001	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	15,70			BDC	Inspektion abgebrochenanderer GrundGegenseite nicht	Z						gegen
Gil	1001,1	10127M0010	Im Acker	10127M0010	10116M0080	250	STZ	15,70		1	BCE	EndknotenRohrende	XP	Haltungslänge 27,06m laut Plan					gegen
Gil	1221	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	0,00			BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Gil	1222	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	2,10			BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrtAnschluss offen	D	AL freifräsen	60% verstopft		150 mm		in
Gil	1223	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	13,10			BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrtAnschluss offen	D				150 mm		in
Gil	1224	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	14,00			BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrtAnschluss offen	D				150 mm		in
Gil	1225	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	14,60			BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E				150 mm		in
Gil	1226	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	14,60	2	2	BAH	Schadhafter Anschlussam Umfang des Anschlusses ist t	C	Anschlussssanierung					in
Gil	1227	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	29,80			BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrtAnschluss offen	D				150 mm		in
Gil	1228	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	29,80		4	BAH	Schadhafter AnschlussLage des Anschlusses um das R	A	kein Sanierungsbedarf					in
Gil	1229	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	38,50			BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrtAnschluss offen	D				150 mm		in
Gil	1230	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	39,80			BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrtAnschluss offen	D				150 mm		in
Gil	1231	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	45,70			BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrtAnschluss offen	D				150 mm		in
Gil	1232	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	49,10			BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gebohrtAnschluss offen	D				150 mm		in
Gil	1233	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	51,50	0	0	BAJ	Verschobene Verbindunggradial	B	OB 3m	1 Rohrlänge abgesackt		30 mm		in
Gil	1234	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	51,50	1	1	BAC	Rohrbruch/EinsturzBruch	A	Boden sichtbar			200 mm		in
Gil	1235	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	51,50	1	1	BAC	Rohrbruch/EinsturzFehlen von Teilen	B	mit			200 mm		in
Gil	1236	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	53,40	1	1	BAJ	Verschobene Verbindunggradial	B	mit			20 mm		in
Gil	1237	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	53,40	3	3	BAF	OberflächenschadenAbplatzung (Ausbruch kleiner Teile)	B	mit					in
Gil	1238	10178R0030	Lindenstraße	10178R0030	10098R0020	600	SB	57,60		0	BCE	EndknotenRohrende	XP	OB 3m					in
Gil	1257	10226M0010	Schmitter W	10226M0010	10229M0030	250	STZ	0,00			BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP						in
Gil	1258	10226M0010	Schmitter W	10226M0010	10229M0030	250	STZ	4,50	1	1	BAG	Einragender Anschluss	E	einr. Stützen fräsen			30 %		in
Gil	1259	10226M0010	Schmitter W	10226M0010	10229M0030	250	STZ	4,60			BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E				150 mm		in
Gil	1260	10226M0010	Schmitter W	10226M0010	10229M0030	250	STZ	4,60	2	2	BAH	Schadhafter Anschlussam Umfang des Anschlusses ist t	C	Anschlussssanierung					in
Gil	1261	10226M0010	Schmitter W	10226M0010	10229M0030	250	STZ	6,10		1	BCE	EndknotenRohrende	XP						in
Gil	1413	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	0,00			BCD	AnfangsknotenRohranfang	XP	Schachtenbindung sanieren					in
Gil	1414	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	2,10			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	1415	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	3,20	3	3	BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	Rissssanierung 1,5m			1 mm	A1	in
Gil	1416	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	4,40			BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B				1 mm	B1	in
Gil	1417	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	4,80			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	1418	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	4,80	5	5	BAH	Schadhafter Anschlussanderer Schaden	Z	Versatz in AL	Überprüfen/ggf. OB	Boden sichtbar			in
Gil	1419	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	5,40			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	1420	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	12,10			BCA	AnschlussAbzweigAnschluss offen	A				150 mm		in
Gil	1421	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	24,60	3	3	BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	Rissssanierung 1,5m			1 mm	A2	in
Gil	1422	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	25,00			BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E				150 mm		in
Gil	1423	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	25,00			BAH	Schadhafter AnschlussLage des Anschlusses um das R	A	Anschlussssanierung					in
Gil	1424	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	25,00	2	2	BAH	Schadhafter AnschlussSpalt zwischen dem Ende des An	B	mit					in
Gil	1425	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	25,90			BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B				1 mm	B2	in
Gil	1426	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	33,90	3	3	BAB	RissbildungRissin Längsrichtung	B	Rissssanierung			1 mm		in
Gil	1427	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	38,40	4	4	BAB	RissbildungOberflächenriss (Haarriss)in Längsrichtung	A	Rissssanierung			1 mm		in
Gil	1428	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	39,10	4	4	BAB	RissbildungOberflächenriss (Haarriss)in Längsrichtung	A	Rissssanierung			1 mm		in
Gil	1429	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	43,40	4	4	BAB	RissbildungOberflächenriss (Haarriss)in Längsrichtung	A	Rissssanierung			1 mm		in
Gil	1430	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	48,50	1	1	BAO	Boden sichtbar	mit						in
Gil	1431	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	48,50	1	1	BAB	RissbildungKlaffender Risskomplexe Rissbildung	C	Scherbensanierung 2m			3 mm	A3	in
Gil	1432	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	50,10			BAB	RissbildungKlaffender Risskomplexe Rissbildung	C				3 mm	B3	in
Gil	1433	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	51,60	3	3	BAB	RissbildungRisskomplexe Rissbildung	B	Rissssanierung			1 mm		in
Gil	1434	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	51,90			BCA	Anschlusseinfacher Anschluss - gemeißeltAnschluss offen	E				150 mm		in
Gil	1435	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	51,90			BAH	Schadhafter AnschlussLage des Anschlusses um das R	A	Anschlussssanierung					in
Gil	1436	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	51,90	2	2	BAH	Schadhafter AnschlussSpalt zwischen dem Ende des An	B	mit					in
Gil	1437	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	51,90	5	5	BAH	Schadhafter Anschlussanderer Schaden	Z	mit		Boden sichtbar			in
Gil	1438	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	52,00	3	3	BAB	RissbildungRissin Längsrichtung	B	Rissssanierung			1 mm		in
Gil	1439	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	54,30	1	2	BAC	Rohrbruch/EinsturzFehlen von Teilen	B	Schachtenbindung sanieren			40 mm		in
Gil	1440	10229M0040	Schulstraße	10229M0040	10229M0030	300	STZ	54,30		1	BCE	EndknotenRohrende	XP						in