



VG Ulmen - Gillenbeuren

TV-Inspektion-2022

G.Hilger Im Bröhl, 56651 Oberzissen

Ort	lfd. Nr	Schachtbezeichnung	Straßenname	Tiefe	Material	Station (vertikal)	SK (auto)	SK (manu)	Inspe- text	InspBeschreibung	Char. 1	Char. 2	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Num. Zusatz 1	Num. Zusatz 2	Schacht- teil	Strecken-schaden
Übersicht Einzelschäden										Legende: 0 Sofortmaßnahme 1 kurzfristige Maßnahme 2 mittelfristige Maßnahme 3 langfristige Maßnahme 4 kein Sanierungsbedarf (geringfügige Mängel) 5 kein Sanierungsbedarf (kein Mängel) 9 Sanierung durchgeführt, Schaden behoben									
Tabelle 5: Schächte Einzelschäden Bewertung nach DWA										Inliner Erneuerung Offene Bauweise Funktion prüfen ggf. stilllegen abklemmen / verschließen Fremdwasser									
Partielle Sanierung Priorität 1																			
Gillenbeuren	135	10080M0060	Buchholzstraße	2,45	BS	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	136	10080M0060	Buchholzstraße	2,45	BS	0,10				DCM Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm A								A	
Gillenbeuren	137	10080M0060	Buchholzstraße	2,45	BS	1,98	0	1	DAQ Schadhafte Steighilfenfehlendes Steigeiser B				Steigeisen erneuern			1 Anzahl		F	1
Gillenbeuren	138	10080M0060	Buchholzstraße	2,45	BS	2,31			DCH AufrtrittAufrtritt nicht schadhaft B									H	
Gillenbeuren	139	10080M0060	Buchholzstraße	2,45	BS	2,37			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					SB	200 mm	mm	I	
Gillenbeuren	140	10080M0060	Buchholzstraße	2,45	BS	2,43			DCA Anschlussanderer Anschluss Z									I	
Gillenbeuren	141	10080M0060	Buchholzstraße	2,45	BS	2,43			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						150 mm	mm	I	
Gillenbeuren	142	10080M0060	Buchholzstraße	2,45	BS	2,45			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B						250 mm	mm	I	
Gillenbeuren	143	10080M0060	Buchholzstraße	2,45	BS	2,46	0	1	DDB Allgemeine Anmerkung						Inspektionsende				B
Gillenbeuren	448	10116M0040	Hauptstraße	2,59	B	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	449	10116M0040	Hauptstraße	2,59	B	0,10	3	3	DCM Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm B				Schmutzfänger setzen					A	
Gillenbeuren	450	10116M0040	Hauptstraße	2,59	B	0,20	1	1	DAQ Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Steigeis C				Steigeisen erneuern			3 Anzahl		C	3
Gillenbeuren	451	10116M0040	Hauptstraße	2,59	B	1,00			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						300 mm	mm	C	
Gillenbeuren	452	10116M0040	Hauptstraße	2,59	B	1,35			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						300 mm	mm	C	
Gillenbeuren	453	10116M0040	Hauptstraße	2,59	B	1,81			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						500 mm	mm	C	
Gillenbeuren	454	10116M0040	Hauptstraße	2,59	B	2,58			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B						500 mm	mm	I	
Gillenbeuren	455	10116M0040	Hauptstraße	2,59	B	2,59	1	1	DDB Allgemeine Anmerkung						Inspektionsende				B
Gillenbeuren	456	10116M0050	Hauptstraße	2,74	B	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	457	10116M0050	Hauptstraße	2,74	B	0,10				DCM Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm A								A	
Gillenbeuren	458	10116M0050	Hauptstraße	2,74	B	0,20	1	1	DAQ Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Steigeis C				Steigeisen erneuern			2 Anzahl		C	2
Gillenbeuren	459	10116M0050	Hauptstraße	2,74	B	1,09			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						300 mm	mm	C	
Gillenbeuren	460	10116M0050	Hauptstraße	2,74	B	1,20			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						300 mm	mm	C	
Gillenbeuren	461	10116M0050	Hauptstraße	2,74	B	1,41			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						500 mm	mm	C	
Gillenbeuren	462	10116M0050	Hauptstraße	2,74	B	2,46			DCH AufrtrittAufrtritt nicht schadhaft B									H	
Gillenbeuren	463	10116M0050	Hauptstraße	2,74	B	2,69			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B						500 mm	mm	I	
Gillenbeuren	464	10116M0050	Hauptstraße	2,74	B	2,70	1	1	DDB Allgemeine Anmerkung						Inspektionsende				B
Gillenbeuren	465	10116M0060	Hauptstraße	2,46	B	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	466	10116M0060	Hauptstraße	2,46	B	0,10				DCM Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm A								A	
Gillenbeuren	467	10116M0060	Hauptstraße	2,46	B	0,20	1	1	DAQ Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Steigeis C				Steigeisen erneuern			4 Anzahl		C	4
Gillenbeuren	468	10116M0060	Hauptstraße	2,46	B	1,07			DCA Anschlussanderer Anschluss Z						B			C	
Gillenbeuren	469	10116M0060	Hauptstraße	2,46	B	1,07			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						150 mm	mm	C	
Gillenbeuren	470	10116M0060	Hauptstraße	2,46	B	1,31			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						300 mm	mm	C	
Gillenbeuren	471	10116M0060	Hauptstraße	2,46	B	1,82			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						300 mm	mm	I	
Gillenbeuren	472	10116M0060	Hauptstraße	2,46	B	2,19	5	3	DCH AufrtrittAufrtritt schadhaft A				Berne sanieren					H	
Gillenbeuren	473	10116M0060	Hauptstraße	2,46	B	2,19			DAF OberflächenschadenAbplatzung (Ausbruch B	A								H	
Gillenbeuren	474	10116M0060	Hauptstraße	2,46	B	2,41			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B						500 mm	mm	I	
Gillenbeuren	475	10116M0060	Hauptstraße	2,46	B	2,41			DAF OberflächenschadenAbplatzung (Ausbruch B	A								I	
Gillenbeuren	476	10116M0060	Hauptstraße	2,46	B	2,42	1	1	DDB Allgemeine Anmerkung						Inspektionsende				B
Gillenbeuren	477	10116M0070	Hauptstraße	2,73	B	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	478	10116M0070	Hauptstraße	2,73	B	0,10		2	DCM Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm A				Schmutzfänger erneuern					A	
Gillenbeuren	479	10116M0070	Hauptstraße	2,73	B	0,20	1	1	DAQ Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Steigeis C				Steigeisen erneuern			3 Anzahl		C	3
Gillenbeuren	480	10116M0070	Hauptstraße	2,73	B	1,53			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						300 mm	mm	C	
Gillenbeuren	481	10116M0070	Hauptstraße	2,73	B	1,57			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						300 mm	mm	C	
Gillenbeuren	482	10116M0070	Hauptstraße	2,73	B	2,51			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						300 mm	mm	H	
Gillenbeuren	483	10116M0070	Hauptstraße	2,73	B	2,55	5	5	DCH AufrtrittAufrtritt schadhaft A				keine Sanierung notwendig					H	
Gillenbeuren	484	10116M0070	Hauptstraße	2,73	B	2,55			DAF OberflächenschadenAbplatzung (Ausbruch B	A								I	
Gillenbeuren	485	10116M0070	Hauptstraße	2,73	B	2,72			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						300 mm	mm	I	
Gillenbeuren	486	10116M0070	Hauptstraße	2,73	B	2,72			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B						300 mm	mm	I	
Gillenbeuren	487	10116M0070	Hauptstraße	2,73	B	2,73	1	1	DDB Allgemeine Anmerkung						Inspektionsende				B
Gillenbeuren	495	10116M0090	Hauptstraße	2,55	B	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	496	10116M0090	Hauptstraße	2,55	B	0,10				DCM Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm A								A	
Gillenbeuren	497	10116M0090	Hauptstraße	2,55	B	0,20	1	1	DAQ Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Steigeis C				Steigeisen erneuern			2 Anzahl		C	2
Gillenbeuren	498	10116M0090	Hauptstraße	2,55	B	1,31			DCA Anschlussanderer Anschluss Z						STZ			C	
Gillenbeuren	499	10116M0090	Hauptstraße	2,55	B	1,31			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						150 mm	mm	C	
Gillenbeuren	500	10116M0090	Hauptstraße	2,55	B	1,43			DCA Anschlussanderer Anschluss Z						STZ			C	
Gillenbeuren	501	10116M0090	Hauptstraße	2,55	B	1,43			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						150 mm	mm	C	
Gillenbeuren	502	10116M0090	Hauptstraße	2,55	B	1,60			DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A						300 mm	mm	I	
Gillenbeuren	503	10116M0090	Hauptstraße	2,55	B	2,48	5	3	DCH AufrtrittAufrtritt schadhaft A				Berne sanieren					H	



Ort	lfd. Nr.	Schachtbezeichnung	Straßenname	Tiefe	Material	Station (vertikal)	SK (auto)	SK (manu)	Insp-text	InspBeschreibung	Char. 1	Char. 2	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Num. Zusatz 1	Num. Zusatz 2	Schacht-teil	Strecken-schaden
Gillenbeuren	504	10116M0090	Hauptstraße	2,55	B	2,48			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B					300 mm	mm	I	
Gillenbeuren	505	10116M0090	Hauptstraße	2,55	B	2,48			DAF	OberflächenschadenAbplatzung (Ausbrucf B	A							I	
Gillenbeuren	506	10116M0090	Hauptstraße	2,55	B	2,49	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	523	10116M0120	Hauptstraße	2,04	B	0,00			DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	524	10116M0120	Hauptstraße	2,04	B	0,10			DCM	Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm A								A	
Gillenbeuren	525	10116M0120	Hauptstraße	2,04	B	0,20	1	1	DAQ	Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Steigeis C			Steigeisen erneuern			4 Anzahl		C	4
Gillenbeuren	526	10116M0120	Hauptstraße	2,04	B	1,20			DCA	Anschlussanderer Anschluss	Z				STZ			C	
Gillenbeuren	527	10116M0120	Hauptstraße	2,04	B	1,20			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					150 mm	mm	C	
Gillenbeuren	528	10116M0120	Hauptstraße	2,04	B	1,74		3	DCH	AuftrittAuftritt nicht schadhaft	B		Berme/Gerinne sanieren					H	
Gillenbeuren	529	10116M0120	Hauptstraße	2,04	B	1,80			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					400 mm	mm	I	
Gillenbeuren	530	10116M0120	Hauptstraße	2,04	B	2,16			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B					400 mm	mm	I	
Gillenbeuren	531	10116M0120	Hauptstraße	2,04	B	2,17	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	532	10116M0130	Hauptstraße	2,25	B	0,00			DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	533	10116M0130	Hauptstraße	2,25	B	0,10	3	3	DCM	Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm B			Schmutzfänger setzen					A	
Gillenbeuren	534	10116M0130	Hauptstraße	2,25	B	0,20	0	1	DAQ	Schadhafte Steighilfenfehlendes Steigeiser B			Steigeisen setzen			3 Anzahl		C	3
Gillenbeuren	535	10116M0130	Hauptstraße	2,25	B	0,20	1	1	DAQ	Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Steigeis C			Steigeisen erneuern			3 Anzahl		C	3
Gillenbeuren	536	10116M0130	Hauptstraße	2,25	B	0,66			DCA	Anschlussanderer Anschluss	Z				STZ			C	
Gillenbeuren	537	10116M0130	Hauptstraße	2,25	B	0,66			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					150 mm	mm	C	
Gillenbeuren	538	10116M0130	Hauptstraße	2,25	B	0,66	3	3	DAH	Schadhafter Anschlusssam Umfang des Ans C			Stutzenanbindung					C	
Gillenbeuren	539	10116M0130	Hauptstraße	2,25	B	1,00			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					300 mm	mm	C	
Gillenbeuren	540	10116M0130	Hauptstraße	2,25	B	1,00	3	3	DBA	Wurzelnkomplexes Wurzelwerk	C		Wurzeln fräsen					C	
Gillenbeuren	541	10116M0130	Hauptstraße	2,25	B	1,60			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					400 mm	mm	C	
Gillenbeuren	542	10116M0130	Hauptstraße	2,25	B	2,03			DCH	AuftrittAuftritt nicht schadhaft	B							H	
Gillenbeuren	543	10116M0130	Hauptstraße	2,25	B	2,26			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B					400 mm	mm	I	
Gillenbeuren	544	10116M0130	Hauptstraße	2,25	B	2,27	0	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	640	10116M0240	Hauptstraße	4,87	B	0,00			DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	641	10116M0240	Hauptstraße	4,87	B	0,10		3	DCM	Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm A			Schmutzfang erneuern					A	
Gillenbeuren	642	10116M0240	Hauptstraße	4,87	B	0,20	1	1	DAQ	Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Steigeis C			Steigeisen erneuern			10 Anzahl		C	10
Gillenbeuren	643	10116M0240	Hauptstraße	4,87	B	1,10			DCA	Anschlussanderer Anschluss	Z				STZ			C	
Gillenbeuren	644	10116M0240	Hauptstraße	4,87	B	1,10			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					150 mm	mm	C	
Gillenbeuren	645	10116M0240	Hauptstraße	4,87	B	1,12			DCA	Anschlussanderer Anschluss	Z				STZ			C	
Gillenbeuren	646	10116M0240	Hauptstraße	4,87	B	1,12			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					300 mm	mm	C	
Gillenbeuren	647	10116M0240	Hauptstraße	4,87	B	1,13			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					300 mm	mm	C	
Gillenbeuren	648	10116M0240	Hauptstraße	4,87	B	4,69			DCH	AuftrittAuftritt nicht schadhaft	B							H	
Gillenbeuren	649	10116M0240	Hauptstraße	4,87	B	4,92			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					400 mm	mm	I	
Gillenbeuren	650	10116M0240	Hauptstraße	4,87	B	4,92			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B					400 mm	mm	I	
Gillenbeuren	651	10116M0240	Hauptstraße	4,87	B	4,93	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	652	10116M0250	Hauptstraße	2,67	B	0,00			DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	653	10116M0250	Hauptstraße	2,67	B	0,10			DCM	Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm A								A	
Gillenbeuren	654	10116M0250	Hauptstraße	2,67	B	0,20	1	1	DAQ	Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Steigeis C			Steigeisen erneuern			7 Anzahl		C	7
Gillenbeuren	655	10116M0250	Hauptstraße	2,67	B	1,27			DCA	Anschlussanderer Anschluss	Z				STZ			C	
Gillenbeuren	656	10116M0250	Hauptstraße	2,67	B	1,27			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					150 mm	mm	C	
Gillenbeuren	657	10116M0250	Hauptstraße	2,67	B	2,47			DCH	AuftrittAuftritt nicht schadhaft	B							H	
Gillenbeuren	658	10116M0250	Hauptstraße	2,67	B	2,72			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					400 mm	mm	I	
Gillenbeuren	659	10116M0250	Hauptstraße	2,67	B	2,74			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B					400 mm	mm	I	
Gillenbeuren	660	10116M0250	Hauptstraße	2,67	B	2,75	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	668	10116M0270	Hauptstraße	2,08	B	0,00			DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	669	10116M0270	Hauptstraße	2,08	B	0,10	3	3	DCM	Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm B			Schmutzfang setzen					A	
Gillenbeuren	670	10116M0270	Hauptstraße	2,08	B	0,20	1	1	DAQ	Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Steigeis C			Steigeisen erneuern			5 Anzahl		C	5
Gillenbeuren	671	10116M0270	Hauptstraße	2,08	B	1,65			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					300 mm	mm	C	
Gillenbeuren	672	10116M0270	Hauptstraße	2,08	B	1,76			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					400 mm	mm	C	
Gillenbeuren	673	10116M0270	Hauptstraße	2,08	B	2,02			DCA	Anschlussanderer Anschluss	Z				STZ			I	
Gillenbeuren	674	10116M0270	Hauptstraße	2,08	B	2,02			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					150 mm	mm	I	
Gillenbeuren	675	10116M0270	Hauptstraße	2,08	B	2,10			DCA	Anschlussanderer Anschluss	Z				STZ			I	
Gillenbeuren	676	10116M0270	Hauptstraße	2,08	B	2,10			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					150 mm	mm	I	
Gillenbeuren	677	10116M0270	Hauptstraße	2,08	B	2,11			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B					250 mm	mm	I	
Gillenbeuren	678	10116M0270	Hauptstraße	2,08	B	2,12	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	706	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	0,00			DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	707	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	0,10			DCM	Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm A								A	
Gillenbeuren	708	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	0,33		3	DCA	Anschlussanderer Anschluss	Z		Stutzen fräsen		STZ			C	
Gillenbeuren	709	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	0,33			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					100 mm	mm	C	
Gillenbeuren	710	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	0,43		3	DCA	Anschlussanderer Anschluss	Z		Stutzen fräsen		STZ			C	
Gillenbeuren	711	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	0,43			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					150 mm	mm	C	
Gillenbeuren	712	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	0,74			DCA	Anschlussanderer Anschluss	Z				STZ			C	
Gillenbeuren	713	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	0,74			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					100 mm	mm	C	
Gillenbeuren	714	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	0,99	5	3	DCH	AuftrittAuftritt schadhaft	A		Berme/Gerinne sanieren					H	
Gillenbeuren	715	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	0,99			DAF	OberflächenschadenZuschlagstoffe sichtb C	A							H	
Gillenbeuren	716	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	1,14			DCA	Anschlussanderer Anschluss	Z				STZ			I	



Ort	lfd. Nr.	Schachtbezeichnung	Straßenname	Tiefe	Material	Station (vertikal)	SK (auto)	SK (manu)	Insp-text	InspBeschreibung	Char. 1	Char. 2	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Num. Zusatz 1	Num. Zusatz 2	Schacht-teil	Strecken-schaden
Gillenbeuren	717	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	1,14			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					100 mm	mm	I	
Gillenbeuren	718	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	1,19			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B					400 mm	mm	I	
Gillenbeuren	719	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	1,19	1	1	DAC	Bruch/EinsturzFehlen von Teilen	B		mit 714			200 mm		I	
Gillenbeuren	720	10116R0030	Hauptstraße	1,20	B	1,20	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	746	10127R0010	Im Acker	1,55	B	0,00			DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	747	10127R0010	Im Acker	1,55	B	0,10			DCM	Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm A									
Gillenbeuren	747,1	10127R0010	Im Acker	1,55	B	0,10		2	DAC				Auflageringe sanieren						
Gillenbeuren	748	10127R0010	Im Acker	1,55	B	1,32			DCH	AuftrittAuftritt nicht schadhaft	B							H	
Gillenbeuren	749	10127R0010	Im Acker	1,55	B	1,58			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					400 mm	mm	I	
Gillenbeuren	750	10127R0010	Im Acker	1,55	B	1,60	1	1	DAC	Bruch/EinsturzFehlen von Teilen	B		Schachtanbindung			100 mm		I	
Gillenbeuren	751	10127R0010	Im Acker	1,55	B	1,61			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B					400 mm	mm	I	
Gillenbeuren	752	10127R0010	Im Acker	1,55	B	1,62	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	753	10127R0020	Im Acker	2,79	BS	0,00			DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	754	10127R0020	Im Acker	2,79	BS	0,10			DCM	Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm A								A	
Gillenbeuren	755	10127R0020	Im Acker	2,79	BS	2,04			DCA	AnschlussAnschluss im Auftrittandere	A	Z			STZ			I	
Gillenbeuren	756	10127R0020	Im Acker	2,79	BS	2,04			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					150 mm	mm	I	
Gillenbeuren	757	10127R0020	Im Acker	2,79	BS	2,09			DCH	AuftrittAuftritt nicht schadhaft	B							H	
Gillenbeuren	758	10127R0020	Im Acker	2,79	BS	2,32			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					400 mm	mm	I	
Gillenbeuren	759	10127R0020	Im Acker	2,79	BS	2,63	1	1	DAC	Bruch/EinsturzFehlen von Teilen	B		Schachtanbindung		Am Einlauf Gerinne	30 mm		I	
Gillenbeuren	760	10127R0020	Im Acker	2,79	BS	2,63			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B					400 mm	mm	I	
Gillenbeuren	760,1	10127R0020	Im Acker	2,79	BS	2,63	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung									B
Gillenbeuren	761	10127R0030	Im Acker	2,72	B	0,00			DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	762	10127R0030	Im Acker	2,72	B	0,10	3	3	DCM	Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm B			Schmutzfang setzen					A	
Gillenbeuren	763	10127R0030	Im Acker	2,72	B	2,28			DCH	AuftrittAuftritt nicht schadhaft	B							H	
Gillenbeuren	764	10127R0030	Im Acker	2,72	B	2,29	1	1	DAC	Bruch/EinsturzFehlen von Teilen	B		Schachtwandung sanieren			100 mm		I	
Gillenbeuren	765	10127R0030	Im Acker	2,72	B	2,29			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					400 mm	mm	I	
Gillenbeuren	766	10127R0030	Im Acker	2,72	B	2,34			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					250 mm	mm	I	
Gillenbeuren	767	10127R0030	Im Acker	2,72	B	2,64			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B					400 mm	mm	I	
Gillenbeuren	768	10127R0030	Im Acker	2,72	B	2,65	1	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B
Gillenbeuren	904	10226M0020	Schmitter Weg	1,87	B	0,00			DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsanfang				A
Gillenbeuren	905	10226M0020	Schmitter Weg	1,87	B	0,10			DCM	Schmutzfänger unter der AbdeckungSchm A								A	
Gillenbeuren	906	10226M0020	Schmitter Weg	1,87	B	0,20	0	1	DAQ	Schadhafte Steighilfenfehlendes Steigeiser B	Z		Steigeisen sanieren			1 Anzahl		C	1
Gillenbeuren	907	10226M0020	Schmitter Weg	1,87	B	1,44			DCA	Anschlussanderer Anschluss					STZ			C	
Gillenbeuren	908	10226M0020	Schmitter Weg	1,87	B	1,44			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					150 mm	mm	C	
Gillenbeuren	909	10226M0020	Schmitter Weg	1,87	B	1,44			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	A					300 mm	mm	C	
Gillenbeuren	910	10226M0020	Schmitter Weg	1,87	B	1,59			DCH	AuftrittAuftritt nicht schadhaft	B				59			H	
Gillenbeuren	911	10226M0020	Schmitter Weg	1,87	B	1,74			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss entv A	B					300 mm	mm	I	
Gillenbeuren	912	10226M0020	Schmitter Weg	1,87	B	1,74	1	2	DAC	Bruch/EinsturzFehlen von Teilen	B		Gerinne sanieren			100 mm		I	
Gillenbeuren	913	10226M0020	Schmitter Weg	1,87	B	1,75	0	1	DDB	Allgemeine Anmerkung					Inspektionsende				B