

VG Ulmen - Lutzerath

TV-Inspektion-2024

Kanal Wambach GmbH, im Schützengrund 58, 56566 Neuwied

Ort	lfd. Nr	Schachtbezeichnung	Straßenname	Kanalart	Tiefe	Material	Station (vertikal)	SK (auto)	SK (manu)	Insp-text	InspBeschreibung	Char. 1	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Baujahr	Num. Zusatz 1	Schacht-teil	Strecken-schaden	
Übersicht Schächte											Legende:		0 Sofortmaßnahme							
											1 kurzfristige Maßnahme				Inliner					
											2 mittelfristige Maßnahme				Erneuerung					
Tabelle 5: Schächte Einzelschäden											3 langfristige Maßnahme				Offene Bauweise					
Bewertung nach DWA											4 kein Sanierungsbedarf (geringfügige Mängel)				Funktion prüfen ggf. stilllegen					
											5 kein Sanierungsbedarf (kein Mängel)				abklemmen / verschließen					
Partielle Sanierung Priorität 1											9 Sanierung durchgeführt, Schaden behoben				Fremdwasser					
Lut	93	12043M0070	Auf dem Hof	KM	1,65	B	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung				A;Schachtanfang				A	
Lut	94	12043M0070	Auf dem Hof	KM	1,65	B	0,41	5	3		DAR Schäden an Abdeckung und Rahmenar	Z	Oberflächenschutzbeschichtung Auflageringe		Auflagering gemauert, nicht fachgerecht		mm		A	
Lut	95	12043M0070	Auf dem Hof	KM	1,65	B	0,56	0	1		DAQ Schadhafte Steighilfenfehlendes Steige	B	1 Steigseisen entfernen/5 Steigseisen neu setzen				5 Stk		D	
Lut	96	12043M0070	Auf dem Hof	KM	1,65	B	0,59	5	3		DAR Schäden an Abdeckung und Rahmenar	Z	mit		Auflageringe zu hoch		mm		A	
Lut	97	12043M0070	Auf dem Hof	KM	1,65	B	1,54				CED Veränderte Grundlageninformation - W	STZ								
Lut	98	12043M0070	Auf dem Hof	KM	1,65	B	1,67				DCA Anschlussfreier Zulauf ins GerinneY	B			STZ;Anschluss in der Sohle				I	
Lut	99	12043M0070	Auf dem Hof	KM	1,65	B	1,67				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					300 mm		I	
Lut	100	12043M0070	Auf dem Hof	KM	1,65	B	1,67	2	2		DAH Schadhafte AnschlussAnschluss besch	D	Oberflächenschutzbeschichtung Schachtwand		Anschluss nicht fachgerecht im Schacht angeschlossen, Fehlen von Teilen				I	
Lut	101	12043M0070	Auf dem Hof	KM	1,65	B	1,69				DCA Anschlussfreier Zulauf ins GerinneY	B			STZ;Anschluss in der Sohle				I	
Lut	102	12043M0070	Auf dem Hof	KM	1,65	B	1,69				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					300 mm		I	
Lut	103	12043M0070	Auf dem Hof	KM	1,65	B	1,69		1		DDB Allgemeine Anmerkung				B;Schachtende				J	
Lut	292	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung				A;Schachtanfang	2005			A	
Lut	293	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	0,16				DAE Fehlender Mörtel						10 mm		B	
Lut	294	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	0,16	5	4		DAR Schäden an Abdeckung und Rahmenar	Z	kein Sanierungsbedarf		Auflagering gemauert, nicht fachgerecht	2005	mm		A	A1
Lut	295	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	0,17	3	3		DAF OberflächenschutzschadenAbplatzung (Ausb	B	Oberflächenschutzbeschichtung Auflageringe			2005			B	
Lut	296	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	0,55				DAR Schäden an Abdeckung und Rahmenar	Z			Auflagering gemauert, nicht fachgerecht	2005	mm		A	B1
Lut	297	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	0,56	5	4		DAR Schäden an Abdeckung und Rahmenar	Z	kein Sanierungsbedarf		Auflageringe zu hoch	2005	mm		A	
Lut	298	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,13				DCO Querschnittkreisförmig	A				2005	1000 mm		D	
Lut	299	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,13				DCB Punktuelle ReparaturandereReparatur	Z				2005			F	A2
Lut	300	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,39				DCA Anschlussanderer AnschlussY	Z			STZ;Anschluss auf der Schachtwand	2005			F	
Lut	301	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,39				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	150 mm		F	
Lut	302	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,39				DAL Schadhafte Reparaturfehlender Repara	D				2005	1,6		F	
Lut	303	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,39	1	1		DAO Boden sichtbar		Oberflächenschutzbeschichtung Schachtwand			2005			F	
Lut	304	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,56				DCB Punktuelle ReparaturandereReparatur	Z				2005			F	B2
Lut	305	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,62		1		DAF Oberflächenschutzschadenfehlende WandSch	I	Oberflächenschutzbeschichtung Schachtauftritt			2005			H	
Lut	306	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,64				CED Veränderte Grundlageninformation - W	STZ				2005				
Lut	307	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,68				DCA Anschlussanderer AnschlussY	Z			PH;Anschluss auf der Schachtwand	2005			F	
Lut	308	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,68				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	300 mm		F	
Lut	309	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,69				DCA AnschlussAnschluss im AuftrittGerinne	A				2005			H	
Lut	310	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,69				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	250 mm		H	
Lut	311	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,84				DCA Anschlussfreier Zulauf ins GerinneY	B			PH;Anschluss in der Sohle	2005			I	
Lut	312	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,84				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	300 mm		I	
Lut	313	12087M0170	Dauner Strasse	KM	1,84	B	1,84		1		DDB Allgemeine Anmerkung				B;Schachtende	2005			J	
Lut	1015	12191M0010	Fahrtweg	KM	1,73	B	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung				A;Schachtanfang	2005			A	
Lut	1016	12191M0010	Fahrtweg	KM	1,73	B	0,10				DCM Schmutzfänger unter der AbdeckungSc	A				2005			A	
Lut	1017	12191M0010	Fahrtweg	KM	1,73	B	0,12	1	1		DAO Boden sichtbar		Oberflächenschutzbeschichtung Auflageringe			2005			B	
Lut	1018	12191M0010	Fahrtweg	KM	1,73	B	0,12	5	3		DAR Schäden an Abdeckung und Rahmenar	Z	mit		Unterbau Schachtabdeckung schadhaft/gemauert, nicht fachgerecht	2005	mm		A	
Lut	1019	12191M0010	Fahrtweg	KM	1,73	B	0,93				DCO Querschnittkreisförmig	A				2005	1000 mm		D	
Lut	1020	12191M0010	Fahrtweg	KM	1,73	B	1,43				CED Veränderte Grundlageninformation - W	MA				2005				
Lut	1021	12191M0010	Fahrtweg	KM	1,73	B	1,52				CED Veränderte Grundlageninformation - W	B	Oberflächenschutzbeschichtung Schachtwand			2005			I	
Lut	1022	12191M0010	Fahrtweg	KM	1,73	B	1,60				DCA Anschlussfreier Zulauf ins GerinneY	B			ZG;Anschluss in der Sohle	2005			I	
Lut	1023	12191M0010	Fahrtweg	KM	1,73	B	1,60				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	250 mm		I	
Lut	1024	12191M0010	Fahrtweg	KM	1,73	B	1,76				DCA Anschlussfreier Zulauf ins GerinneY	B			STZ;Anschluss in der Sohle	2005			I	
Lut	1025	12191M0010	Fahrtweg	KM	1,73	B	1,76				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	250 mm		I	
Lut	1026	12191M0010	Fahrtweg	KM	1,73	B	1,76		1		DDB Allgemeine Anmerkung				B;Schachtende	2005			J	
Lut	1663	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung				A;Schachtanfang	2005			A	
Lut	1664	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	0,11				DCM Schmutzfänger unter der AbdeckungSc	A				2005			A	
Lut	1665	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	0,16	5	1		DAC Bruch/EinsturzFehlen von Teilen	B	Oberflächenschutzbeschichtung Auflageringe			2005	60 mm		B	
Lut	1666	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	0,16	5	1		DAR Schäden an Abdeckung und Rahmenar	Z	mit		Auflagering gebrochen	2005	mm		A	
Lut	1667	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	0,83				DCO Querschnittkreisförmig	A				2005	1000 mm		D	
Lut	1668	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	0,92	0	3		DAQ Schadhafte Steighilfenfehlendes Steige	B	1 Steigseisen neu setzen		Abstand letztes Steigseisen zum Auftritt > 50 cm	2005	1 Stk		F	
Lut	1669	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	1,46				DCA AnschlussAnschluss im AuftrittGerinne	A			PVC	2005			H	
Lut	1670	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	1,46				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	200 mm		H	
Lut	1671	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	1,46		3		DAG Einragender Anschluss		Anschluss im Schacht zurückschneiden			2005	320 mm		H	
Lut	1672	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	1,46		3		DAH Schadhafte AnschlussAnschluss besch	D	Anschluss im Schacht sanieren			2005			H	
Lut	1673	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	1,54				DCB Punktuelle ReparaturandereReparatur	Z			Loch im Gerinne mit Mauerwerk verschlossen	2005			I	
Lut	1674	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	1,81				DCA AnschlussAnschluss im AuftrittRohr unt	A			PVC	2005			H	

Ort	lfd. Nr	Schachtbezeichnung	Straßenname	Kanalart	Tiefe	Material	Station (vertikal)	SK (auto)	SK (manu)	Insp-text	InspBeschreibung	Char. 1	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Baujahr	Num. Zusatz 1	Schacht-teil	Strecken-schaden
Lut	1675	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	1,81				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	200 mm	H	
Lut	1676	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	1,87				DCA AnschlussAnschluss im AuftrittRohr unt	A			PVC	2005		H	
Lut	1677	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	1,87				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	100 mm	H	
Lut	1678	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	1,87		4		DAG Einragender Anschluss		kein Sanierungsbedarf			2005	1120 mm	H	
Lut	1679	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	1,87				DCA Anschlussfreier Zulauf ins GerinneY	B			SB;Anschluss in der Sohle	2005		I	
Lut	1680	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	1,87				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	600 mm	I	
Lut	1681	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	1,87	3	3		DBB Anhaftende StoffeInkrustation	A	Hindernisbeseitigung im Schacht			2005	1 mm	I	
Lut	1682	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	2,00				DCA Anschlussfreier Zulauf ins GerinneY	B			SB;Anschluss in der Sohle	2005		I	
Lut	1683	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	2,00				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	700 mm	I	
Lut	1684	12240M0720	Trierer Strasse	KM	2,00	B	2,00		1		DDB Allgemeine Anmerkung				B;Schachtende	2005		J	
Nordöstlich																			
Lut	1140	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung				A;Schachtanfang	2005		A	
Lut	1141	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	0,18	5	2		DAR Schäden an Abdeckung und Rahmenar	Z	Oberflächenschutzbeschichtung Auflageringe		Auflagering gemauert, nicht fachgerecht	2005	mm	A	
Lut	1142	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	0,56	5	4		DAR Schäden an Abdeckung und Rahmenar	Z	kein Sanierungsbedarf		Auflageringe zu hoch	2005	mm	A	
Lut	1143	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	0,83				DCA Anschlussanderer AnschlussY	Z			B;Anschluss im Konus	2005		D	
Lut	1144	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	0,83				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	200 mm	D	
Lut	1145	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	0,83	5	2		DAH Schadhafter Anschlussandere	Z	Funktion prüfen ggf. stilllegen	Anschluss im Schacht sani	Anschluss nicht fachgerecht am Schacht angebu	2005		D	
Lut	1146	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	0,83	1	1		DAO Boden sichtbar		mit	mit		2005		D	
Lut	1147	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	0,83		2		DAH Schadhafter AnschlussAnschluss verstre	E	mit	Anschlussleitung reinigen		2005		D	
Lut	1148	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	1,18				DCO Querschnittkreisförmig	A				2005	1000 mm	D	
Lut	1149	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	1,18				CED Veränderte Grundlageninformation - W	MA				2005			
Lut	1150	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,19				CED Veränderte Grundlageninformation - W	B				2005			
Lut	1151	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,20				DCA AnschlussAnschluss im AuftrittAnschlus	A			STZ	2005		H	
Lut	1152	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,20				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	250 mm	H	
Lut	1153	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,20				DCA AnschlussAnschluss im AuftrittAnschlus	A			STZ	2005		H	
Lut	1154	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,20				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	150 mm	H	
Lut	1155	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,20		3		DAH Schadhafter AnschlussAnschluss besch	D	Anschluss im Schacht sanieren		Rohrende angeschlagen	2005		H	
Lut	1156	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,21				DCA AnschlussAnschluss im AuftrittAnschlus	A			STZ	2005		H	
Lut	1157	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,21				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	150 mm	H	
Lut	1158	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,21				DCA AnschlussAnschluss im AuftrittAnschlus	A			STZ	2005		H	
Lut	1159	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,21				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	150 mm	H	
Lut	1160	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,23				DCA Anschlussfreier Zulauf ins GerinneY	B			STZ;Anschluss in der Sohle	2005		I	
Lut	1161	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,23				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	250 mm	I	
Lut	1162	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,41				DCA Anschlussfreier Zulauf ins GerinneY	B			B;Anschluss in der Sohle	2005		I	
Lut	1163	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,41				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A				2005	300 mm	I	
Lut	1164	12215M0050	Ringstraße	KM	2,30	B	2,41		1		DDB Allgemeine Anmerkung				B;Schachtende	2005		J	
Lut	2099	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung				Inspektionsanfang			A	A
Lut	2100	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	0,00				DCO Querschnittkreisförmig	A					650 mm	A	
Lut	2101	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	0,10				DCM Schmutzfänger unter der AbdeckungSc	A						A	
Lut	2102	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	1,20				DCO Querschnittkreisförmig	A					1000 mm	F	
Lut	2103	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	1,20				CED Veränderte Grundlageninformation - W	MA						F	
Lut	2104	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	1,55	1	3		DAQ Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Stei	C	Steigeisen prüfen	5 Steigeisen erneuern			5 Anzahl	F	
Lut	2105	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	1,73				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2106	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	1,73				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2107	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	1,76				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2108	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	1,76				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2109	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	1,76		1		DAH Schadhafter AnschlussAnschluss verstre	E	Funktion prüfen ggf. stilllegen	Anschluss im Schacht sani	eindringendes Bodenmaterial, durch AP			F	
Lut	2110	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	1,94				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2111	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	1,94				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					300 mm	F	
Lut	2112	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	1,96				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2113	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	1,96				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					300 mm	F	
Lut	2114	12054M0040	Auf der Ramm	KM	1,96	MA	1,96		1		DDB Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2137	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung				Inspektionsanfang			A	A
Lut	2138	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	0,00				DCO Querschnittkreisförmig	A					650 mm	A	
Lut	2139	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	0,10				DCM Schmutzfänger unter der AbdeckungSc	A						A	
Lut	2139,1	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	0,50		3		DAF OberflächenschadenAbplatzung (Ausbr	B	Oberflächenschutzbeschichtung Schachtwand					B	
Lut	2140	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	0,64	1	3		DAQ Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Stei	C	6 Steigeisen erneuern				4 Anzahl	F	
Lut	2141	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	1,20				DCO Querschnittkreisförmig	A					1000 mm	F	
Lut	2142	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	1,20				CED Veränderte Grundlageninformation - W	MA						F	
Lut	2143	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	1,84				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2144	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	1,84				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2145	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	1,84		1		DAH Schadhafter AnschlussAnschluss verstre	E	Funktion prüfen ggf. stilllegen	Anschluss im Schacht sanieren				F	
Lut	2146	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	1,86				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2147	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	1,86				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2148	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	1,86		1		DAH Schadhafter AnschlussAnschluss verstre	E	Funktion prüfen ggf. stilllegen	Anschluss im Schacht sanieren				F	

Ort	lfd. Nr	Schachtbezeichnung	Straßenname	Kanalart	Tiefe	Material	Station (vertikal)	SK (auto)	SK (manu)	Insp-text	InspBeschreibung	Char. 1	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Baujahr	Num. Zusatz 1	Schacht-teil	Strecken-schaden
Lut	2149	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	2,16				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2150	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	2,16				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2151	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	2,18				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2152	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	2,18				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					300 mm	F	
Lut	2153	12054M0070	Auf der Ramm	KM	2,18	MA	2,18		1		DDB Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2154	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung				Inspektionsanfang			A	A
Lut	2155	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	0,00				DCO Querschnittkreisförmig	A					650 mm	A	
Lut	2156	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	0,10	3	3		DCM Schmutzfänger unter der AbdeckungSc	C	Schmutzfänger setzen					A	
Lut	2156,1	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	0,30		3		DAF OberflächenschadenAbplatzung (Ausbr	B	Oberflächenschutzbeschichtung Auflageringe					B	
Lut	2157	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	0,54	1	3		DAQ Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Stei	C	Steigeisen prüfen	5 Steigeisen erneuern			5 Anzahl	F	
Lut	2158	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	1,20				DCO Querschnittkreisförmig	A					1000 mm	F	
Lut	2159	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	1,20				CED Veränderte Grundlageninformation - W	MA						F	
Lut	2160	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	1,82				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2161	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	1,82				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2162	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	1,84				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2163	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	1,84				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2164	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	1,84		1		DAH Schadhafte AnschlussAnschluss verste	E	Funktion prüfen ggf. stilllegen	Anschluss im Schacht sanieren				F	
Lut	2165	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	1,86				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2166	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	1,86				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2167	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	2,04				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2168	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	2,04				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					250 mm	F	
Lut	2169	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	2,06				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2170	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	2,06				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					250 mm	F	
Lut	2171	12054M0080	Auf der Ramm	KM	2,06	MA	2,06		1		DDB Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2172	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung				Inspektionsanfang			A	A
Lut	2173	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	0,00				DCO Querschnittkreisförmig	A					650 mm	A	
Lut	2174	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	0,10				DCM Schmutzfänger unter der AbdeckungSc	A						A	
Lut	2175	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	0,73	1	3		DAQ Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Stei	C	Steigeisen prüfen	5 Steigeisen erneuern			4 Anzahl	F	
Lut	2176	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	1,20				DCO Querschnittkreisförmig	A					1000 mm	F	
Lut	2177	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	1,20				CED Veränderte Grundlageninformation - W	MA						F	
Lut	2178	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	1,67				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2179	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	1,67				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					50 mm	F	
Lut	2180	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	1,82				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2181	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	1,82				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2182	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	1,82		1		DAH Schadhafte AnschlussAnschluss verste	E	Funktion prüfen ggf. stilllegen					F	
Lut	2183	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	1,88				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2184	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	1,88				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2185	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	1,88		1		DAH Schadhafte AnschlussAnschluss verste	E	Funktion prüfen ggf. stilllegen					F	
Lut	2186	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	2,08				DCA AnschlussAnschluss im AuftrittRohr unt	A						H	
Lut	2187	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	2,08				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					100 mm	F	
Lut	2188	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	2,08	3	3		DAH Schadhafte AnschlussAnschluss besch	D	Anschluss im Schacht sanieren					F	
Lut	2189	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	2,20				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2190	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	2,20				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					250 mm	F	
Lut	2191	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	2,22	5	2		DCH AuftrittAuftritt schadhaft	A	Oberflächenschutzbeschichtung Schachtauftritt					H	
Lut	2192	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	2,22				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2193	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	2,22				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					250 mm	F	
Lut	2194	12054M0090	Auf der Ramm	KM	2,22	MA	2,22		1		DDB Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2227	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung				Inspektionsanfang			A	A
Lut	2228	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	0,00				DCO Querschnittkreisförmig	A					650 mm	A	
Lut	2229	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	0,10				DCM Schmutzfänger unter der AbdeckungSc	A						A	
Lut	2230	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	0,35	1	3		DAQ Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Stei	C	Steigeisen prüfen	5 Steigeisen erneuern			5 Anzahl	F	
Lut	2231	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	0,90				DCO Querschnittkreisförmig	A					1000 mm	F	
Lut	2232	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	0,90				CED Veränderte Grundlageninformation - W	MA						F	
Lut	2233	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	1,77				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2234	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	1,77				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2235	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	1,79				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2236	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	1,79				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2237	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	1,79		1		DAH Schadhafte AnschlussAnschluss verste	E	Funktion prüfen ggf. stilllegen					F	
Lut	2238	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	2,18				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2239	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	2,18				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					250 mm	F	
Lut	2240	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	2,20	5	2		DCH AuftrittAuftritt schadhaft	A	Oberflächenschutzbeschichtung Schachtauftritt					H	
Lut	2241	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	2,20				DCA Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2242	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	2,20				DCG AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					250 mm	F	
Lut	2243	12054M0120	Auf der Ramm	KM	2,20	BS	2,20		1		DDB Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2433	12178M0040	Lindenstrasse	KM	2,40	BS	0,00				DDB Allgemeine Anmerkung				Inspektionsanfang			A	A
Lut	2434	12178M0040	Lindenstrasse	KM	2,40	BS	0,00				DCO Querschnittkreisförmig	A					650 mm	A	
Lut	2435	12178M0040	Lindenstrasse	KM	2,40	BS	0,80				DCO Querschnittkreisförmig	A					1000 mm	F	
Lut	2436	12178M0040	Lindenstrasse	KM	2,40	BS	0,80	5	1		DCJ Sicherheitsketten/-balkenSicherheitsba	G	Schachtfuge verpressen					F	

Ort	lfd. Nr	Schachtbezeichnung	Straßenname	Kanalart	Tiefe	Material	Station (vertikal)	SK (auto)	SK (manu)	Insp-text	InspBeschreibung	Char. 1	Sanierungsmaßnahme	Sanierungsalternative	Bemerkung	Baujahr	Num. Zusatz 1	Schacht-teil	Strecken-schaden
Lut	2437	12178M0040	Lindenstrasse	KM	2,40	BS	0,80	3	2	DBB	Anhaftende StoffeInkrustation	A	Oberflächenschutzbeschichtung Auflageringe				1 mm	F	
Lut	2438	12178M0040	Lindenstrasse	KM	2,40	BS	0,80	3	1	DAJ	Verschobene Verbindunghorizontal	B	Oberflächenschutzbeschichtung Schachtwand				115 mm	C	
Lut	2439	12178M0040	Lindenstrasse	KM	2,40	BS	1,20	1	3	DAQ	Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Stei	C	Steigeisen prüfen	6 Steigeisen erneuern			6 Anzahl	F	
Lut	2440	12178M0040	Lindenstrasse	KM	2,40	BS	2,38			DCA	Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2441	12178M0040	Lindenstrasse	KM	2,40	BS	2,38			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					250 mm	F	
Lut	2442	12178M0040	Lindenstrasse	KM	2,40	BS	2,40			DCA	Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2443	12178M0040	Lindenstrasse	KM	2,40	BS	2,40			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					250 mm	F	
Lut	2444	12178M0040	Lindenstrasse	KM	2,40	BS	2,40		1	DBB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2527	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	0,00			DBB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsanfang			A	A
Lut	2528	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	0,00			DCO	Querschnittkreisförmig	A					650 mm	A	
Lut	2528.1	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	0,20		3	DAF	OberflächenschadenAbplatzung (Ausbr	B	Oberflächenschutzbeschichtung Auflageringe					B	
Lut	2529	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	1,10			DCO	Querschnittkreisförmig	A					1000 mm	F	
Lut	2530	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	1,46			DCA	Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2531	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	1,46			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					300 mm	F	
Lut	2532	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	1,46		1	DAH	Schadhafte AnschlussAnschluss verste	E	Funktion prüfen ggf. stilllegen					F	
Lut	2533	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	1,51			DCA	Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2534	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	1,51			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2535	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	1,51	4	4	DAG	Einragender Anschluss		kein Sanierungsbedarf				50 mm	F	
Lut	2536	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	1,99			DCA	Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2537	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	1,99			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					300 mm	F	
Lut	2538	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	2,52			DCA	Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2539	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	2,52			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					300 mm	F	
Lut	2540	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	2,52	3	3	DAF	OberflächenschadenAbplatzung (Ausbr	B	Oberflächenschutzbeschichtung Schachtwand					F	
Lut	2541	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	2,54			Z	Anschlussanderer Anschluss				Notablauf			F	
Lut	2542	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	2,54			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A			Notablauf		300 mm	F	
Lut	2543	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	2,54			DCA	Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2544	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	2,54			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					300 mm	F	
Lut	2545	12219M0100	Römerstraße	KM	2,54	BS	2,54		1	DBB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2594	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	0,00			DBB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsanfang			A	A
Lut	2595	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	0,00			DCO	Querschnittkreisförmig	A					650 mm	A	
Lut	2596	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	0,10			DCM	Schmutzfänger unter der AbdeckungSc	A						A	
Lut	2597	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	0,70	1	3	DAQ	Schadhafte Steighilfenkorrodiertes Stei	C	Steigeisen prüfen	5 Steigeisen erneuern			5 Anzahl	F	
Lut	2598	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	0,90			DCO	Querschnittkreisförmig	A					1000 mm	F	
Lut	2599	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	1,40			DCB	Punktueller Reparaturandere	Z	SAN01	SAN01	Rohrwand mit Mauersteinen verschlossen			F	A2
Lut	2600	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	1,60	1	2	DAD	Defektes Mauerwerkfehlendes ist nicht	B	Oberflächenschutzbeschichtung Schachtwand					F	
Lut	2601	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	1,88			DCA	Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2602	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	1,88			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2603	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	1,88			DCB	Punktueller Reparaturandere	Z	SAN01	SAN01	Rohrwand mit Mauersteinen verschlossen			F	B2
Lut	2604	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	1,88	3	2	DAH	Schadhafte AnschlussAnschluss besch	D	Anschluss im Schacht sanieren					F	
Lut	2605	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	1,90			CED	Veränderte Grundlageninformation - W	MA						F	
Lut	2606	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	2,23			DCA	Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2607	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	2,23			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2608	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	2,23		1	DAH	Schadhafte AnschlussAnschluss verste	E	Funktion prüfen ggf. stilllegen					F	
Lut	2609	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	2,23			DCA	Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2610	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	2,23			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2611	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	2,25			DCA	Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2612	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	2,25			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					150 mm	F	
Lut	2613	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	2,27			DCA	Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2614	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	2,27			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					300 mm	F	
Lut	2615	12219M0137	Römerstraße	KM	2,27	MA	2,27		1	DBB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B
Lut	2862	12240M0471	Trierer Strasse	KM	2,50	BS	0,00			DBB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsanfang			A	A
Lut	2863	12240M0471	Trierer Strasse	KM	2,50	BS	0,00			DCO	Querschnittkreisförmig	A					650 mm	A	
Lut	2864	12240M0471	Trierer Strasse	KM	2,50	BS	0,00	0	1	DAR	Schäden an Abdeckung und RahmenAl	A	Schachtdeckel erneuern					A	
Lut	2865	12240M0471	Trierer Strasse	KM	2,50	BS	0,10			DCM	Schmutzfänger unter der AbdeckungSc	A						A	
Lut	2865.1	12240M0471	Trierer Strasse	KM	2,50	BS	0,20		3	DAF	OberflächenschadenAbplatzung (Ausbr	B	Oberflächenschutzbeschichtung Auflageringe					B	
Lut	2866	12240M0471	Trierer Strasse	KM	2,50	BS	0,80			DCO	Querschnittkreisförmig	A					1000 mm	F	
Lut	2867	12240M0471	Trierer Strasse	KM	2,50	BS	2,48			DCA	Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2868	12240M0471	Trierer Strasse	KM	2,50	BS	2,48			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					500 mm	F	
Lut	2869	12240M0471	Trierer Strasse	KM	2,50	BS	2,50			DCA	Anschlussfreier Zulauf ins Gerinne	B						F	
Lut	2870	12240M0471	Trierer Strasse	KM	2,50	BS	2,50			DCG	AnschlussleitungkreisförmigAnschluss	A					500 mm	F	
Lut	2871	12240M0471	Trierer Strasse	KM	2,50	BS	2,50		1	DBB	Allgemeine Anmerkung				Inspektionsende			F	B