

Follmannstraße

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Goldgrube

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **98800044**

Oberer Schacht 98800044

Unterer Schacht 98800045

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 65,20 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Geometrie

Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Breite 600 mm
Höhe 900 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Haltungsbericht

Haltung 98800044

Oberer Schacht 98800044

Unterer Schacht 98800045

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 65,20 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Breite 600 mm
Höhe 900 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 65,20 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung
Datenträger DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:06	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Absturz
	00:00:07	0,00	BCA.Z.A	0	Pos: 4; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
001	00:02:29	0,50	BAF.C.E		Anfang (1): Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	00:00:53	4,30	BCA.E.A		Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
	00:02:12	11,70	BCA.E.A		Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
002	00:03:22	16,40	BDA		Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
	00:03:41	18,10	BCA.E.A		Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
003	00:04:31	23,70	BDA		Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel

Haltungsbericht

Haltung 98800044

Oberer Schacht 98800044

Unterer Schacht 98800045

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 65,20 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:04:46	25,00	BCA.E.A		Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
	00:05:46	32,00	BCA.E.A		Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
004	00:05:47	32,00	BAH.A		Pos: 12 - 12; Schadhafter Anschluss, falsche Lage um das Rohr
005	00:05:48	32,00	BBG		Pos: 4 - 8; Exfiltration, ?
006	00:06:53	39,30	BCA.E.A		Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, Muffenversatz im Anschlußrohr
007	00:07:55	46,20	BCA.E.A		Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, Muffenversatz im Anschlußrohr
008	00:08:09	47,10	BDA		Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
009	00:09:25	55,60	BAC.B		Pos: 12; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
010	00:10:01	56,50	BAC.B		Pos: 12; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm, Dichtung sichtbar
011	00:11:32	65,20	BAF.C.E		Ende(1): Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Muffenversatz Schaden in der gesamten Haltung
	00:12:20	65,20	BCA.Z.A	0	Pos: 11; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
	00:12:22	65,20	BCA.Z.A	0	Pos: 9; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
	00:12:24	65,20	BCE.XP		Endknoten

Haltungsgrafik

Haltung **98800044**
Oberer Schacht 98800044
Unterer Schacht 98800045

Insp.datum 29.03.2022
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Stammdaten

Haltungslänge 65,20 m
Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Material Stahlbeton
Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Dimension [mm] 600 / 900

Inspektion

Insp.-Länge 65,20 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_088
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

	Entf.	Kode	Foto	Video	Beschreibung
	0,00	BCD.XP BCA.ZA		00:00:06 00:00:07	Anfangsknoten, Absturz Pos: 4; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
	0,50	BAF.C.E	001	00:02:29	Anfang (1): Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	4,30	BCA.E.A		00:00:53	Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
	11,70	BCA.E.A		00:02:12	Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
	16,40	BDA	002	00:03:22	Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
	18,10	BCA.E.A		00:03:41	Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
	23,70	BDA	003	00:04:31	Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
	25,00	BCA.E.A		00:04:46	Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
	32,00	BCA.E.A		00:05:46	Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
		BAH.A	004	00:05:47	Pos: 12 - 12; Schadhafter Anschluss, falsche Lage um das Rohr
		BBG	005	00:05:48	Pos: 4 - 8; Exfiltration, ?
	39,30	BCA.E.A	006	00:06:53	Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, Muffen versatz im Anschlußrohr
	46,20	BCA.E.A	007	00:07:55	Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, Muffen versatz im Anschlußrohr
	47,10	BDA	008	00:08:09	Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
	55,60	BAC.B	009	00:09:25	Pos: 12; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
	56,50	BAC.B	010	00:10:01	Pos: 12; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm, Dichtung sichtbar
	65,20	BAF.C.E	011	00:11:32	Ende(1): Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Muffenversatz Schaden in der gesamten Haltung
98800045		BCA.ZA		00:12:20	Pos: 11; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
		BCA.ZA		00:12:22	Pos: 9; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
		BCE.XP		00:12:24	Endknoten

Haltungsbildbericht

Haltung 98800044
Oberer Schacht 98800044
Unterer Schacht 98800045
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 600 / 900
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (1): Pos: 3 - 9;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
sichtbar, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	001
Video	00:02:29
Entf. in Fließr.	0,50 m
Zustand	BAF.C.E
Position	3 - 9
Datenträger	DVD_088



Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto,
Beispiel

Foto	002
Video	00:03:22
Entf. in Fließr.	16,40 m
Zustand	BDA
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung **98800044**
Oberer Schacht 98800044
Unterer Schacht 98800045
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 600 / 900
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto,
Beispiel

Foto	003
Video	00:04:31
Entf. in Fließr.	23,70 m
Zustand	BDA
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088

Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel



Pos: 12 - 12; Schadhafter Anschluss,
falsche Lage um das Rohr

Foto	004
Video	00:05:47
Entf. in Fließr.	32,00 m
Zustand	BAH.A
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088

Pos: 12 - 12; Schadhafter Anschluss, falsche Lage um das Rohr



Haltungsbildbericht

Haltung 98800044
Oberer Schacht 98800044
Unterer Schacht 98800045
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 600 / 900
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Pos: 4 - 8; Exfiltration, ?

Foto 005
Video 00:05:48
Entf. in Fließr. 32,00 m
Zustand BBG
Position 4 - 8
Datenträger DVD_088



Pos: 2; einfacher Anschluss,
 gemeißelt, offen, Höhe = 0mm,
 Breite = 0mm, Steinzeug,
 Muffenversatz im Anschlußrohr

Foto 006
Video 00:06:53
Entf. in Fließr. 39,30 m
Zustand BCA.E.A
Position 2
Datenträger DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung **98800044**
Oberer Schacht 98800044
Unterer Schacht 98800045
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 600 / 900
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Pos: 2; einfacher Anschluss,
 gemeißelt, offen, Höhe = 0mm,
 Breite = 0mm, Steinzeug,
 Muffenversatz im Anschlußrohr

Foto **007**
Video 00:07:55
Entf. in Fließr. 46,20 m
Zustand BCA.E.A
Position 2
Datenträger DVD_088



Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto,
 Beispiel

Foto **008**
Video 00:08:09
Entf. in Fließr. 47,10 m
Zustand BDA
Position 12 - 12
Datenträger DVD_088




Haltungsbildbericht

Haltung 98800044
Oberer Schacht 98800044
Unterer Schacht 98800045
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 600 / 900
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 12; Fehlen von Teilen, Länge =
0mm

Foto	009
Video	00:09:25
Entf. in Fließr.	55,60 m
Zustand	BAC.B
Position	12
Datenträger	DVD_088

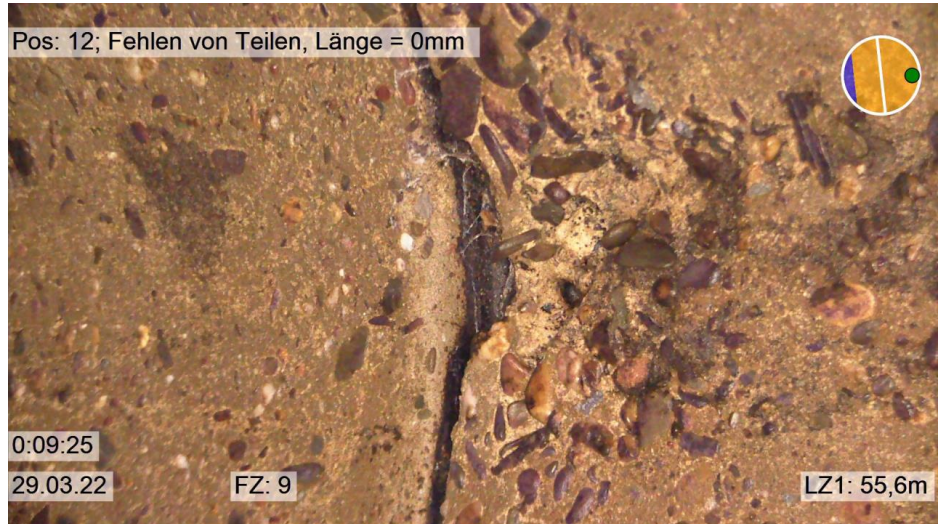

Pos: 12; Fehlen von Teilen, Länge =
0mm, Dichtung sichtbar

Foto	010
Video	00:10:01
Entf. in Fließr.	56,50 m
Zustand	BAC.B
Position	12
Datenträger	DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung 98800044
Oberer Schacht 98800044
Unterer Schacht 98800045
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 600 / 900
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Ende(1): Pos: 3 - 9;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
sichtbar, Ursache nicht eindeutig
feststellbar, Muffenversatz Schaden
in der gesamten Haltung

(B) Ende(1): Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache
nicht eindeutig feststellbar, Muffenversatz Schaden in der gesamten Haltung



Foto 011

Video 00:11:32
Entf. in Fließr. 65,20 m
Zustand BAF.C.E
Position 3 - 9
Datenträger DVD_088



Höhenprofil

Haltung 98800044

Oberer Schacht 98800044

Unterer Schacht 98800045

Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Material Stahlbeton

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 600 / 900

Haltungslänge 65,20 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

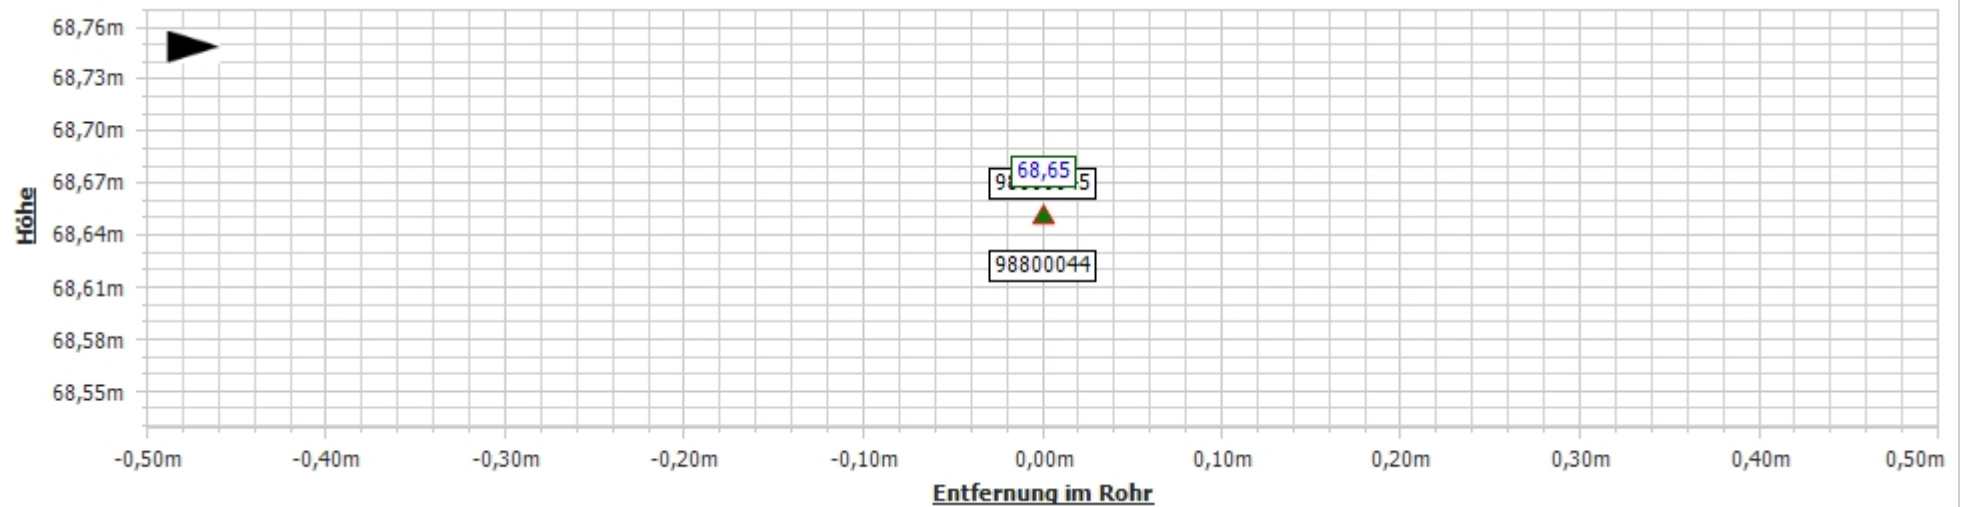

Koordinatenliste

Haltung	98800044	Insp.Datum	
Oberer Schacht	98800044	Dimension [mm]	600 / 900
Unterer Schacht	98800045	Haltungslänge	65,20 m
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Follmannstraße	Insp.-Länge	
Material	Stahlbeton	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	68,65 m	32398481,300	5579038,600	