

Follmannstraße

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Goldgrube

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **98800045**

Oberer Schacht 98800045

Unterer Schacht 98800052

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 12,20 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Haltungsbericht

Haltung 98800045

Oberer Schacht 98800045

Unterer Schacht 98800052

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 12,20 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 12,20 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung
Datenträger DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
012	00:00:09	0,00	BAF.D.E		Anfang (1): Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
013	00:00:11	0,00	AEC.C		Veränderte Grundlageninformation, Querschnitt, eiförmig, Höhe = 900mm, Breite = 600mm, DN stimmt nicht mit Plan
014	00:02:07	11,70	BAE		Pos: 3 - 6; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm
015	00:02:11	11,70	BBG		Pos: 4 - 6; Exfiltration, ? Erdreich sichtbar
016	00:02:29	11,70	BAB.B.A		Pos: 3; Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Schacht
	00:03:12	12,20	BCA.Z.A	0	Pos: 3; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
	00:03:13	12,20	BCA.Z.A	0	Pos: 1; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht

Haltungsbericht

Haltung 98800045

Oberer Schacht 98800045

Unterer Schacht 98800052

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 12,20 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:03:14	12,20	BCA.Z.A	0	Pos: 9; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
	00:03:17	12,20	BCA.Z.A	0	Pos: 10; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
017	00:03:24	12,20	BAF.D.E		Ende(1): Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Muffenversatz Schaden in der gesamten Haltung
	00:03:41	12,20	BCE.XP		Endknoten

Haltungsgrafik

Haltung **98800045**
Oberer Schacht 98800045
Unterer Schacht 98800052

Insp.datum 29.03.2022
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 12,20 m
Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Material Beton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 300 / 300

Inspektion

Insp.-Länge 12,20 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_088
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

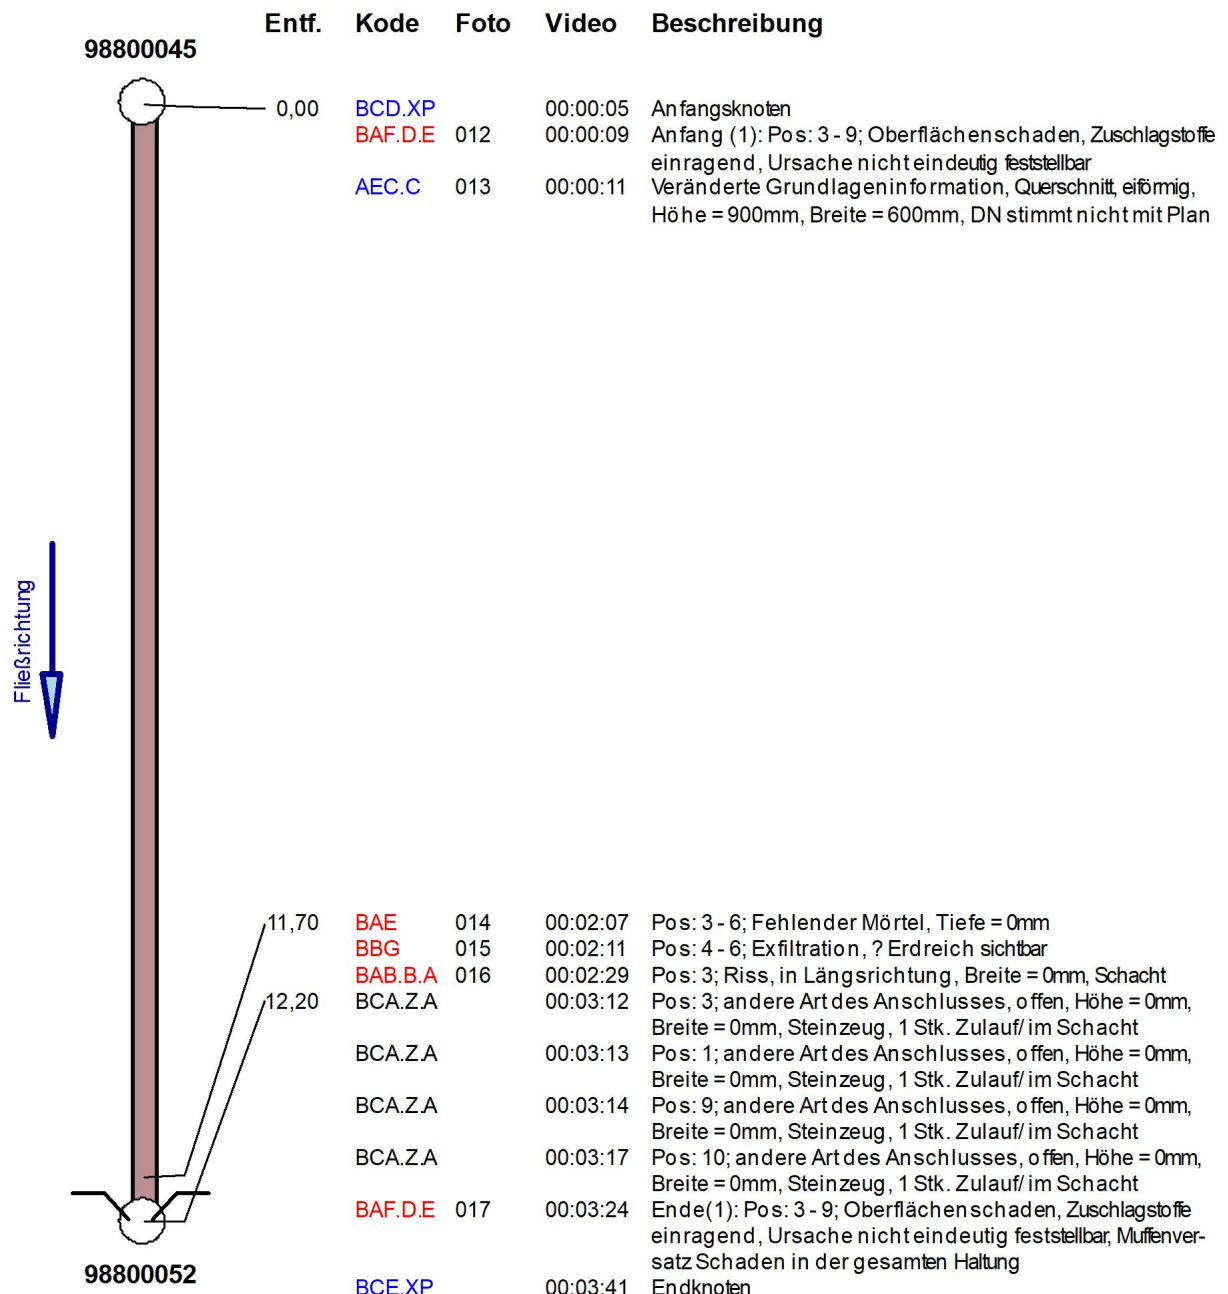

Haltungsbildbericht

Haltung 98800045
Oberer Schacht 98800045
Unterer Schacht 98800052
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (1): Pos: 3 - 9;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	012
Video	00:00:09
Entf. in Fließr.	0,00 m
Zustand	BAF.D.E
Position	3 - 9
Datenträger	DVD_088



Veränderte Grundlageninformation,
Querschnitt, eiförmig, Höhe =
900mm, Breite = 600mm, DN stimmt
nicht mit Plan

Foto	013
Video	00:00:11
Entf. in Fließr.	0,00 m
Zustand	AEC.C
Position	
Datenträger	DVD_088




Haltungsbildbericht

Haltung 98800045
Oberer Schacht 98800045
Unterer Schacht 98800052
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 3 - 6; Fehlender Mörtel, Tiefe =
0mm

Foto	014
Video	00:02:07
Entf. in Fließr.	11,70 m
Zustand	BAE
Position	3 - 6
Datenträger	DVD_088

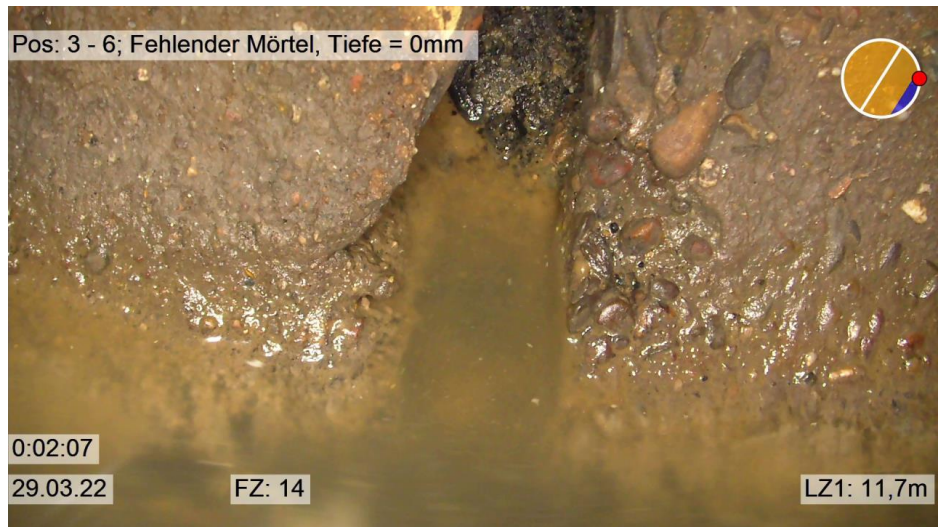

Pos: 4 - 6; Exfiltration, ? Erdreich
sichtbar

Foto	015
Video	00:02:11
Entf. in Fließr.	11,70 m
Zustand	BBG
Position	4 - 6
Datenträger	DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung 98800045
Oberer Schacht 98800045
Unterer Schacht 98800052
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 3; Riss, in Längsrichtung, Breite
= 0mm, Schacht

Foto	016
Video	00:02:29
Entf. in Fließr.	11,70 m
Zustand	BAB.B.A
Position	3
Datenträger	DVD_088



Ende(1): Pos: 3 - 9;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar, Muffenversatz Schaden
in der gesamten Haltung

Foto	017
Video	00:03:24
Entf. in Fließr.	12,20 m
Zustand	BAF.D.E
Position	3 - 9
Datenträger	DVD_088



Höhenprofil

Haltung 98800045

Oberer Schacht 98800045

Unterer Schacht 98800052

Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Material Beton

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 300 / 300

Haltungslänge 12,20 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

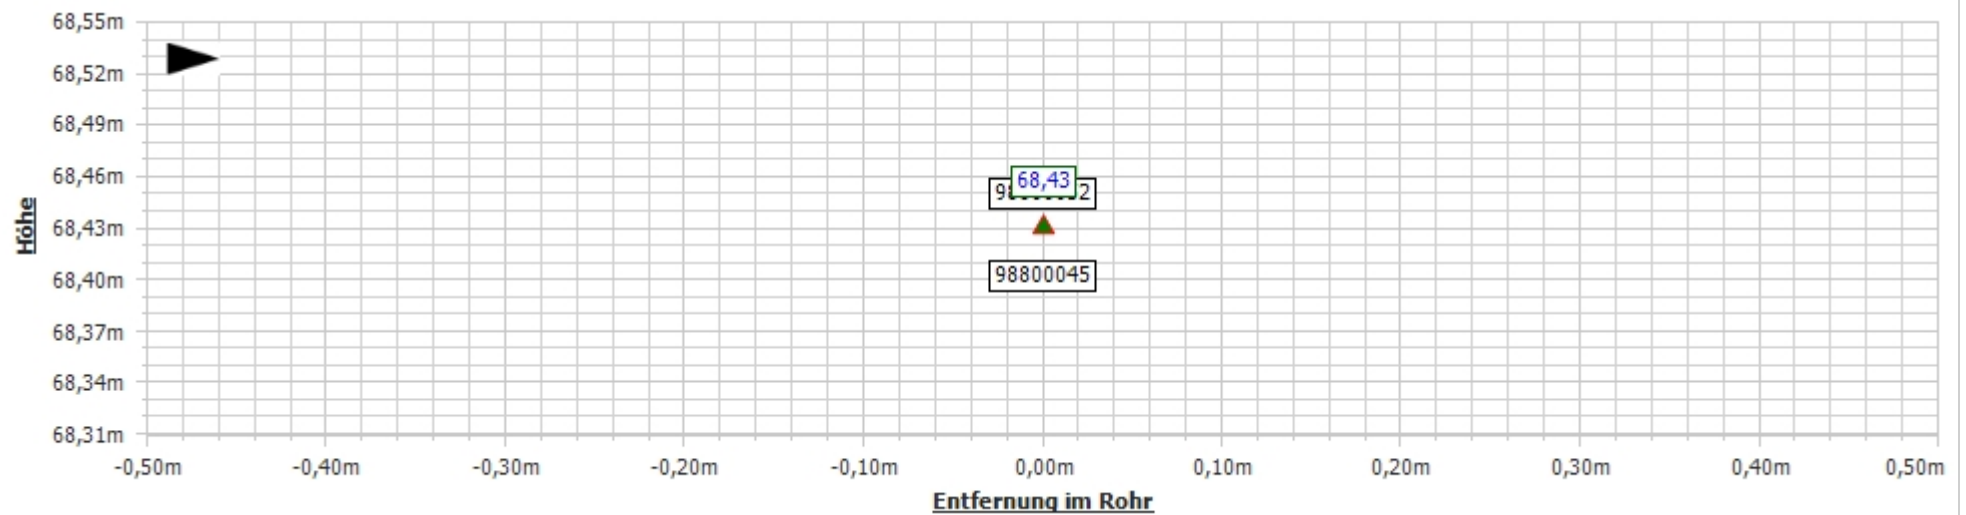

Koordinatenliste

Haltung	98800045	Insp.Datum	
Oberer Schacht	98800045	Dimension [mm]	300 / 300
Unterer Schacht	98800052	Haltungslänge	12,20 m
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Follmannstraße	Insp.-Länge	
Material	Beton	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	68,43 m	32398554,690	5579064,430	