

Follmannstraße

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Goldgrube

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **98800046**

Oberer Schacht 98800046

Unterer Schacht 98800047

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 15,20 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Haltungsbericht

Haltung 98800046

Oberer Schacht 98800046

Unterer Schacht 98800047

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 15,20 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 15,20 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung
Datenträger DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
	00:00:08	0,00	BCA.Z.A	0	Pos: 3; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
	00:00:09	0,00	BCA.Z.A	0	Pos: 6; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
	00:00:10	0,00	BCA.Z.A	0	Pos: 9; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
018	00:00:15	0,50	BAF.D.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	00:00:54	2,90	BCA.E.A		Pos: 3; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
019	00:01:34	5,60	BDA		Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
020	00:02:41	10,90	BAC.B		Pos: 6 - 7; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm

Haltungsbericht

Haltung 98800046

Oberer Schacht 98800046

Unterer Schacht 98800047

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 15,20 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
021	00:02:42	10,90	BBG		Pos: 6 - 7; Exfiltration
022	00:03:08	11,70	BBB.A		Anfang (2): Pos: 8 - 4; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
023	00:03:54	13,70	BAC.B		Pos: 2; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
024	00:04:21	14,70	BBB.A		Ende(2): Pos: 8 - 4; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
025	00:04:48	14,70	BAE		Pos: 6 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm
026	00:04:49	14,70	BBG		Pos: 6 - 8; Exfiltration
	00:05:08	15,20	BAF.D.E		Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Statik /Dichtigkeit fraglich
	00:05:51	15,20	BCA.Z.A	0	Pos: 3; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
	00:05:53	15,20	BCE.XP		Endknoten

Haltungsgrafik

Haltung **98800046**
Oberer Schacht 98800046
Unterer Schacht 98800047

Insp.datum 29.03.2022
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 15,20 m
Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Material Beton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 250 / 250

Inspektion

Insp.-Länge 15,20 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_088
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

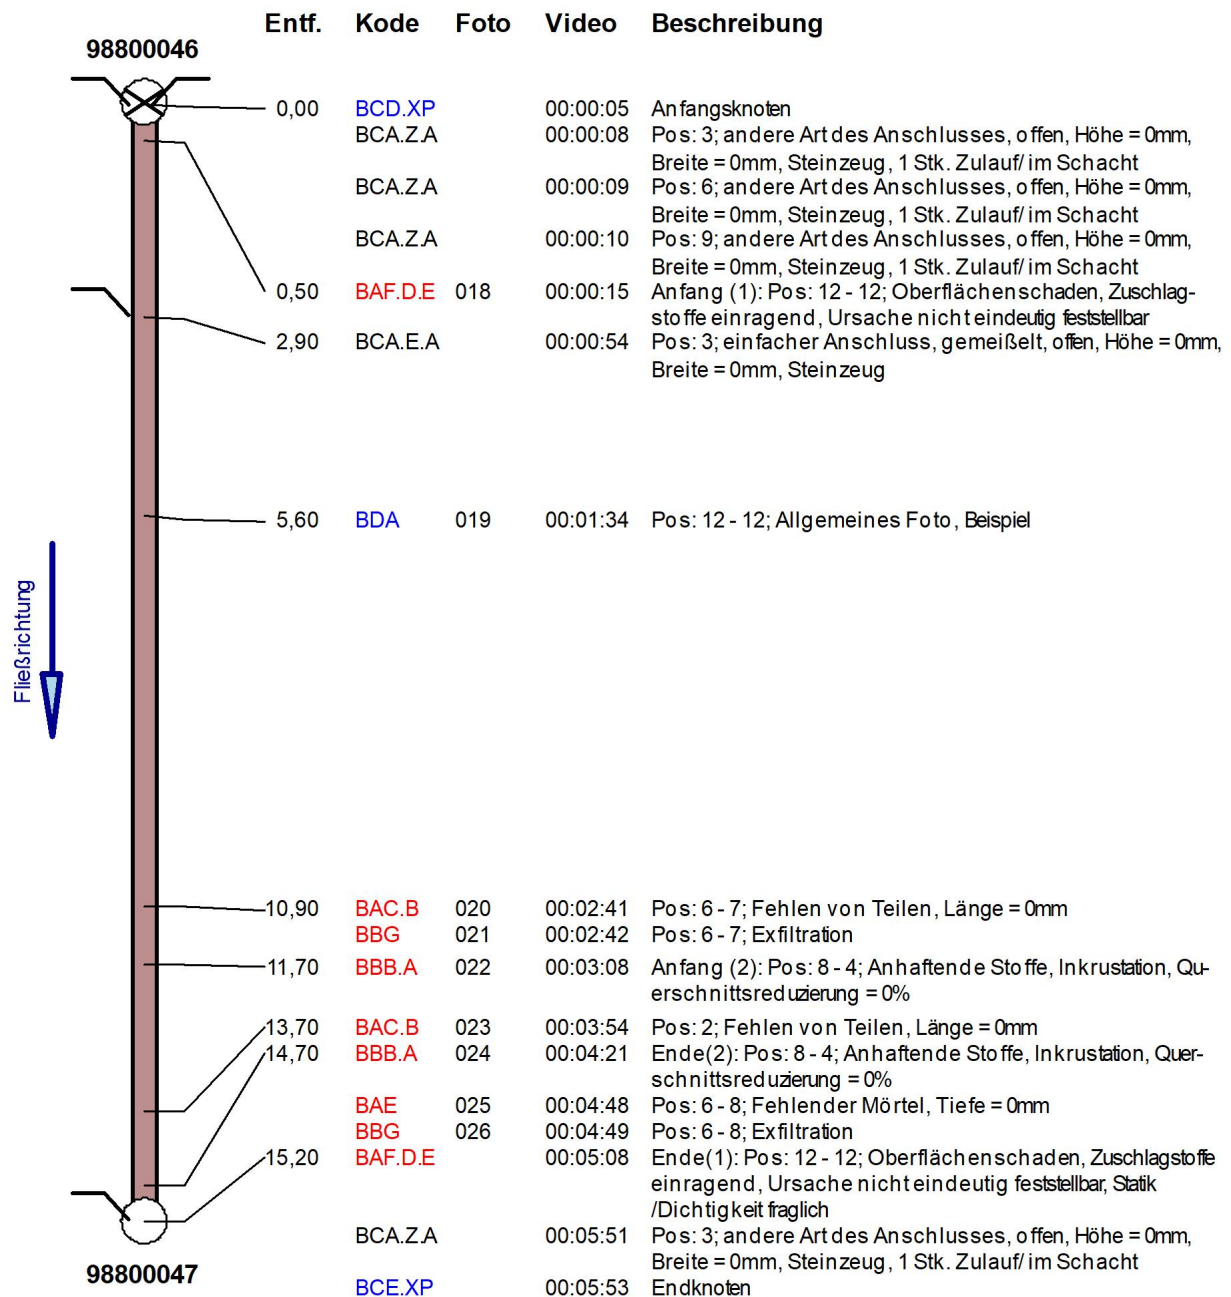

Haltungsbildbericht

Haltung 98800046
Oberer Schacht 98800046
Unterer Schacht 98800047
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	018
Video	00:00:15
Entf. in Fließr.	0,50 m
Zustand	BAF.D.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088



Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto,
Beispiel

Foto	019
Video	00:01:34
Entf. in Fließr.	5,60 m
Zustand	BDA
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088




Haltungsbildbericht

Haltung 98800046
Oberer Schacht 98800046
Unterer Schacht 98800047
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Pos: 6 - 7; Fehlen von Teilen, Länge
 = 0mm

Foto 020
Video 00:02:41
Entf. in Fließr. 10,90 m
Zustand BAC.B
Position 6 - 7
Datenträger DVD_088

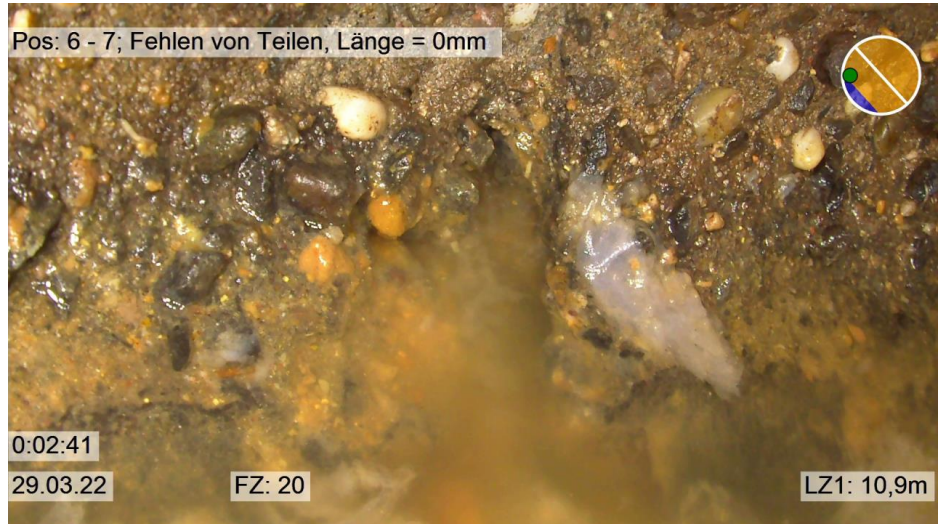

Pos: 6 - 7; Exfiltration

Foto 021
Video 00:02:42
Entf. in Fließr. 10,90 m
Zustand BBG
Position 6 - 7
Datenträger DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung 98800046
Oberer Schacht 98800046
Unterer Schacht 98800047
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil


Anfang (2): Pos: 8 - 4; Anhaftende
 Stoffe, Inkrustation,
 Querschnittsreduzierung = 0%

Foto 022
Video 00:03:08
Entf. in Fließr. 11,70 m
Zustand BBB.A
Position 8 - 4
Datenträger DVD_088



Pos: 2; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm

Foto 023
Video 00:03:54
Entf. in Fließr. 13,70 m
Zustand BAC.B
Position 2
Datenträger DVD_088

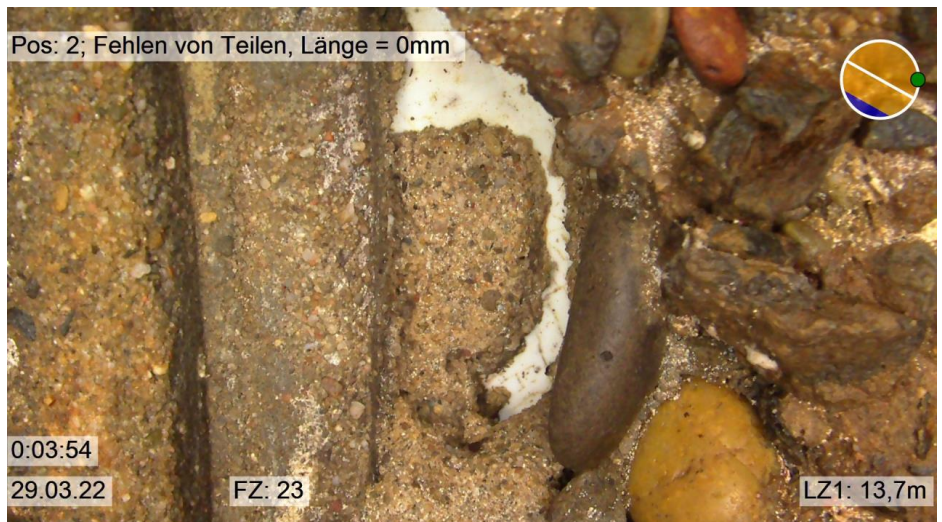

Haltungsbildbericht

Haltung 98800046
Oberer Schacht 98800046
Unterer Schacht 98800047
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Ende(2): Pos: 8 - 4; Anhaftende
Stoffe, Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 0%

Foto	024
Video	00:04:21
Entf. in Fließr.	14,70 m
Zustand	BBB.A
Position	8 - 4
Datenträger	DVD_088



Pos: 6 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm

Foto	025
Video	00:04:48
Entf. in Fließr.	14,70 m
Zustand	BAE
Position	6 - 8
Datenträger	DVD_088

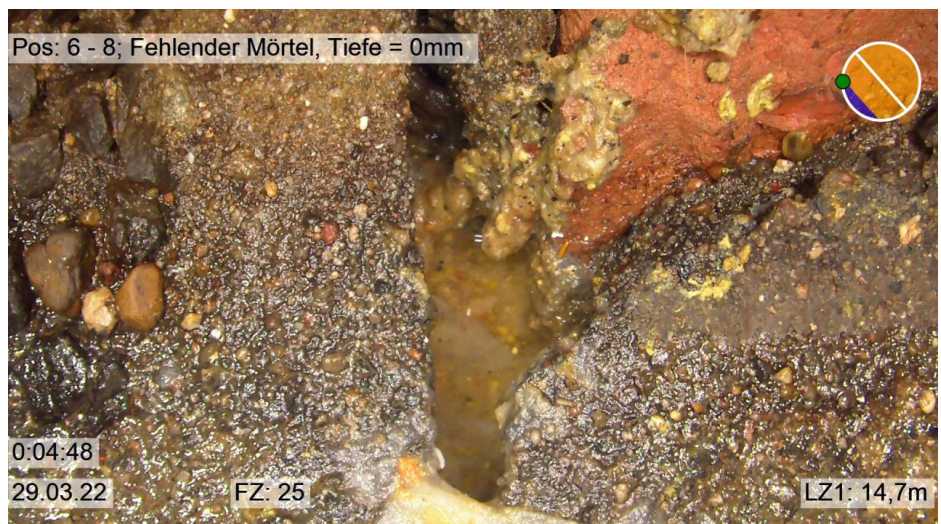

Haltungsbildbericht

Haltung 98800046
Oberer Schacht 98800046
Unterer Schacht 98800047
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 6 - 8; Exfiltration

Foto 026

Video 00:04:49
Entf. in Fließr. 14,70 m
Zustand BBG
Position 6 - 8
Datenträger DVD_088

