

Follmannstraße

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Goldgrube

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **98800047**

Oberer Schacht 98800047

Unterer Schacht 98800048

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 14,30 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Haltungsbericht

Haltung 98800047

Oberer Schacht 98800047

Unterer Schacht 98800048

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 14,30 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 14,30 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung
Datenträger DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
027	00:00:26	0,50	BAF.D.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
028	00:00:40	1,30	BBB.A		Anfang (2): Pos: 9 - 3; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
029	00:01:10	3,30	BBB.A		Ende(2): Pos: 9 - 3; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
030	00:01:41	6,10	BDA		Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
031	00:02:22	8,50	BAC.B		Pos: 5 - 6; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
032	00:02:23	8,50	BBG		Pos: 5 - 6; Exfiltration
033	00:02:54	9,40	BAC.B		Anfang (3): Pos: 5 - 7; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
034	00:03:24	9,90	BAC.B		Ende(3): Pos: 5 - 7; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm, Exfiltration?

Haltungsbericht

Haltung 98800047

Oberer Schacht 98800047

Unterer Schacht 98800048

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 14,30 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
035	00:03:55	10,50	BAC.B		Pos: 5 - 7; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
036	00:04:20	12,00	BBB.A		Pos: 1 - 4; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
037	00:04:46	13,50	BBB.A		Pos: 10 - 2; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
038	00:05:04	13,80	BAF.D.E		Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Statik/Dichtigkeit fraglich
039	00:05:32	13,80	BAF.D.E		Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht
	00:06:20	14,30	BCA.Z.A	0	Pos: 9; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
040	00:06:21	14,30	BCE.XP		Endknoten, Wurzelgeflecht im Schacht

Haltungsgrafik

Haltung **98800047**
Oberer Schacht 98800047
Unterer Schacht 98800048

Insp.datum 29.03.2022
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 14,30 m
Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Material Beton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 250 / 250

Inspektion

Insp.-Länge 14,30 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_088
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

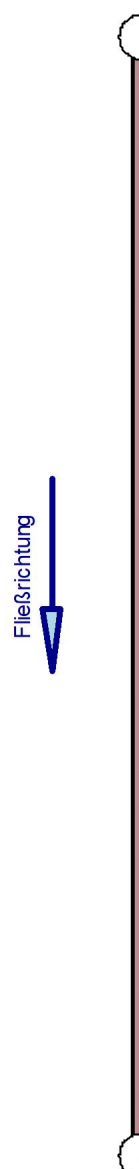	Entf.	Kode	Foto	Video	Beschreibung
98800047					
	0,00	BCD.XP		00:00:05	Anfangsknoten
	0,50	BAF.D.E	027	00:00:26	Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	1,30	BBB.A	028	00:00:40	Anfang (2): Pos: 9 - 3; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
	3,30	BBB.A	029	00:01:10	Ende(2): Pos: 9 - 3; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
	6,10	BDA	030	00:01:41	Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
	8,50	BAC.B	031	00:02:22	Pos: 5 - 6; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
		BBG	032	00:02:23	Pos: 5 - 6; Exfiltration
	9,40	BAC.B	033	00:02:54	Anfang (3): Pos: 5 - 7; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
	9,90	BAC.B	034	00:03:24	Ende(3): Pos: 5 - 7; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm, Exfiltration?
	10,50	BAC.B	035	00:03:55	Pos: 5 - 7; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
	12,00	BBB.A	036	00:04:20	Pos: 1 - 4; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
	13,50	BBB.A	037	00:04:46	Pos: 10 - 2; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
	13,80	BAF.D.E	038	00:05:04	Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Statik/Dichtigkeit fraglich
		BAF.D.E	039	00:05:32	Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht
	14,30	BCA.Z.A		00:06:20	Pos: 9; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
98800048		BCE.XP	040	00:06:21	Endknoten, Wurzelgeflecht im Schacht

Haltungsbildbericht

Haltung 98800047
Oberer Schacht 98800047
Unterer Schacht 98800048
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	027
Video	00:00:26
Entf. in Fließr.	0,50 m
Zustand	BAF.D.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088



Anfang (2): Pos: 9 - 3; Anhaftende
Stoffe, Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 0%

Foto	028
Video	00:00:40
Entf. in Fließr.	1,30 m
Zustand	BBB.A
Position	9 - 3
Datenträger	DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung 98800047
Oberer Schacht 98800047
Unterer Schacht 98800048
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Ende(2): Pos: 9 - 3; Anhaftende
Stoffe, Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 0%

Foto	029
Video	00:01:10
Entf. in Fließr.	3,30 m
Zustand	BBB.A
Position	9 - 3
Datenträger	DVD_088



Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto,
Beispiel

Foto	030
Video	00:01:41
Entf. in Fließr.	6,10 m
Zustand	BDA
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088




Haltungsbildbericht

Haltung 98800047
Oberer Schacht 98800047
Unterer Schacht 98800048
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Pos: 5 - 6; Fehlen von Teilen, Länge
= 0mm

Foto	031
Video	00:02:22
Entf. in Fließr.	8,50 m
Zustand	BAC.B
Position	5 - 6
Datenträger	DVD_088

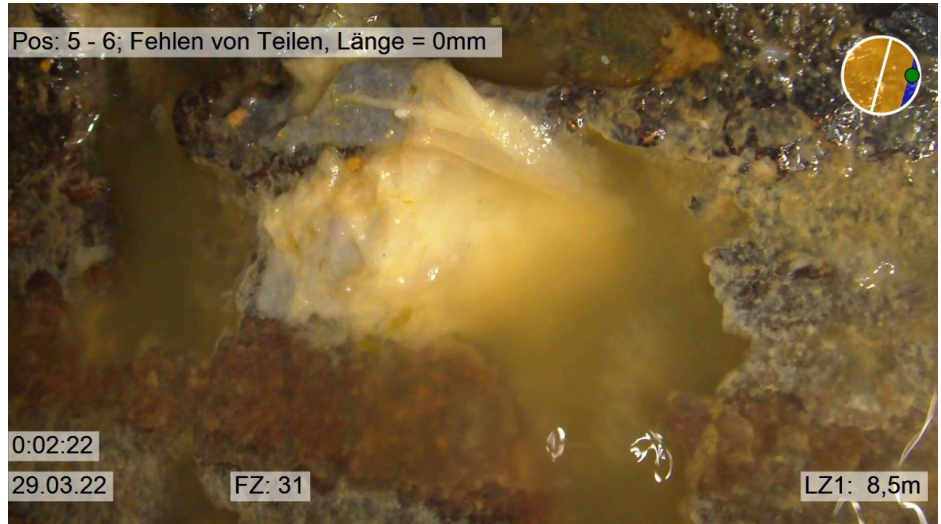

Pos: 5 - 6; Exfiltration

Foto	032
Video	00:02:23
Entf. in Fließr.	8,50 m
Zustand	BBG
Position	5 - 6
Datenträger	DVD_088

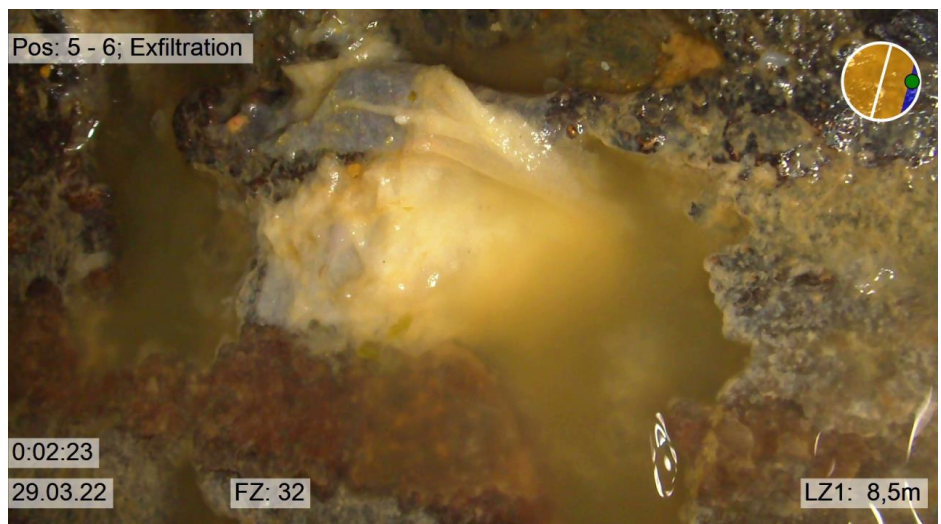


Haltungsbildbericht

Haltung 98800047
Oberer Schacht 98800047
Unterer Schacht 98800048
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (3): Pos: 5 - 7; Fehlen von
Teilen, Länge = 0mm

Foto	033
Video	00:02:54
Entf. in Fließr.	9,40 m
Zustand	BAC.B
Position	5 - 7
Datenträger	DVD_088

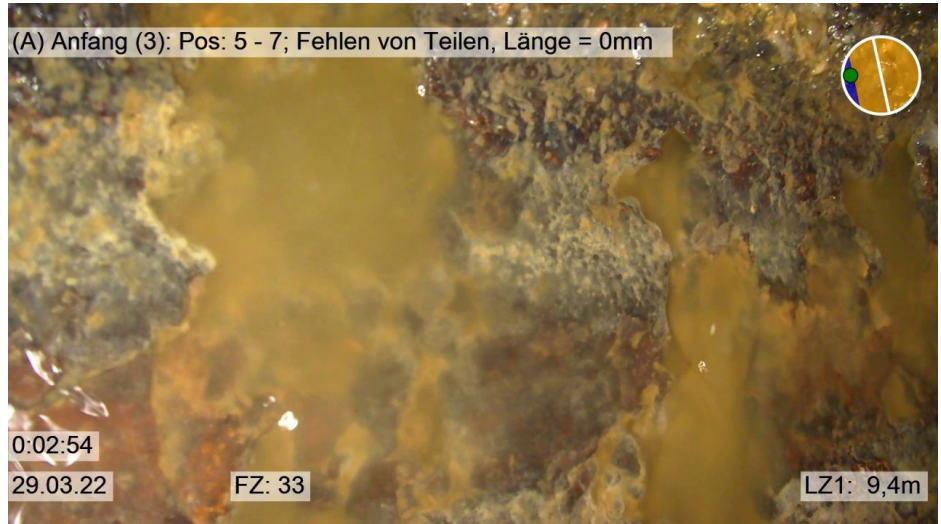

Ende(3): Pos: 5 - 7; Fehlen von
Teilen, Länge = 0mm, Exfiltration?

Foto	034
Video	00:03:24
Entf. in Fließr.	9,90 m
Zustand	BAC.B
Position	5 - 7
Datenträger	DVD_088




Haltungsbildbericht

Haltung 98800047
Oberer Schacht 98800047
Unterer Schacht 98800048
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 5 - 7; Fehlen von Teilen, Länge
= 0mm

Foto	035
Video	00:03:55
Entf. in Fließr.	10,50 m
Zustand	BAC.B
Position	5 - 7
Datenträger	DVD_088

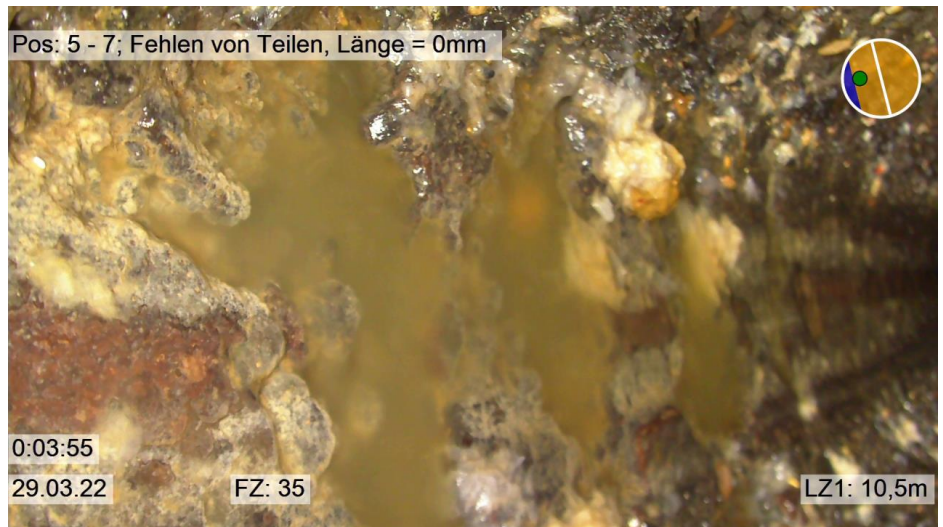

Pos: 1 - 4; Anhaftende Stoffe,
Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 0%

Foto	036
Video	00:04:20
Entf. in Fließr.	12,00 m
Zustand	BBB.A
Position	1 - 4
Datenträger	DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung 98800047
Oberer Schacht 98800047
Unterer Schacht 98800048
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Pos: 10 - 2; Anhaftende Stoffe,
 Inkrustation,
 Querschnittsreduzierung = 0%

Foto 037
Video 00:04:46
Entf. in Fließr. 13,50 m
Zustand BBB.A
Position 10 - 2
Datenträger DVD_088



Ende(1): Pos: 12 - 12;
 Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
 einragend, Ursache nicht eindeutig
 feststellbar, Statik/Dichtigkeit fraglich

Foto 038
Video 00:05:04
Entf. in Fließr. 13,80 m
Zustand BAF.D.E
Position 12 - 12
Datenträger DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung 98800047
Oberer Schacht 98800047
Unterer Schacht 98800048
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden,
 Zuschlagstoffe einragend, Ursache
 nicht eindeutig feststellbar, Im
 Schacht

Foto 039
Video 00:05:32
Entf. in Fließr. 13,80 m
Zustand BAF.D.E
Position 3 - 9
Datenträger DVD_088



Endknoten, Wurzelgeflecht im
 Schacht

Foto 040
Video 00:06:21
Entf. in Fließr. 14,30 m
Zustand BCE.XP
Position
Datenträger DVD_088

