

Follmannstraße

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Goldgrube

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **98800048**

Oberer Schacht 98800048

Unterer Schacht 98800049

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 28,80 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Haltungsbericht

Haltung 98800048

Oberer Schacht 98800048

Unterer Schacht 98800049

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 28,80 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 28,80 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung
Datenträger DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
041	00:00:06	0,00	BAF.D.E		Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht
042	00:00:21	0,50	BAF.D.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
043	00:00:42	1,70	BBB.A		Pos: 2 - 4; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
044	00:00:55	2,20	BDA		Pos: 6 - 8; Allgemeines Foto, Beispiel
045	00:01:28	3,10	BAC.B		Pos: 7 - 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
046	00:02:18	5,10	BAC.B		Pos: 7 - 2; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
047	00:03:28	10,30	BBB.A		Pos: 2 - 4; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
048	00:03:57	12,20	BAB.B.A		Pos: 7 - 8; Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
049	00:04:24	14,10	BDA		Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel

Haltungsbericht

Haltung 98800048

Oberer Schacht 98800048

Unterer Schacht 98800049

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 28,80 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
050	00:04:46	15,40	BAC.B		Pos: 6 - 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
051	00:04:47	15,40	BBG		Pos: 6 - 8; Exfiltration
052	00:05:27	18,20	BAC.B		Pos: 4; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
	00:06:01	19,90	BCA.E.A		Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
053	00:06:46	23,60	BDA		Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
054	00:07:19	25,30	BAC.B		Pos: 5 - 7; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
055	00:08:16	28,30	BAF.D.E		Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Statik /Dichtigkeit fraglich /Inkrustation
056	00:08:58	28,80	BAF.J.E		Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Korrosionserscheinungen an der Oberfläche, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht
	00:09:34	28,80	BCA.Z.A	0	Pos: 3; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
	00:09:35	28,80	BCA.Z.A	0	Pos: 9; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
	00:09:36	28,80	BCE.XP		Endknoten

Haltungsgrafik

Haltung **98800048**
Oberer Schacht 98800048
Unterer Schacht 98800049

Insp.datum 29.03.2022
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Stammdaten

Haltungslänge 28,80 m
Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Material Beton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 250 / 250

Inspektion

Insp.-Länge 28,80 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_088
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

	Entf.	Kode	Foto	Video	Beschreibung
	0,00	BCD.XP BAF.D.E	041	00:00:05 00:00:06	Anfangsknoten Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht
	0,50	BAF.D.E	042	00:00:21	Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	1,70	BBB.A	043	00:00:42	Pos: 2 - 4; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
	2,20	BDA	044	00:00:55	Pos: 6 - 8; Allgemeines Foto, Beispiel
	3,10	BAC.B	045	00:01:28	Pos: 7 - 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
	5,10	BAC.B	046	00:02:18	Pos: 7 - 2; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
	10,30	BBB.A	047	00:03:28	Pos: 2 - 4; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
	12,20	BAB.B.A	048	00:03:57	Pos: 7 - 8; Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	14,10	BDA	049	00:04:24	Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
	15,40	BAC.B BBG	050 051	00:04:46 00:04:47	Pos: 6 - 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm Pos: 6 - 8; Exfiltration
	18,20	BAC.B	052	00:05:27	Pos: 4; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
	19,90	BCA.E.A		00:06:01	Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
	23,60	BDA	053	00:06:46	Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
	25,30	BAC.B	054	00:07:19	Pos: 5 - 7; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
	28,30	BAF.D.E	055	00:08:16	Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Statik /Dichtigkeit fraglich /Inkrustation
	28,80	BAF.J.E	056	00:08:58	Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Korrosionserscheinungen an der Oberfläche, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht
		BCA.Z.A		00:09:34	Pos: 3; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
		BCA.Z.A		00:09:35	Pos: 9; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
		BCE.XP		00:09:36	Endknoten

Haltungsbildbericht

Haltung 98800048
Oberer Schacht 98800048
Unterer Schacht 98800049
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden,
Zuschlagstoffe einragend, Ursache
nicht eindeutig feststellbar, Im
Schacht

Foto	041
Video	00:00:06
Entf. in Fließr.	0,00 m
Zustand	BAF.D.E
Position	3 - 9
Datenträger	DVD_088



Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	042
Video	00:00:21
Entf. in Fließr.	0,50 m
Zustand	BAF.D.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088




Haltungsbildbericht

Haltung 98800048
Oberer Schacht 98800048
Unterer Schacht 98800049
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Pos: 2 - 4; Anhaftende Stoffe,
Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 0%

Foto	043
Video	00:00:42
Entf. in Fließr.	1,70 m
Zustand	BBB.A
Position	2 - 4
Datenträger	DVD_088

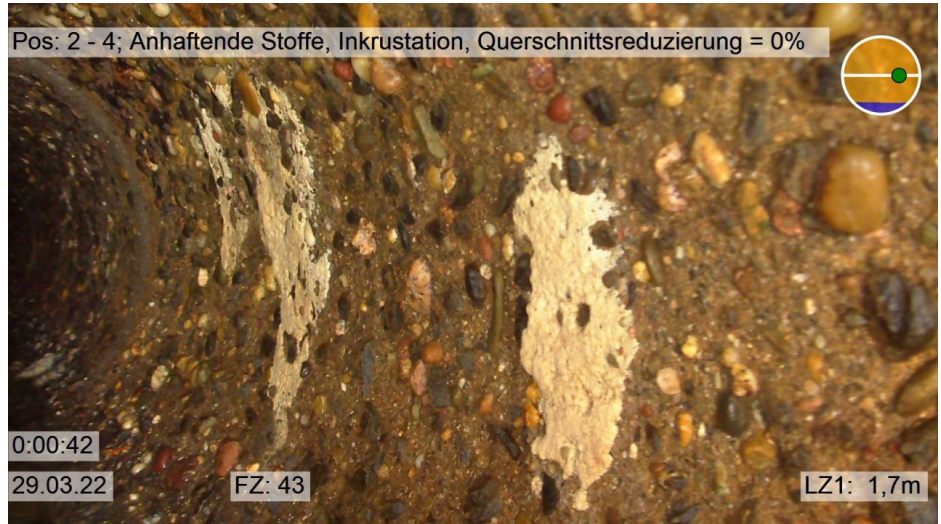

Pos: 6 - 8; Allgemeines Foto,
Beispiel

Foto	044
Video	00:00:55
Entf. in Fließr.	2,20 m
Zustand	BDA
Position	6 - 8
Datenträger	DVD_088

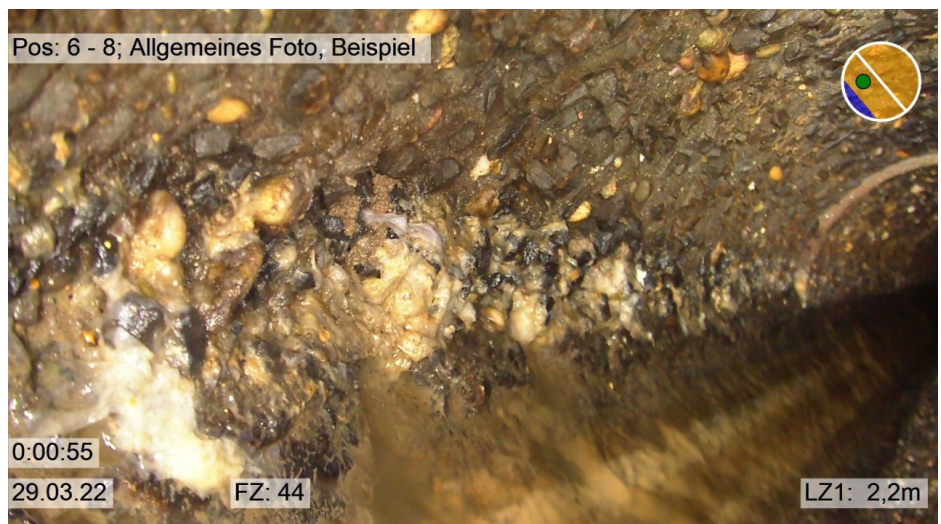


Haltungsbildbericht

Haltung 98800048
Oberer Schacht 98800048
Unterer Schacht 98800049
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil


Pos: 7 - 8; Fehlen von Teilen, Länge
 = 0mm

Foto 045
Video 00:01:28
Entf. in Fließr. 3,10 m
Zustand BAC.B
Position 7 - 8
Datenträger DVD_088

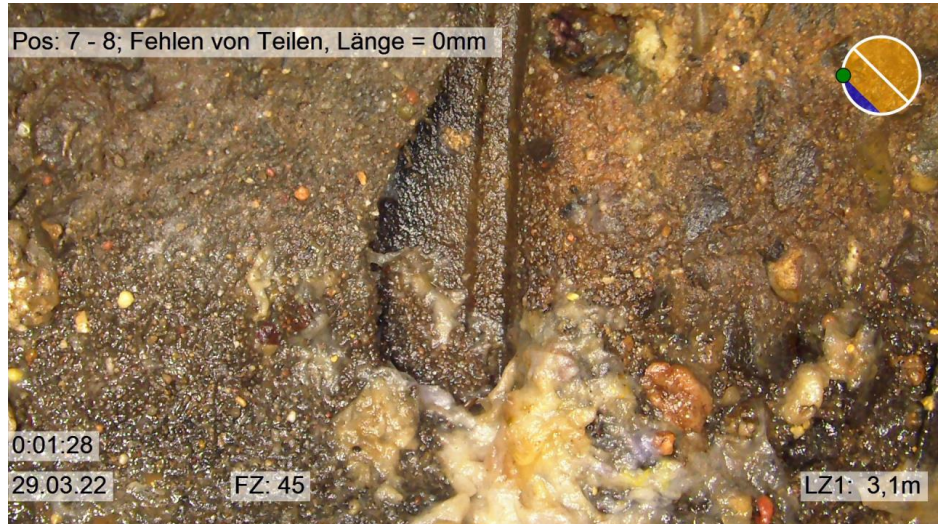

Pos: 7 - 2; Fehlen von Teilen, Länge
 = 0mm

Foto 046
Video 00:02:18
Entf. in Fließr. 5,10 m
Zustand BAC.B
Position 7 - 2
Datenträger DVD_088

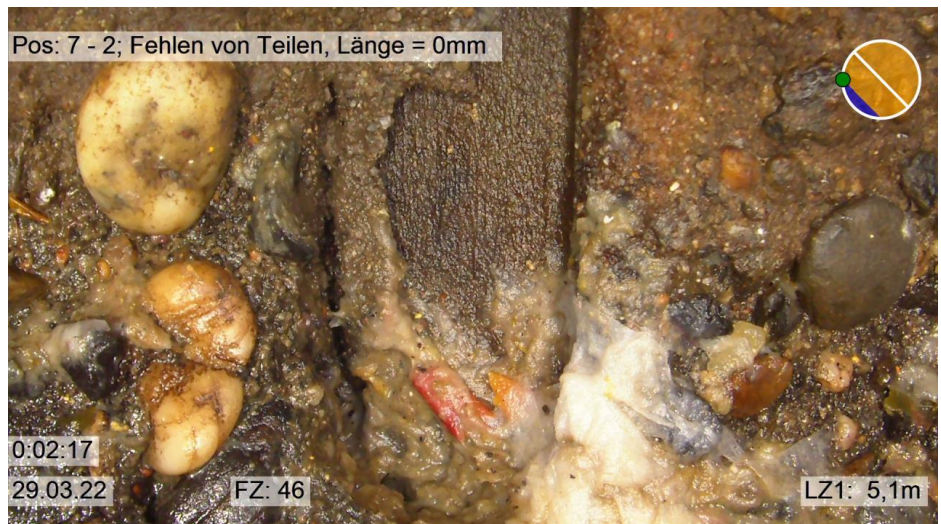

Haltungsbildbericht

Haltung 98800048
Oberer Schacht 98800048
Unterer Schacht 98800049
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Pos: 2 - 4; Anhaftende Stoffe,
Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 0%

Foto	047
Video	00:03:28
Entf. in Fließr.	10,30 m
Zustand	BBB.A
Position	2 - 4
Datenträger	DVD_088



Pos: 7 - 8; Riss, in Längsrichtung,
Breite = 0mm

Foto	048
Video	00:03:57
Entf. in Fließr.	12,20 m
Zustand	BAB.B.A
Position	7 - 8
Datenträger	DVD_088

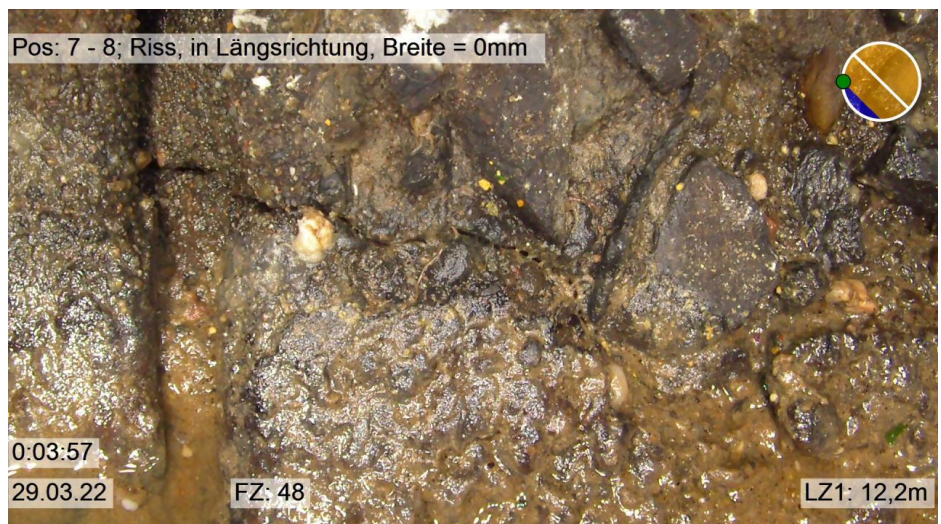

Haltungsbildbericht

Haltung 98800048
Oberer Schacht 98800048
Unterer Schacht 98800049
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto,
Beispiel

Foto	049
Video	00:04:24
Entf. in Fließr.	14,10 m
Zustand	BDA
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088



Pos: 6 - 8; Fehlen von Teilen, Länge
= 0mm

Foto	050
Video	00:04:46
Entf. in Fließr.	15,40 m
Zustand	BAC.B
Position	6 - 8
Datenträger	DVD_088

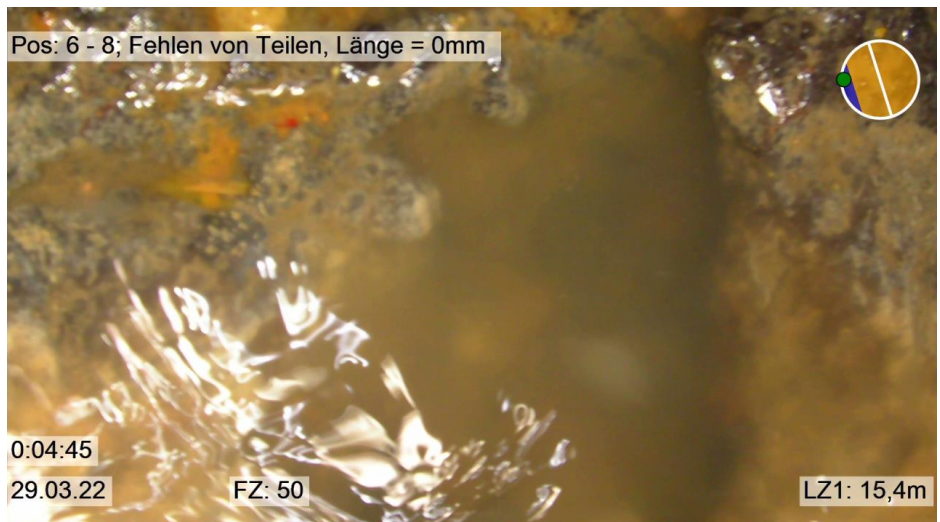


Haltungsbildbericht

Haltung 98800048
Oberer Schacht 98800048
Unterer Schacht 98800049
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Pos: 6 - 8; Exfiltration

Foto	051
Video	00:04:47
Entf. in Fließr.	15,40 m
Zustand	BBG
Position	6 - 8
Datenträger	DVD_088

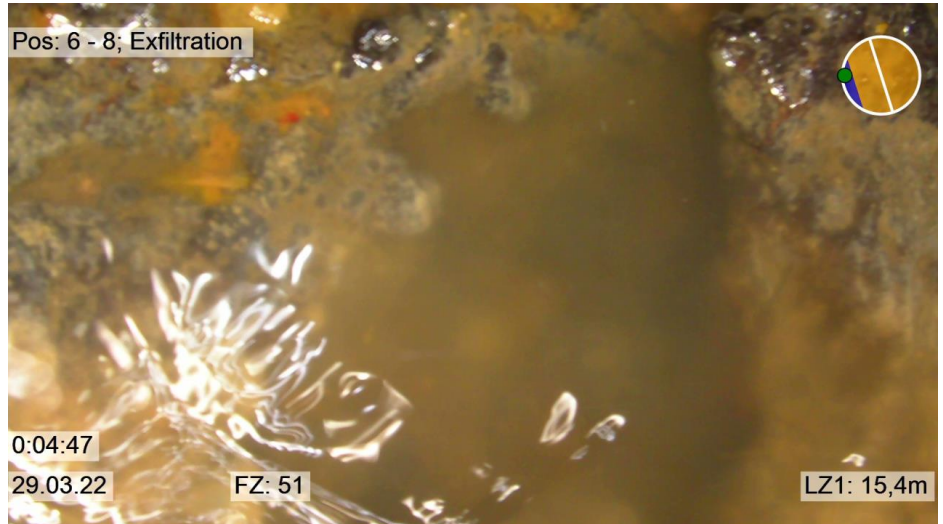

Pos: 4; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm

Foto	052
Video	00:05:27
Entf. in Fließr.	18,20 m
Zustand	BAC.B
Position	4
Datenträger	DVD_088

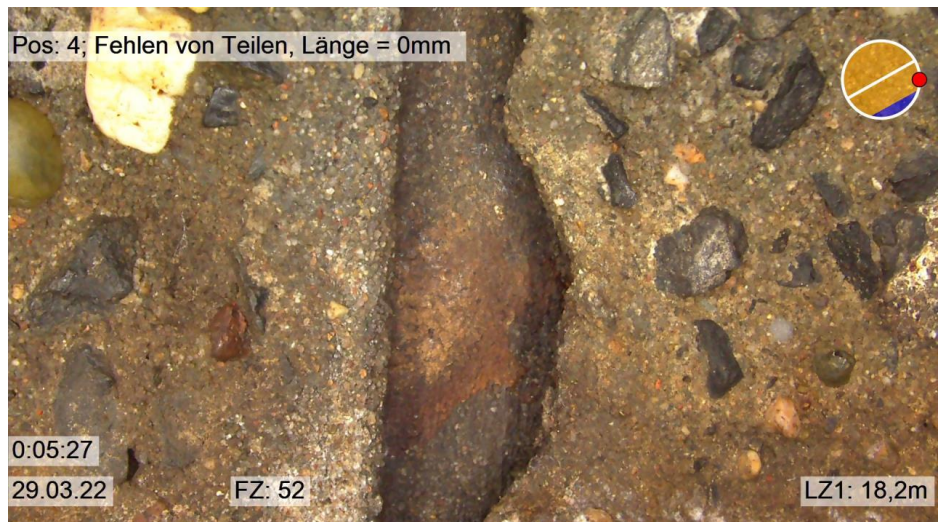


Haltungsbildbericht

Haltung 98800048
Oberer Schacht 98800048
Unterer Schacht 98800049
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto,
Beispiel

Foto	053
Video	00:06:46
Entf. in Fließr.	23,60 m
Zustand	BDA
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088

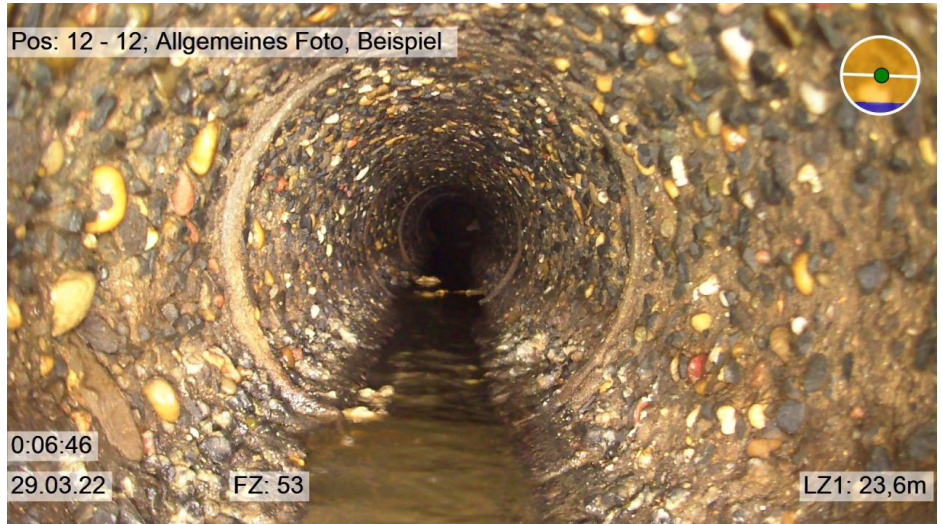

Pos: 5 - 7; Fehlen von Teilen, Länge
= 0mm

Foto	054
Video	00:07:19
Entf. in Fließr.	25,30 m
Zustand	BAC.B
Position	5 - 7
Datenträger	DVD_088

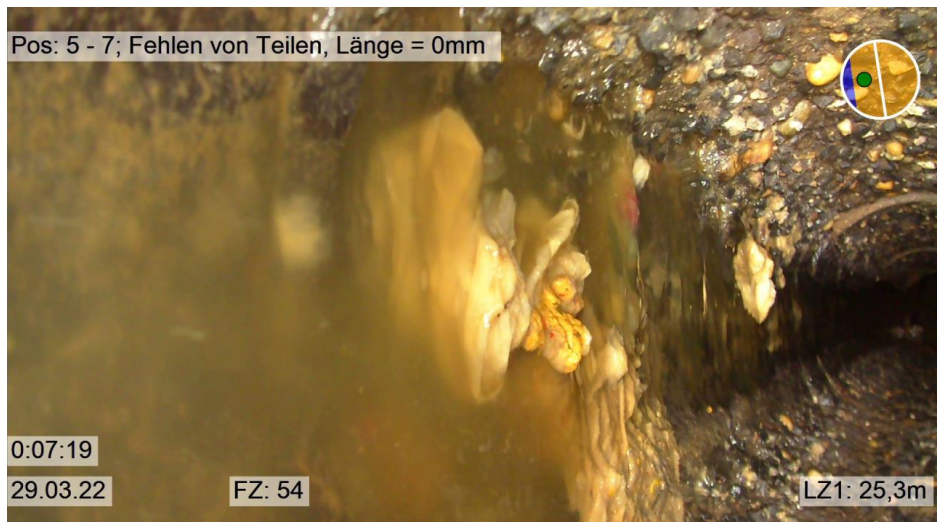

Haltungsbildbericht

Haltung 98800048
Oberer Schacht 98800048
Unterer Schacht 98800049
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Ende(1): Pos: 12 - 12;
 Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
 einragend, Ursache nicht eindeutig
 feststellbar, Statik /Dichtigkeit
 fraglich /Inkrustation

(B) Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend,
 Ursache nicht eindeutig feststellbar, Statik /Dichtigkeit fraglich /Inkrustation



Foto 055

Video 00:08:16
Entf. in Fließr. 28,30 m
Zustand BAF.D.E
Position 12 - 12
Datenträger DVD_088



Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden,
 Korrosionserscheinungen an der
 Oberfläche, Ursache nicht eindeutig
 feststellbar, Im Schacht

Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Korrosionserscheinungen an der Oberfläche,
 Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht



Foto 056

Video 00:08:58
Entf. in Fließr. 28,80 m
Zustand BAF.J.E
Position 3 - 9
Datenträger DVD_088



Höhenprofil

Haltung 98800048

Oberer Schacht 98800048

Unterer Schacht 98800049

Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Material Beton

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 250 / 250

Haltungslänge 28,80 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

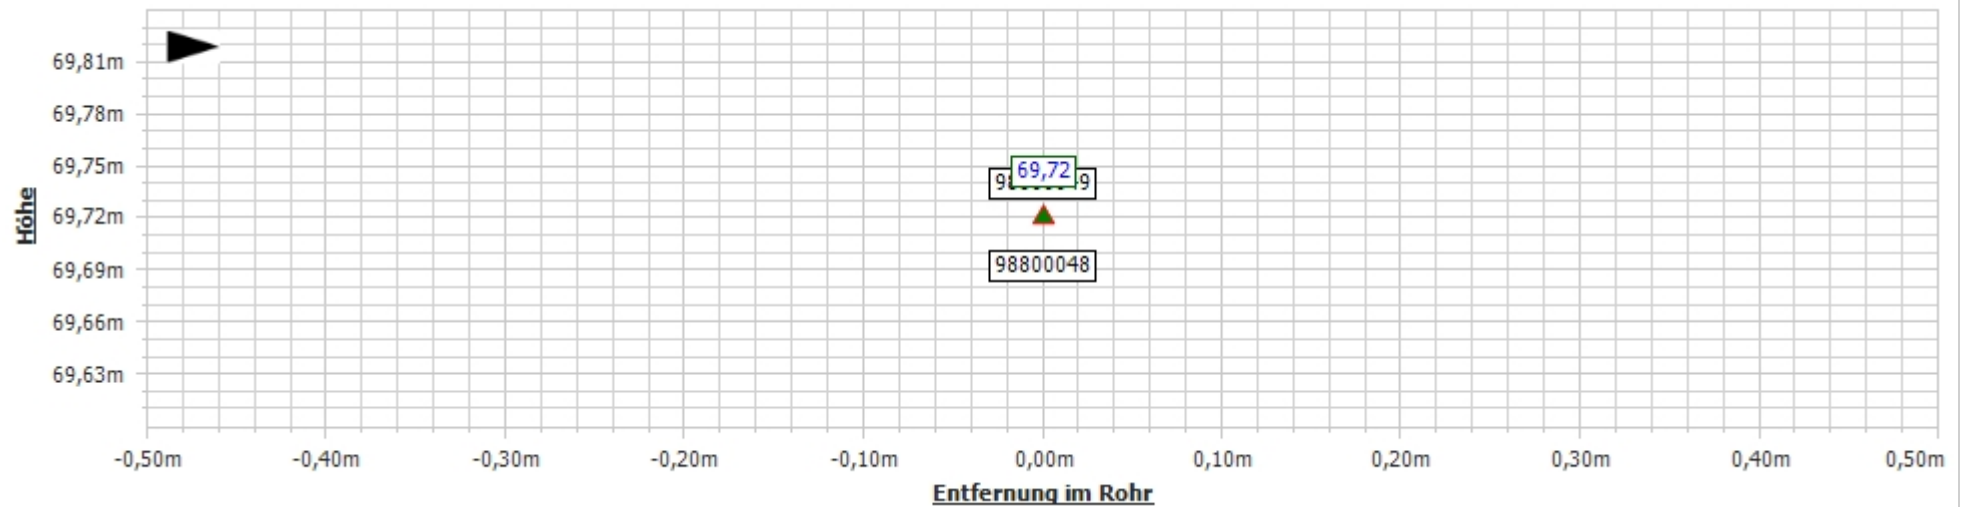

Koordinatenliste

Haltung	98800048	Insp.Datum	
Oberer Schacht	98800048	Dimension [mm]	250 / 250
Unterer Schacht	98800049	Haltungslänge	28,80 m
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Follmannstraße	Insp.-Länge	
Material	Beton	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	69,72 m	32398563,370	5578955,600	