

Follmannstraße

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Goldgrube

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **98800049**

Oberer Schacht 98800049

Unterer Schacht 98800050

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 50,30 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Haltungsbericht

Haltung 98800049

Oberer Schacht 98800049

Unterer Schacht 98800050

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 50,30 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 50,30 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung
Datenträger DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
057	00:00:07	0,00	BAF.J.E		Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Korrosionserscheinungen an der Oberfläche, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht
058	00:00:30	0,50	BAF.D.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
059	00:01:12	5,50	BAC.B		Pos: 4; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
060	00:02:32	11,70	BDA		Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
061	00:04:40	27,90	BAC.B		Pos: 5 - 7; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
	00:06:07	32,40	BCA.E.A		Pos: 1 - 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
063	00:07:13	32,80	BDD.E		Anfang (2): Wasserspiegel, trüb und gefärbt, Höhe = 0%, Unterbogen

Haltungsbericht

Haltung 98800049

Oberer Schacht 98800049

Unterer Schacht 98800050

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 50,30 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:06:37	34,80	BCA.E.A		Pos: 10; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
062	00:06:38	34,80	BAH.C		Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
	00:07:06	35,60	BCA.E.A		Pos: 2 - 3; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
064	00:07:41	35,60	BDD.E		Ende(2): Wasserspiegel, trüb und gefärbt, Höhe = 0%, Unterbogen
	00:08:05	37,40	BCA.E.A		Pos: 2 - 3; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
065	00:08:06	37,40	BAH.D		Pos: 9; Schadhafter Anschluss, beschädigt, Rissbildung im Anschlußrohr
066	00:08:30	38,10	BAC.B		Pos: 4 - 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
067	00:09:17	43,00	BDA		Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
068	00:10:27	49,80	BAF.D.E		Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Statik/Dichtigkeit fraglich/
069	00:10:47	49,90	BAC.B		Pos: 7 - 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm, Hohlraum erkennbar
070	00:11:06	50,30	BAF.J.E		Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Korrosionserscheinungen an der Oberfläche, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht
	00:11:59	50,30	BCA.Z.A	0	Pos: 3; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
	00:12:00	50,30	BCA.Z.A	0	Pos: 9; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht/ größer als DN 300

Haltungsgrafik

Haltung **98800049**
Oberer Schacht 98800049
Unterer Schacht 98800050

Insp.datum 29.03.2022
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Stammdaten		Inspektion	
Haltungslänge	50,30 m	Insp.-Länge	50,30 m
Ortsteil	Goldgrube	Insp.-Richtung	In Fließrichtung
Straße	Follmannstraße	Firma / Operator	Herrmann
Material	Beton	Datenträger	DVD_088
Profilart	Kreisprofil	Kommentar	
Dimension [mm]	300 / 300		

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

	Entf.	Kode	Foto	Video	Beschreibung
	0,00	BCD.XP BAF.J.E	057	00:00:05 00:00:07	Anfangsknoten Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Korrosionserscheinungen an der Oberfläche, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht
	0,50	BAF.D.E	058	00:00:30	Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	5,50	BAC.B	059	00:01:12	Pos: 4; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
	11,70	BDA	060	00:02:32	Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
	27,90	BAC.B	061	00:04:40	Pos: 5 - 7; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
	32,40	BCA.E.A		00:06:07	Pos: 1 - 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
	32,80	BDD.E	063	00:07:13	Anfang (2): Wasserspiegel, trüb und gefärbt, Höhe = 0%, Unterbogen
	34,80	BCA.E.A		00:06:37	Pos: 10; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
	35,60	BAH.C	062	00:06:38	Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
	37,40	BCA.E.A		00:07:06	Pos: 2 - 3; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
	37,40	BDD.E	064	00:07:41	Ende(2): Wasserspiegel, trüb und gefärbt, Höhe = 0%, Unterbogen
	38,10	BCA.E.A		00:08:05	Pos: 2 - 3; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
	43,00	BAH.D	065	00:08:06	Pos: 9; Schadhafter Anschluss, beschädigt, Rissbildung im Anschlußrohr
	49,80	BAC.B	066	00:08:30	Pos: 4 - 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
	49,80	BDA	067	00:09:17	Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
	49,90	BAF.D.E	068	00:10:27	Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Statik/Dichtigkeit fraglich/
	49,90	BAC.B	069	00:10:47	Pos: 7 - 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm, Hohlraum erkennbar
	50,30	BAF.J.E	070	00:11:06	Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Korrosionserscheinungen an der Oberfläche, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht
		BCA.Z.A		00:11:59	Pos: 3; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
		BCA.Z.A		00:12:00	Pos: 9; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht/ größer als DN 300

Haltungsbildbericht

Haltung 98800049
Oberer Schacht 98800049
Unterer Schacht 98800050
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden,
Korrosionserscheinungen an der
Oberfläche, Ursache nicht eindeutig
feststellbar, Im Schacht

Foto 057
Video 00:00:07
Entf. in Fließr. 0,00 m
Zustand BAF.J.E
Position 3 - 9
Datenträger DVD_088



Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto 058
Video 00:00:30
Entf. in Fließr. 0,50 m
Zustand BAF.D.E
Position 12 - 12
Datenträger DVD_088




Haltungsbildbericht

Haltung 98800049
Oberer Schacht 98800049
Unterer Schacht 98800050
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 4; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm

Foto 059
Video 00:01:12
Entf. in Fließr. 5,50 m
Zustand BAC.B
Position 4
Datenträger DVD_088

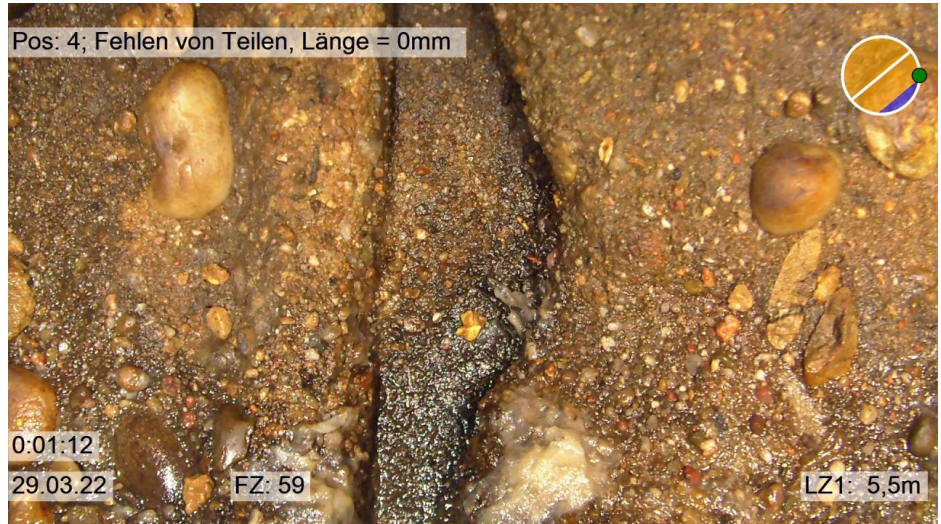

Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel

Foto 060
Video 00:02:32
Entf. in Fließr. 11,70 m
Zustand BDA
Position 12 - 12
Datenträger DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung 98800049
Oberer Schacht 98800049
Unterer Schacht 98800050
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 5 - 7; Fehlen von Teilen, Länge
= 0mm

Foto	061
Video	00:04:40
Entf. in Fließr.	27,90 m
Zustand	BAC.B
Position	5 - 7
Datenträger	DVD_088



Anfang (2): Wasserspiegel, trüb und
gefärbt, Höhe = 0%, Unterbogen

Foto	063
Video	00:07:13
Entf. in Fließr.	32,80 m
Zustand	BDD.E
Position	
Datenträger	DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung 98800049
Oberer Schacht 98800049
Unterer Schacht 98800050
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss,
 teilweise ein Spalt am
 Anschlussumfang

Foto 062
Video 00:06:38
Entf. in Fließr. 34,80 m
Zustand BAH.C
Position 10 - 2
Datenträger DVD_088

Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang



Ende(2): Wasserspiegel, trüb und
 gefärbt, Höhe = 0%, Unterbogen

Foto 064
Video 00:07:41
Entf. in Fließr. 35,60 m
Zustand BDD.E
Position
Datenträger DVD_088

(B) Ende(2): Wasserspiegel, trüb und gefärbt, Höhe = 0%, Unterbogen



Haltungsbildbericht

Haltung 98800049
Oberer Schacht 98800049
Unterer Schacht 98800050
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 9; Schadhafter Anschluss,
beschädigt, Rissbildung im
Anschlußrohr

Foto 065
Video 00:08:06
Entf. in Fließr. 37,40 m
Zustand BAH.D
Position 9
Datenträger DVD_088


Pos: 9; Schadhafter Anschluss, beschädigt, Rissbildung im Anschlußrohr



Pos: 4 - 8; Fehlen von Teilen, Länge
= 0mm

Foto 066
Video 00:08:30
Entf. in Fließr. 38,10 m
Zustand BAC.B
Position 4 - 8
Datenträger DVD_088

Pos: 4 - 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm

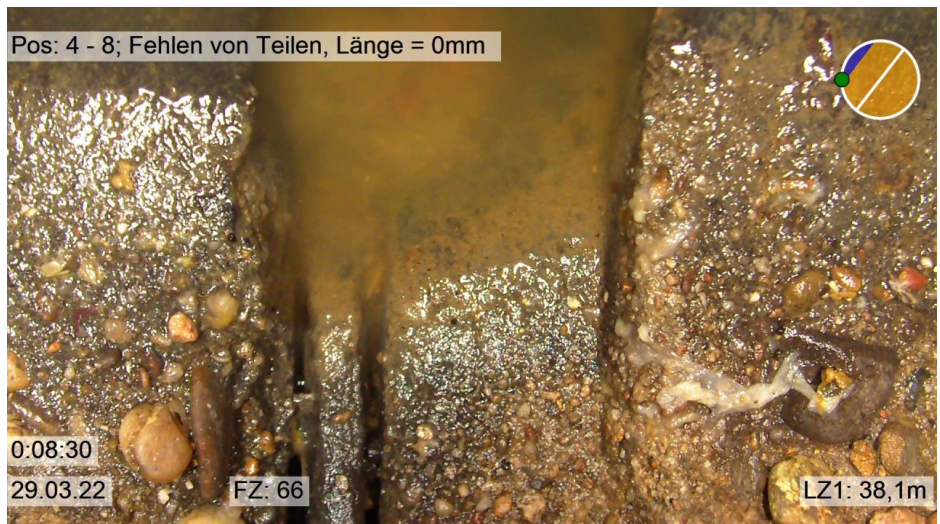

Haltungsbildbericht

Haltung 98800049
Oberer Schacht 98800049
Unterer Schacht 98800050
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto,
Beispiel

Foto	067
Video	00:09:17
Entf. in Fließr.	43,00 m
Zustand	BDA
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088



Ende(1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar, Statik/Dichtigkeit
fraglich/

Foto	068
Video	00:10:27
Entf. in Fließr.	49,80 m
Zustand	BAF.D.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung **98800049**
Oberer Schacht 98800049
Unterer Schacht 98800050
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 7 - 8; Fehlen von Teilen, Länge
= 0mm, Hohlraum erkennbar

Foto	069
Video	00:10:47
Entf. in Fließr.	49,90 m
Zustand	BAC.B
Position	7 - 8
Datenträger	DVD_088



Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden,
Korrosionserscheinungen an der
Oberfläche, Ursache nicht eindeutig
feststellbar, Im Schacht

Foto	070
Video	00:11:06
Entf. in Fließr.	50,30 m
Zustand	BAF.J.E
Position	3 - 9
Datenträger	DVD_088



Höhenprofil

Haltung 98800049

Oberer Schacht 98800049

Unterer Schacht 98800050

Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Material Beton

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 300 / 300

Haltungslänge 50,30 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

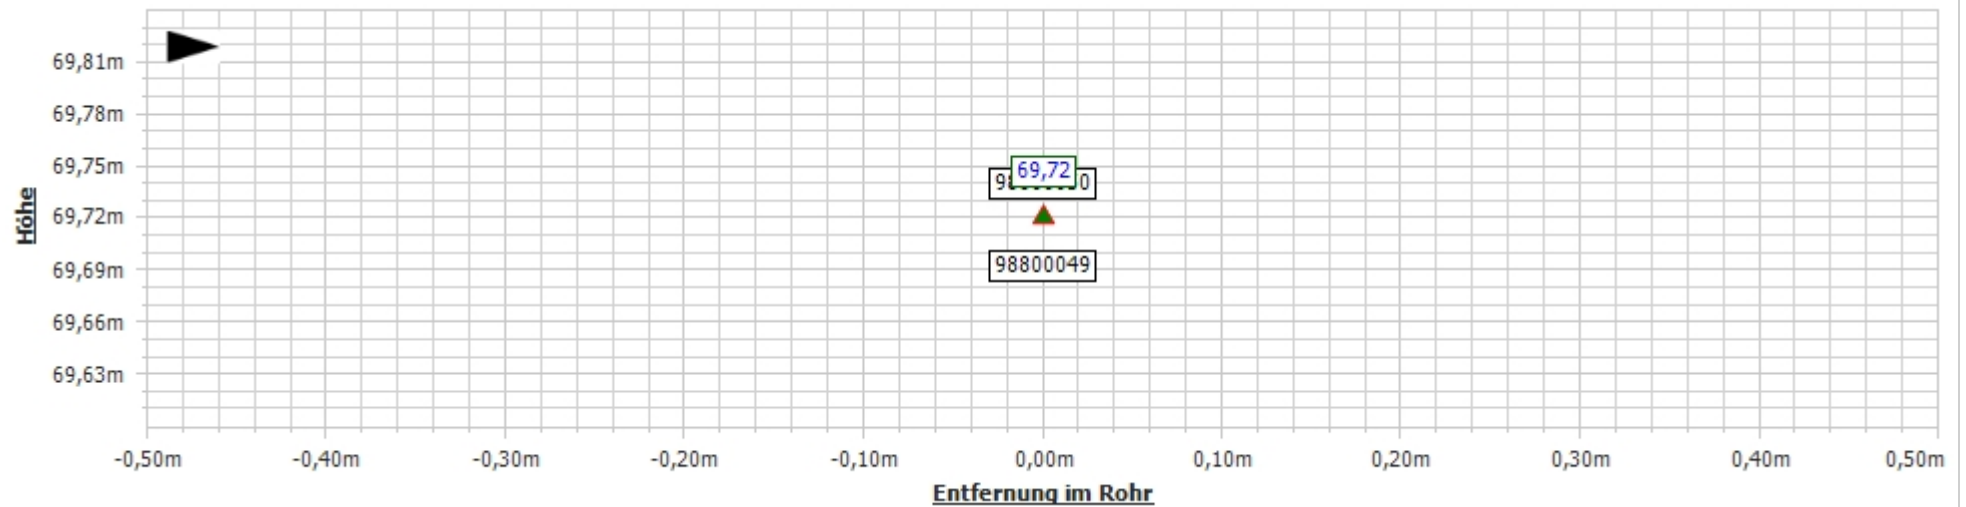

Koordinatenliste

Haltung	98800049	Insp.Datum	
Oberer Schacht	98800049	Dimension [mm]	300 / 300
Unterer Schacht	98800050	Haltungslänge	50,30 m
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Follmannstraße	Insp.-Länge	
Material	Beton	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	69,72 m	32398563,370	5578955,600	