

Simon Meister Straße

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Goldgrube

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung 988000491

Oberer Schacht 98800049

Unterer Schacht 98800333

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 61,10 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1950
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Simon-Meister-Straße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge 60,64 m
Sohlhöhe oben 69,720 mNN
Sohlhöhe unten 69,270 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 61,00 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 988000491

Oberer Schacht 98800049

Unterer Schacht 98800333

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 61,10 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1950
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Simon-Meister-Straße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge 60,64 m
Sohlhöhe oben 69,720 mNN
Sohlhöhe unten 69,270 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 61,00 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 31.03.2022

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 1,50 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung
Datenträger DVD_095

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
001	00:00:07	0,00	AEC.A		Veränderte Grundlageninformation, Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 300mm, Breite = 300mm, DN stimmt nicht mit Plan
002	00:00:09	0,00	AED.STZ		Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Steinzeug, Material stimmt nicht mit Plan überein
003	00:01:16	1,50	BAJ.B	1	Pos: 3 - 9; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, Übergang nicht Fachgerecht/ Alt auf Neu
004	00:01:50	1,50	BDC.Y.Y		Abbruch der Inspektion, Kamera geht nicht weiter

Haltungsbericht

Haltung 988000491

Oberer Schacht 98800049

Unterer Schacht 98800333

Gegenuntersuchung 31.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 59,60 m

Gesamtinsp.länge 61,10 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_095

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
005	00:00:10	0,50	BAF.D.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
006	00:01:10	4,20	BAC.B		Pos: 4; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
007	00:01:55	6,30	BBB.A		Anfang (2): Pos: 11 - 3; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
008	00:03:13	10,00	BDA		Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
	00:05:20	15,80	BCA.E.A		Pos: 3; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
009	00:05:21	15,80	BAH.C		Pos: 6 - 8; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
010	00:05:22	15,80	BBG		Pos: 6 - 8; Exfiltration
011	00:06:54	19,40	BBB.A		Ende(2): Pos: 11 - 3; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
012	00:06:57	19,40	BAF.D.E		Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
013	00:07:04	19,40	AED.PVC		Anfang (3): Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Polyvinylchlorid, Alte Reparaturstelle?
	00:07:36	20,70	BCA.A.A	0	Pos: 11 - 12; Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Polyvinylchlorid
	00:07:50	21,10	BCA.A.A	0	Pos: 2 - 3; Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Polyvinylchlorid
014	00:08:22	22,40	AED.PVC		Ende(3): Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Polyvinylchlorid, Alte Reparaturstelle?
015	00:08:28	22,40	BAF.D.E		Anfang (4): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
016	00:08:29	22,40	BBB.A		Anfang (5): Pos: 9 - 3; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
017	00:08:50	23,40	BAC.B		Pos: 9; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
018	00:10:11	27,40	BBB.A		Ende(5): Pos: 9 - 3; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
019	00:10:51	30,40	BAF.D.E		Ende(4): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
020	00:10:53	30,40	AED.PVC		Anfang (6): Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Polyvinylchlorid, Alte Reparaturstelle?
	00:11:29	32,20	BCA.A.A	0	Pos: 3; Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Polyvinylchlorid
021	00:12:02	33,50	AED.PVC		Ende(6): Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Polyvinylchlorid, Alte Reparaturstelle?
022	00:12:03	33,50	BAF.D.E		Anfang (7): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
023	00:12:41	35,80	BDA		Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel

Haltungsbericht

Haltung 988000491

Oberer Schacht 98800049

Unterer Schacht 98800333

Gegenuntersuchung 31.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 59,60 m

Gesamtinsp.länge 61,10 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_095

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
024	00:13:09	37,50	BAC.B		Pos: 4 - 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
025	00:13:25	37,50	BBG		Pos: 5 - 7; Exfiltration
026	00:13:35	37,50	BBB.A		Anfang (8): Pos: 9 - 3; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
027	00:14:30	41,50	BDA		Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
028	00:16:10	47,50	BAF.D.E		Ende(7): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
029	00:16:12	47,50	BBB.A		Ende(8): Pos: 9 - 3; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%, Teilweise
030	00:16:26	47,50	AED.PVC		Anfang (9): Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Polyvinylchlorid, Alte Reparaturstelle?
	00:17:23	48,90	BCA.A.A	0	Pos: 3; Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Polyvinylchlorid
	00:17:42	49,30	BCA.A.A	0	Pos: 2; Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Polyvinylchlorid
031	00:18:11	50,60	AED.PVC		Ende(9): Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Polyvinylchlorid, Alte Reparaturstelle?
032	00:18:18	50,60	BAF.D.E		Anfang (10): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
033	00:20:08	58,60	BAC.B		Pos: 3 - 4; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
034	00:20:43	59,60	BAF.D.E		Ende(10): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Statik/Dichtigkeit fraglich ?
035	00:20:44	59,60	BDC.Y.C		Gegenseite erreicht, Verschobene Verbindung/nicht fachgerecht/Rückstau in der Haltung


Haltungsgrafik

Haltung **988000491**
Oberer Schacht 98800049
Unterer Schacht 98800333

Insp.datum 31.03.2022
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Stammdaten		Inspektion	
Haltungslänge	61,10 m	Insp.-Länge	61,10 m
Ortsteil	Goldgrube	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Straße	Simon-Meister-Straße	Firma / Operator	Herrmann
Material	Stahlbeton	Datenträger	DVD_095
Profilart	Kreisprofil	Kommentar	
Dimension [mm]	250 / 250		

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

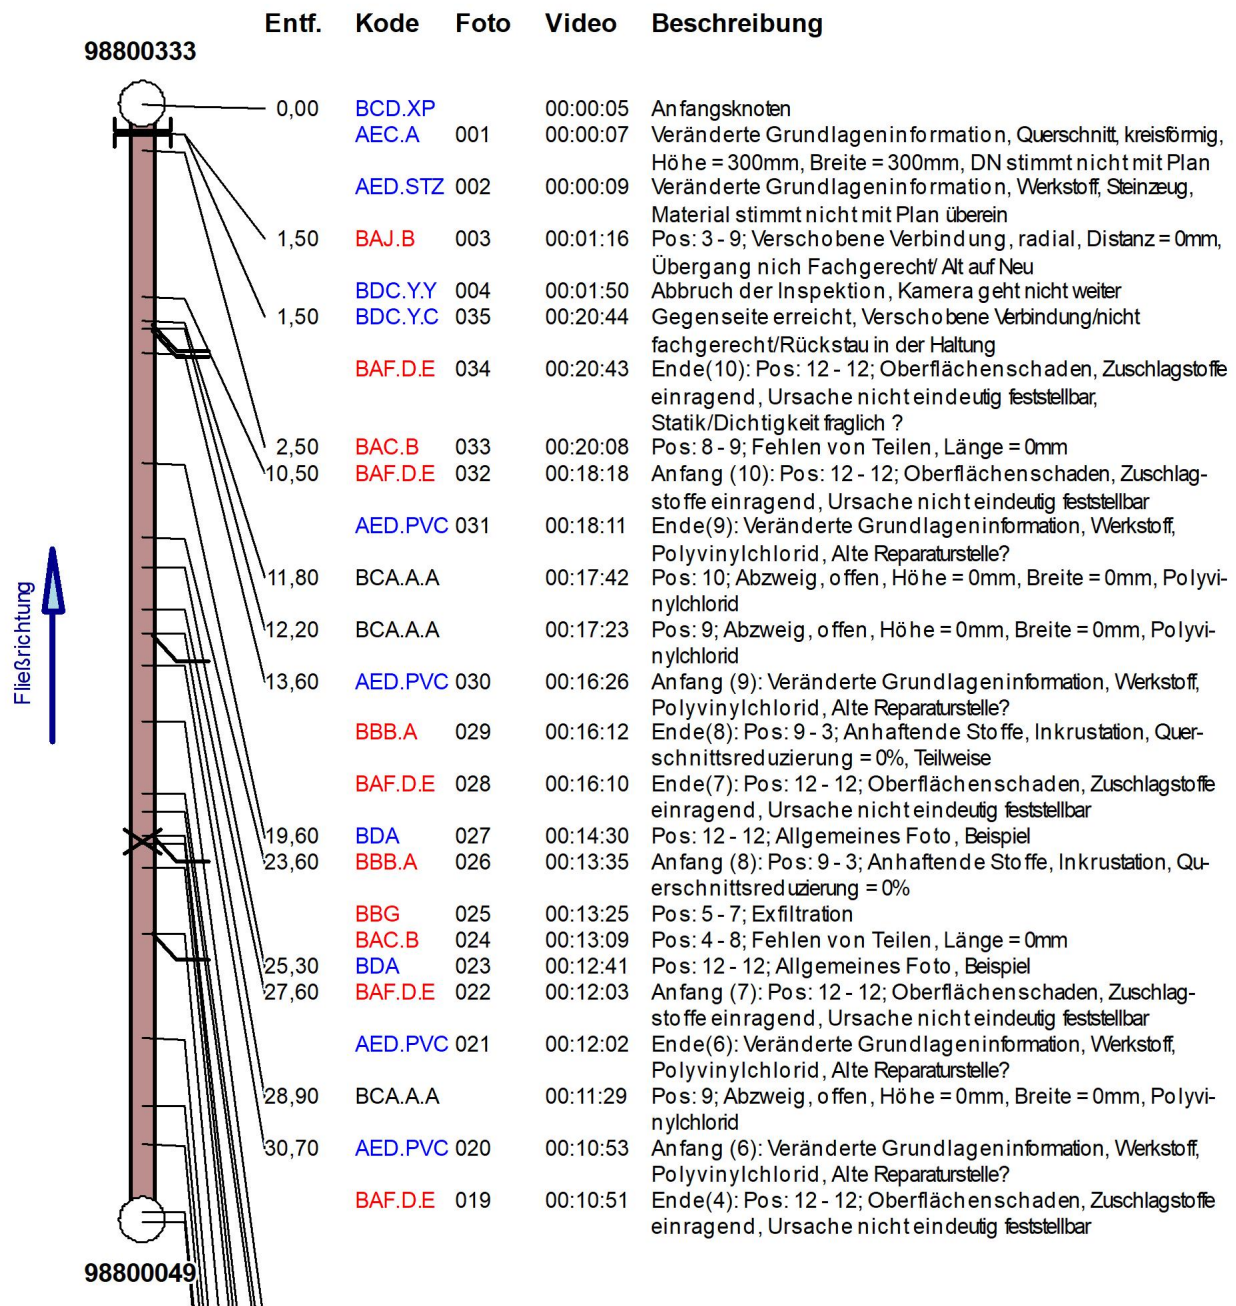

Haltungsgrafik

Haltung **988000491**
Oberer Schacht 98800049
Unterer Schacht 98800333

Insp.datum 31.03.2022
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

33,70	BBB.A	018	00:10:11	Ende(5): Pos: 9 - 3; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
37,70	BAC.B	017	00:08:50	Pos: 3; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
38,70	BBB.A	016	00:08:29	Anfang (5): Pos: 9 - 3; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
	BAF.D.E	015	00:08:28	Anfang (4): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	AED.PVC	014	00:08:22	Ende(3): Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Polyvinylchlorid, Alte Reparaturstelle?
40,00	BCA.A.A		00:07:50	Pos: 9 - 10; Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Polyvinylchlorid
40,40	BCA.A.A		00:07:36	Pos: 12 - 1; Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Polyvinylchlorid
41,70	AED.PVC	013	00:07:04	Anfang (3): Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Polyvinylchlorid, Alte Reparaturstelle?
	BAF.D.E	012	00:06:57	Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	BBB.A	011	00:06:54	Ende(2): Pos: 9 - 1; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
45,30	BBG	010	00:05:22	Pos: 4 - 6; Exfiltration
	BAH.C	009	00:05:21	Pos: 4 - 6; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
	BCA.E.A		00:05:20	Pos: 9; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
51,10	BDA	008	00:03:13	Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
54,80	BBB.A	007	00:01:55	Anfang (2): Pos: 9 - 1; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%
56,90	BAC.B	006	00:01:10	Pos: 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
60,60	BAF.D.E	005	00:00:10	Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
61,10	BCD.XP		00:00:05	Anfangsknoten

Haltungsbildbericht

Haltung	988000491	Insp.datum	31.03.2022
Oberer Schacht	98800049	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	98800333	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Simon-Meister-Straße		

Veränderte Grundlageninformation,
Querschnitt, kreisförmig, Höhe =
300mm, Breite = 300mm, DN stimmt
nicht mit Plan

Foto	001
Video	00:00:07
Entf. gegen Fließr.	0,00 m
Zustand	AEC.A
Position	
Datenträger	DVD_095

Veränderte Grundlageninformation, Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 300mm,
Breite = 300mm, DN stimmt nicht mit Plan



Veränderte Grundlageninformation,
Werkstoff, Steinzeug, Material
stimmt nicht mit Plan überein

Foto	002
Video	00:00:09
Entf. gegen Fließr.	0,00 m
Zustand	AED.STZ
Position	
Datenträger	DVD_095

Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Steinzeug, Material stimmt nicht mit
Plan überein




Haltungsbildbericht

Haltung	988000491	Insp.datum	31.03.2022
Oberer Schacht	98800049	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	98800333	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Simon-Meister-Straße		

Pos: 3 - 9; Verschobene Verbindung,
radial, Distanz = 0mm, Übergang
nich Fachgerecht/ Alt auf Neu

Foto	003
Video	00:01:16
Entf. gegen Fließr.	1,50 m
Zustand	BAJ.B
Position	3 - 9
Datenträger	DVD_095

Verbindung

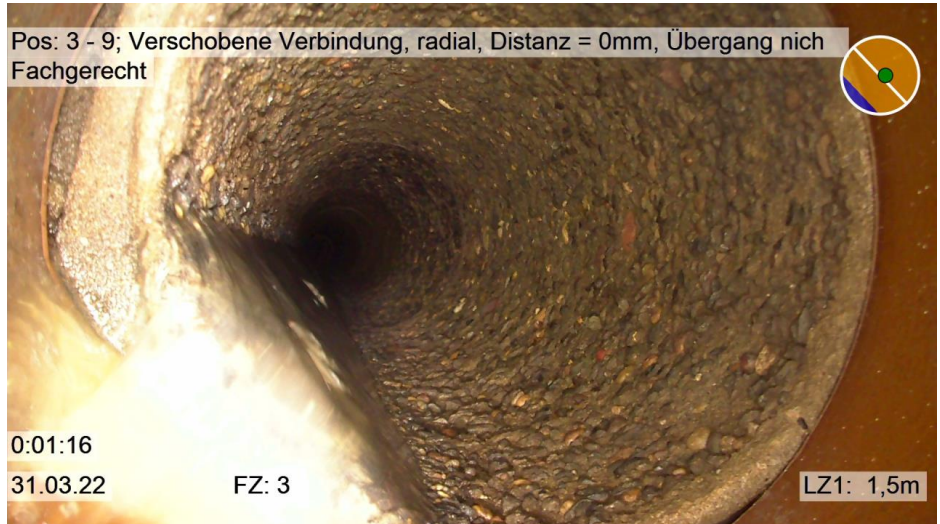

Abbruch der Inspektion, Kamera
geht nicht weiter

Foto	004
Video	00:01:50
Entf. gegen Fließr.	1,50 m
Zustand	BDC.Y.Y
Position	
Datenträger	DVD_095



Haltungsbildbericht

Haltung	988000491	Insp.datum	31.03.2022
Oberer Schacht	98800049	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	98800333	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Simon-Meister-Straße		

Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	005
Video	00:00:10
Entf. in Fließr.	0,50 m
Zustand	BAF.D.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_095


Gegenuntersuchung



Pos: 4; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm

Foto	006
Video	00:01:10
Entf. in Fließr.	4,20 m
Zustand	BAC.B
Position	4
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung

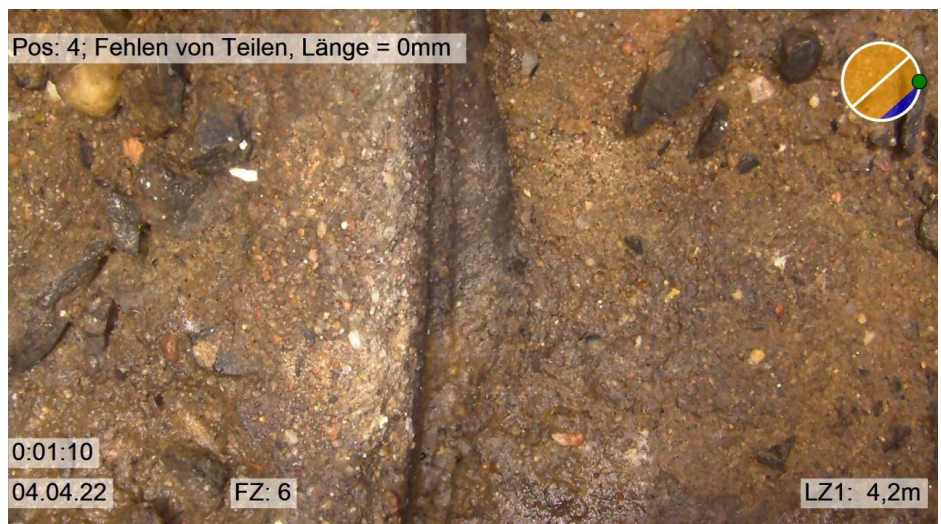


Haltungsbildbericht

Haltung	988000491	Insp.datum	31.03.2022
Oberer Schacht	98800049	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	98800333	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Simon-Meister-Straße		

Anfang (2): Pos: 11 - 3; Anhaftende
Stoffe, Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 0%

Foto	007
Video	00:01:55
Entf. in Fließr.	6,30 m
Zustand	BBB.A
Position	11 - 3
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung

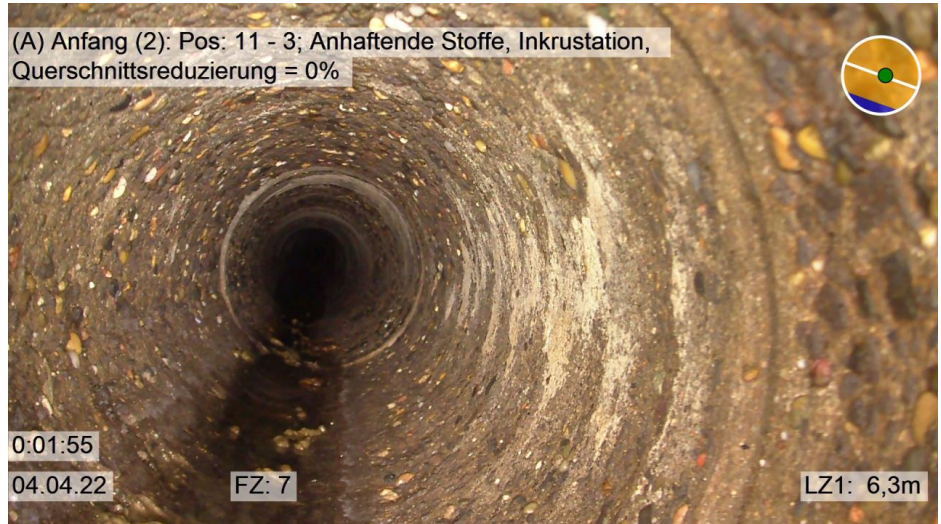

Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto,
Beispiel

Foto	008
Video	00:03:13
Entf. in Fließr.	10,00 m
Zustand	BDA
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Haltungsbildbericht

Haltung	988000491	Insp.datum	31.03.2022
Oberer Schacht	98800049	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	98800333	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Simon-Meister-Straße		

Pos: 6 - 8; Schadhafter Anschluss,
teilweise ein Spalt am
Anschlussumfang

Foto	009
Video	00:05:21
Entf. in Fließr.	15,80 m
Zustand	BAH.C
Position	6 - 8
Datenträger	DVD_095


Gegenuntersuchung



Pos: 6 - 8; Exfiltration

Foto	010
Video	00:05:22
Entf. in Fließr.	15,80 m
Zustand	BBG
Position	6 - 8
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung

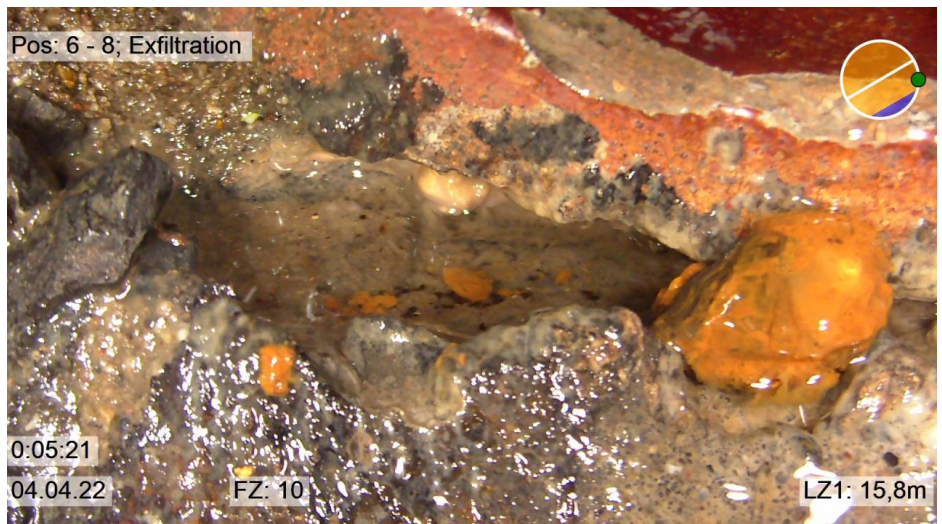

Haltungsbildbericht


Haltung 988000491
Oberer Schacht 98800049
Unterer Schacht 98800333
Ortsteil/Straße Goldgrube / Simon-Meister-Straße

Insp.datum 31.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Ende(2): Pos: 11 - 3; Anhaftende
 Stoffe, Inkrustation,
 Querschnittsreduzierung = 0%

Foto 011
Video 00:06:54
Entf. in Fließr. 19,40 m
Zustand BBB.A
Position 11 - 3
Datenträger DVD_095


Gegenuntersuchung

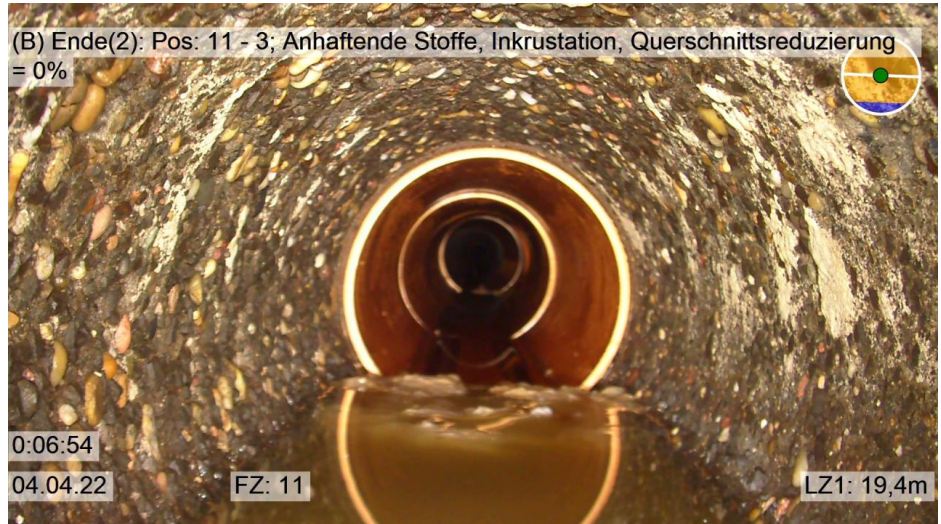

Ende(1): Pos: 12 - 12;
 Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
 einragend, Ursache nicht eindeutig
 feststellbar

Foto 012
Video 00:06:57
Entf. in Fließr. 19,40 m
Zustand BAF.D.E
Position 12 - 12
Datenträger DVD_095

Gegenuntersuchung

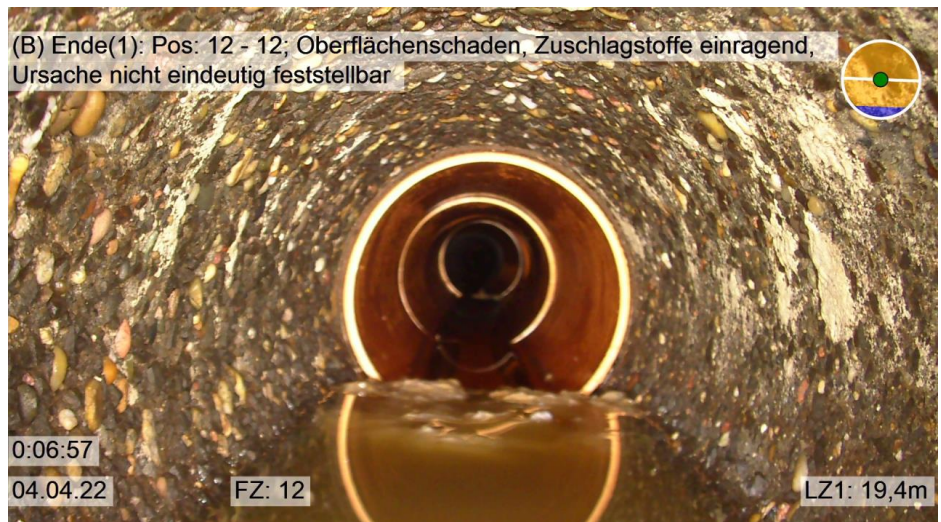

Haltungsbildbericht

Haltung	988000491	Insp.datum	31.03.2022
Oberer Schacht	98800049	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	98800333	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Simon-Meister-Straße		

Anfang (3): Veränderte
Grundlageninformation, Werkstoff,
Polyvinylchlorid, Alte
Reparaturstelle?

Foto	013
Video	00:07:04
Entf. in Fließr.	19,40 m
Zustand	AED.PVC
Position	
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Ende(3): Veränderte
Grundlageninformation, Werkstoff,
Polyvinylchlorid, Alte
Reparaturstelle?

Foto	014
Video	00:08:22
Entf. in Fließr.	22,40 m
Zustand	AED.PVC
Position	
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Haltungsbildbericht

Haltung	988000491	Insp.datum	31.03.2022
Oberer Schacht	98800049	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	98800333	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Simon-Meister-Straße		

Anfang (4): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	015
Video	00:08:28
Entf. in Fließr.	22,40 m
Zustand	BAF.D.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Anfang (5): Pos: 9 - 3; Anhaftende
Stoffe, Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 0%

Foto	016
Video	00:08:29
Entf. in Fließr.	22,40 m
Zustand	BBB.A
Position	9 - 3
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Haltungsbildbericht

Haltung	988000491	Insp.datum	31.03.2022
Oberer Schacht	98800049	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	98800333	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Simon-Meister-Straße		

Pos: 9; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm

Foto	017
Video	00:08:50
Entf. in Fließr.	23,40 m
Zustand	BAC.B
Position	9
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Ende(5): Pos: 9 - 3; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 0%

Foto	018
Video	00:10:11
Entf. in Fließr.	27,40 m
Zustand	BBB.A
Position	9 - 3
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Haltungsbildbericht

Haltung	988000491	Insp.datum	31.03.2022
Oberer Schacht	98800049	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	98800333	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Simon-Meister-Straße		

Ende(4): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	019
Video	00:10:51
Entf. in Fließr.	30,40 m
Zustand	BAF.D.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Anfang (6): Veränderte
Grundlageninformation, Werkstoff,
Polyvinylchlorid, Alte
Reparaturstelle?

Foto	020
Video	00:10:53
Entf. in Fließr.	30,40 m
Zustand	AED.PVC
Position	
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Haltungsbildbericht

Haltung 988000491
Oberer Schacht 98800049
Unterer Schacht 98800333
Ortsteil/Straße Goldgrube / Simon-Meister-Straße

Insp.datum 31.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Ende(6): Veränderte
Grundlageninformation, Werkstoff,
Polyvinylchlorid, Alte
Reparaturstelle?

Foto	021
Video	00:12:02
Entf. in Fließr.	33,50 m
Zustand	AED.PVC
Position	
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung

(B) Ende(6): Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Polyvinylchlorid, Alte Reparaturstelle?



Anfang (7): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	022
Video	00:12:03
Entf. in Fließr.	33,50 m
Zustand	BAF.D.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung

(A) Anfang (7): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar



Haltungsbildbericht


Haltung 988000491
Oberer Schacht 98800049
Unterer Schacht 98800333
Ortsteil/Straße Goldgrube / Simon-Meister-Straße

Insp.datum 31.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto,
Beispiel

Foto	023
Video	00:12:41
Entf. in Fließr.	35,80 m
Zustand	BDA
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_095


Gegenuntersuchung

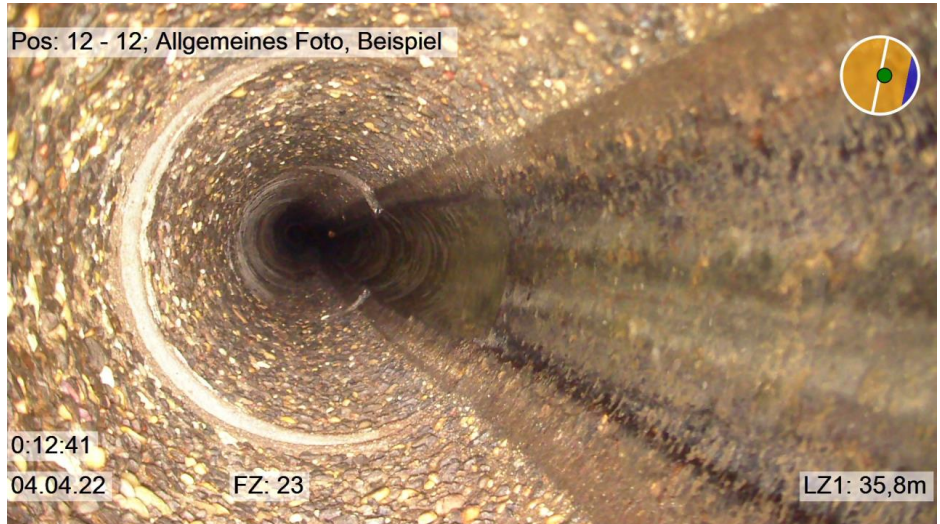

Pos: 4 - 8; Fehlen von Teilen, Länge
= 0mm

Foto	024
Video	00:13:09
Entf. in Fließr.	37,50 m
Zustand	BAC.B
Position	4 - 8
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung

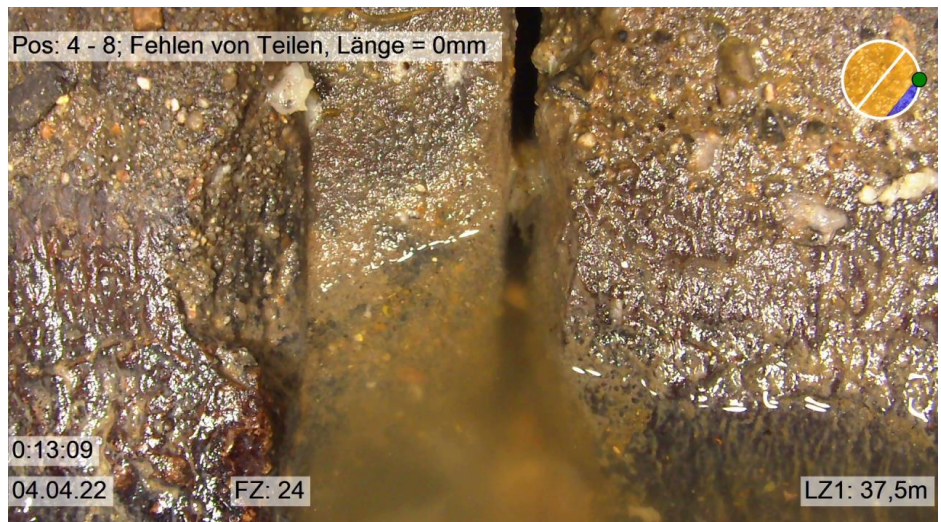

Haltungsbildbericht


Haltung 988000491
Oberer Schacht 98800049
Unterer Schacht 98800333
Ortsteil/Straße Goldgrube / Simon-Meister-Straße

Insp.datum 31.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 5 - 7; Exfiltration

Foto	025
Video	00:13:25
Entf. in Fließr.	37,50 m
Zustand	BBG
Position	5 - 7
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung

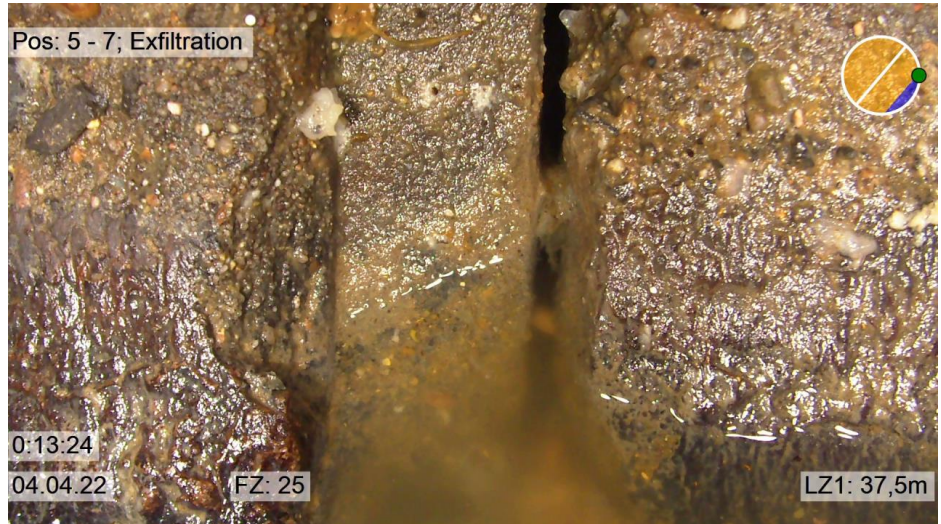

Anfang (8): Pos: 9 - 3; Anhaftende
Stoffe, Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 0%

Foto	026
Video	00:13:35
Entf. in Fließr.	37,50 m
Zustand	BBB.A
Position	9 - 3
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Haltungsbildbericht

Haltung 988000491
Oberer Schacht 98800049
Unterer Schacht 98800333
Ortsteil/Straße Goldgrube / Simon-Meister-Straße

Insp.datum 31.03.2022
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto,
Beispiel

Foto	027
Video	00:14:30
Entf. in Fließr.	41,50 m
Zustand	BDA
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Ende(7): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	028
Video	00:16:10
Entf. in Fließr.	47,50 m
Zustand	BAF.D.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Haltungsbildbericht

Haltung	988000491	Insp.datum	31.03.2022
Oberer Schacht	98800049	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	98800333	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Simon-Meister-Straße		

Ende(8): Pos: 9 - 3; Anhaftende
Stoffe, Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 0%,
Teilweise

Foto	029
Video	00:16:12
Entf. in Fließr.	47,50 m
Zustand	BBB.A
Position	9 - 3
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Anfang (9): Veränderte
Grundlageninformation, Werkstoff,
Polyvinylchlorid, Alte
Reparaturstelle?

Foto	030
Video	00:16:26
Entf. in Fließr.	47,50 m
Zustand	AED.PVC
Position	
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Haltungsbildbericht

Haltung	988000491	Insp.datum	31.03.2022
Oberer Schacht	98800049	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	98800333	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Simon-Meister-Straße		

Ende(9): Veränderte
Grundlageninformation, Werkstoff,
Polyvinylchlorid, Alte
Reparaturstelle?

Foto	031
Video	00:18:11
Entf. in Fließr.	50,60 m
Zustand	AED.PVC
Position	
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Anfang (10): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	032
Video	00:18:18
Entf. in Fließr.	50,60 m
Zustand	BAF.D.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Haltungsbildbericht

Haltung	988000491	Insp.datum	31.03.2022
Oberer Schacht	98800049	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	98800333	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Simon-Meister-Straße		

Pos: 3 - 4; Fehlen von Teilen, Länge
= 0mm

Foto	033
Video	00:20:08
Entf. in Fließr.	58,60 m
Zustand	BAC.B
Position	3 - 4
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Ende(10): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar, Statik/Dichtigkeit fraglich
?

Foto	034
Video	00:20:43
Entf. in Fließr.	59,60 m
Zustand	BAF.D.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Haltungsbildbericht

Haltung	988000491	Insp.datum	31.03.2022
Oberer Schacht	98800049	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	98800333	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Simon-Meister-Straße		

Gegenseite erreicht, Verschobene
Verbindung/nicht
fachgerecht/Rückstau in der Haltung

Foto	035
Video	00:20:44
Entf. in Fließr.	59,60 m
Zustand	BDC.Y.C
Position	
Datenträger	DVD_095

Gegenuntersuchung



Höhenprofil

Haltung 988000491

Oberer Schacht 98800049

Unterer Schacht 98800333

Ortsteil/Straße Goldgrube / Simon-Meister-Straße

Material Stahlbeton

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 250 / 250

Haltungslänge 61,10 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

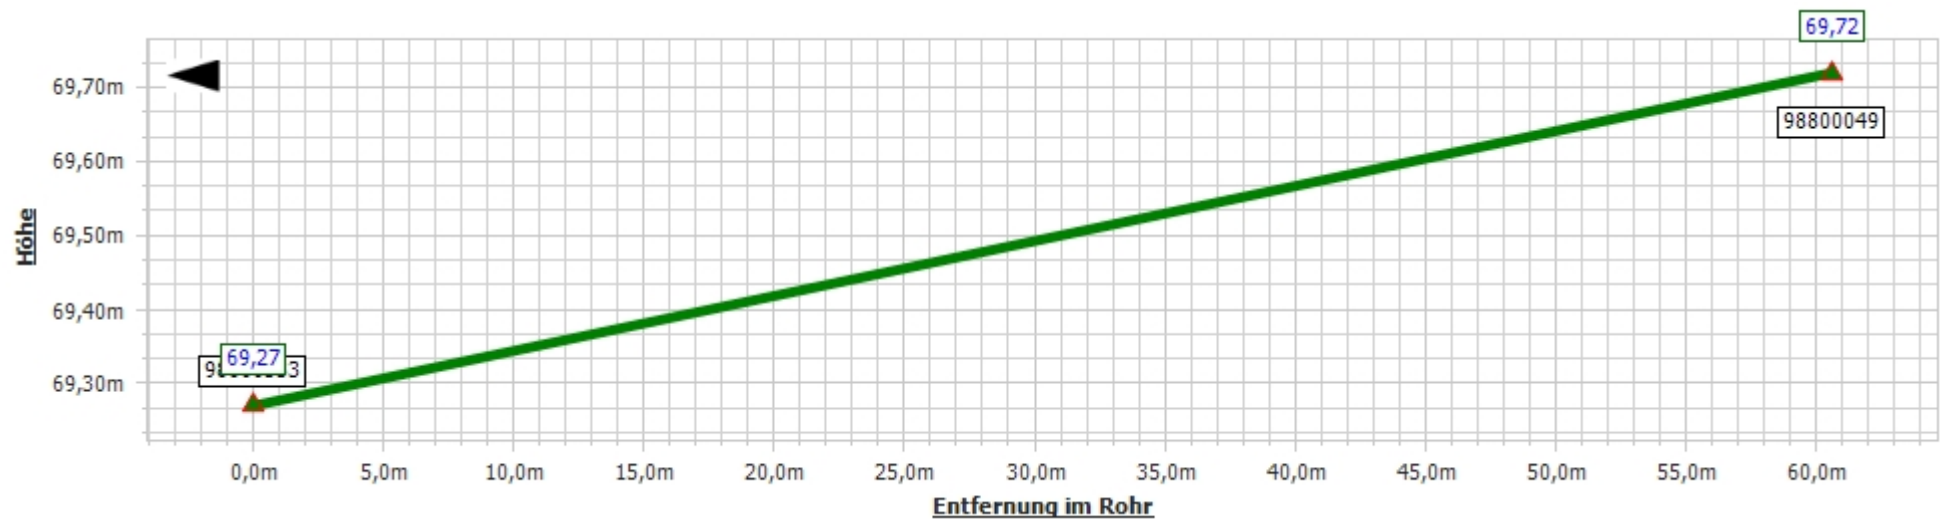

Koordinatenliste

Haltung	988000491	Insp.Datum	
Oberer Schacht	98800049	Dimension [mm]	250 / 250
Unterer Schacht	98800333	Haltungslänge	61,10 m
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Simon-Meister-Straße	Insp.-Länge	
Material	Stahlbeton	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	69,27 m	32398623,980	5578955,290	
60,61 m	69,72 m	32398563,370	5578955,600	