

Follmannstraße

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Goldgrube

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **98800050**

Oberer Schacht 98800050

Unterer Schacht 98800314

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 27,00 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Haltungsbericht

Haltung 98800050

Oberer Schacht 98800050

Unterer Schacht 98800314

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 27,00 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung	In Fließrichtung	Inspekteur	Herrmann
Inspektionslänge	27,00 m	Wetter	kein Niederschlag
Bezugspunkt Entf.	Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung	Temperatur	
Inspektionsart	selbstfahrende Kamera	Reinigung	
Insp.-Verfahren	TV-Untersuchung	Wasserhaltung	
Bemerkung		Datenträger	DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
071	00:00:13	0,00	BAF.J.E		Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Korrosionserscheinungen an der Oberfläche, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht
072	00:00:32	0,50	BAF.D.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
073	00:01:20	9,30	BDA		Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
	00:01:56	13,30	BCA.E.A		Pos: 3; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
074	00:02:38	18,40	BCA.E.A		Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, Muffenversatz im Anschlußrohr
075	00:03:09	18,60	BAH.D		Pos: 3 - 9; Schadhafter Anschluss, beschädigt
	00:03:09	18,60	BCA.E.A		Pos: 10; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug

Haltungsbericht

Haltung 98800050

Oberer Schacht 98800050

Unterer Schacht 98800314

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 27,00 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
076	00:03:44	22,40	BAC.B		Pos: 7 - 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
077	00:04:15	25,50	BAC.B		Pos: 9; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm, Hohlraum erkennbar
078	00:04:26	25,50	BAC.B		Pos: 5 - 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
079	00:04:58	26,50	BAF.D.E		Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Statik/Dichtgkeit fraglich
080	00:05:11	27,00	BAF.D.E		Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht
	00:06:03	27,00	BCA.Z.A	0	Pos: 3; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
	00:06:05	27,00	BCA.Z.A	0	Pos: 9; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
081	00:06:08	27,00	BAH.D		Pos: 4 - 8; Schadhafter Anschluss, beschädigt
082	00:06:24	27,00	BCE.XP		Endknoten, Steigeisen verrostet

Haltungsgrafik

Haltung **98800050**
Oberer Schacht 98800050
Unterer Schacht 98800314

Insp.datum 29.03.2022
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Stammdaten

Haltungslänge 27,00 m
Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Material Beton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 300 / 300

Inspektion

Insp.-Länge 27,00 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_088
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

	Entf.	Kode	Foto	Video	Beschreibung
	0,00	BCD.XP BAF.J.E	071	00:00:05 00:00:13	Anfangsknoten Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Korrosionserscheinungen an der Oberfläche, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht
	0,50	BAF.D.E	072	00:00:32	Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	9,30	BDA	073	00:01:20	Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
	13,30	BCA.E.A		00:01:56	Pos: 3; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
	18,40	BCA.E.A	074	00:02:38	Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, Muffen versatz im Anschlußrohr
	18,60	BAH.D BCA.E.A	075	00:03:09 00:03:09	Pos: 3 - 9; Schadhafter Anschluss, beschädigt Pos: 10; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug
	22,40	BAC.B	076	00:03:44	Pos: 7 - 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
	25,50	BAC.B	077	00:04:15	Pos: 9; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm, Hohlraum erkennbar
		BAC.B	078	00:04:26	Pos: 5 - 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
	26,50	BAF.D.E	079	00:04:58	Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Statik/Dichtgkeit fraglich
	27,00	BAF.D.E	080	00:05:11	Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht
		BCA.Z.A		00:06:03	Pos: 3; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
		BCA.Z.A		00:06:05	Pos: 9; andere Art des Anschlusses, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Steinzeug, 1 Stk. Zulauf/ im Schacht
		BAH.D	081	00:06:08	Pos: 4 - 8; Schadhafter Anschluss, beschädigt
		BCE.XP	082	00:06:24	Endknoten, Steigisen verrostet

Haltungsbildbericht

Haltung 98800050
Oberer Schacht 98800050
Unterer Schacht 98800314
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden,
Korrosionserscheinungen an der
Oberfläche, Ursache nicht eindeutig
feststellbar, Im Schacht

Foto 071
Video 00:00:13
Entf. in Fließr. 0,00 m
Zustand BAF.J.E
Position 3 - 9
Datenträger DVD_088



Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto 072
Video 00:00:32
Entf. in Fließr. 0,50 m
Zustand BAF.D.E
Position 12 - 12
Datenträger DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung 98800050
Oberer Schacht 98800050
Unterer Schacht 98800314
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto,
Beispiel

Foto	073
Video	00:01:20
Entf. in Fließr.	9,30 m
Zustand	BDA
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088



Pos: 2; einfacher Anschluss,
gemeißelt, offen, Höhe = 0mm,
Breite = 0mm, Steinzeug,
Muffenversatz im Anschlußrohr

Foto	074
Video	00:02:38
Entf. in Fließr.	18,40 m
Zustand	BCA.E.A
Position	2
Datenträger	DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung 98800050
Oberer Schacht 98800050
Unterer Schacht 98800314
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil


Pos: 3 - 9; Schadhafter Anschluss,
 beschädigt

Foto 075
Video 00:03:09
Entf. in Fließr. 18,60 m
Zustand BAH.D
Position 3 - 9
Datenträger DVD_088



Pos: 7 - 8; Fehlen von Teilen, Länge
 = 0mm

Foto 076
Video 00:03:44
Entf. in Fließr. 22,40 m
Zustand BAC.B
Position 7 - 8
Datenträger DVD_088

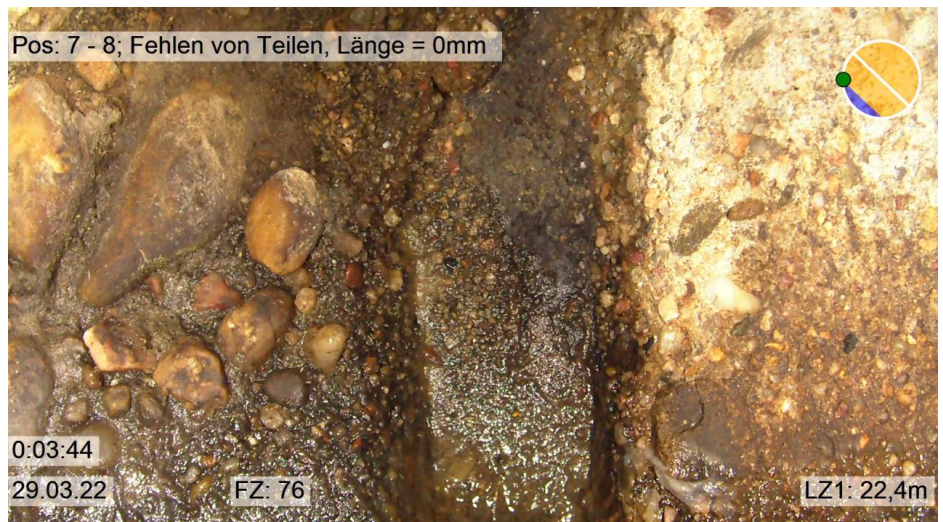


Haltungsbildbericht

Haltung 98800050
Oberer Schacht 98800050
Unterer Schacht 98800314
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Pos: 9; Fehlen von Teilen, Länge =
0mm, Hohlraum erkennbar

Foto	077
Video	00:04:15
Entf. in Fließr.	25,50 m
Zustand	BAC.B
Position	9
Datenträger	DVD_088

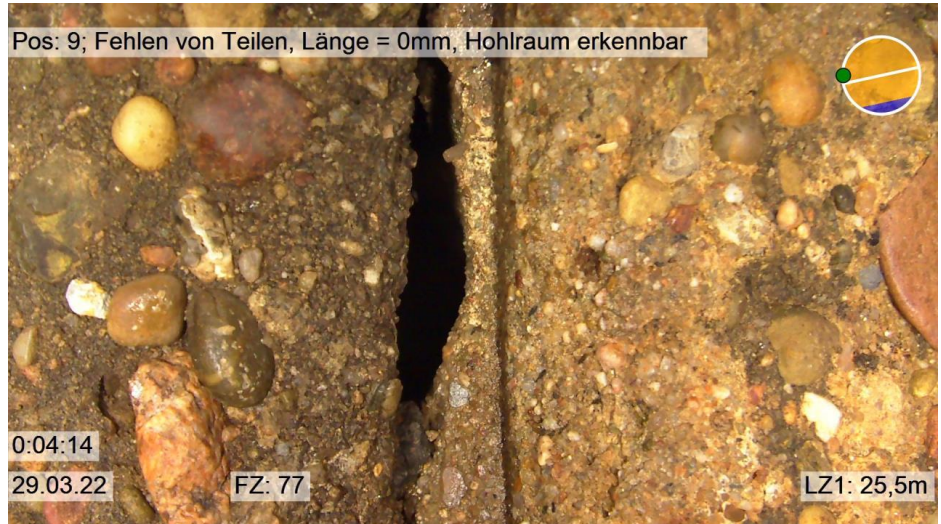

Pos: 5 - 8; Fehlen von Teilen, Länge
= 0mm

Foto	078
Video	00:04:26
Entf. in Fließr.	25,50 m
Zustand	BAC.B
Position	5 - 8
Datenträger	DVD_088

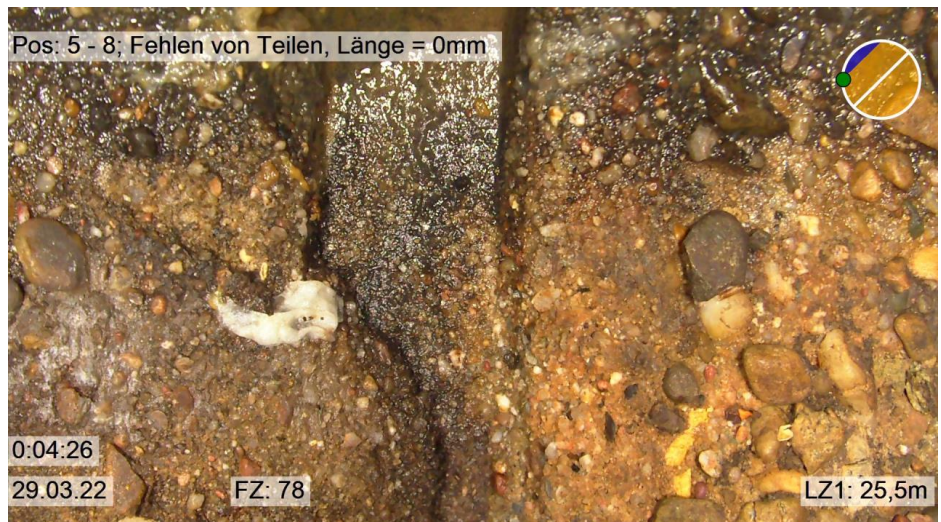

Haltungsbildbericht

Haltung 98800050
Oberer Schacht 98800050
Unterer Schacht 98800314
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Ende(1): Pos: 12 - 12;
 Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
 einragend, Ursache nicht eindeutig
 feststellbar, Statik/Dichtgkeit fraglich

Foto 079
Video 00:04:58
Entf. in Fließr. 26,50 m
Zustand BAF.D.E
Position 12 - 12
Datenträger DVD_088



Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden,
 Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Im Schacht

Foto 080
Video 00:05:11
Entf. in Fließr. 27,00 m
Zustand BAF.D.E
Position 3 - 9
Datenträger DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung 98800050
Oberer Schacht 98800050
Unterer Schacht 98800314
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 4 - 8; Schadhafter Anschluss,
beschädigt

Foto	081
Video	00:06:08
Entf. in Fließr.	27,00 m
Zustand	BAH.D
Position	4 - 8
Datenträger	DVD_088



Endknoten, Steigeisen verrostet

Foto	082
Video	00:06:24
Entf. in Fließr.	27,00 m
Zustand	BCE.XP
Position	
Datenträger	DVD_088

