



# Follmannstraße

## Auftrag

**Auftragsname:** Auftrag A  
**Auftragsnummer:**  
**Auftragskennung:** 0  
**Auftragsdatum:**  
**Auftragsart:** Inspektionsauftrag  
**Inspektionsort:**  
**Inspektionszweck:**  
**Auftragnehmer:**

## Liegenschaft

**Liegenschaftsnummer:** 1234567890  
**Objektnummer:** 9876  
**Liegenschaftsbezeichnung:** MUSTER\_KAS  
**Liegenschaftsstraße:**  
**Liegenschafts-PLZ:**  
**Liegenschaftsort:**  
**Liegenschaftsnutzung:**

## Verwaltung

**Zuständigkeit:** Bund, militärisch  
**Dienststelle Verwaltung:**  
**Dienststelle Hausverwaltung:** SB Celle  
**Dienststelle Bauaufsicht:** OFD Hannover  
**Dienststelle Baudurchführung:** SB Celle  
**Nummer Dienststelle Baudurchführung:** 84204  
**Zuständigkeitsbereich:** BAU\_21  
**Aktenzeichen:** G35  
**Abwasserbeseitigungspflicht:**  
**Wasserbehörde:**  
**Ablauf der Einleitungsgenehmigung:**  
**Kommentar:** Goldgrube

## Geometrie

**Koordinatensystem (Höhe):**  
**Koordinatensystem (Lage):**

# Haltungs-Stammdaten

**Haltung**                    **98800051**

**Oberer Schacht**        98800051

**Unterer Schacht**      98800052

## ***Stammdaten allgemein***

**Haltungslänge**        10,40 m  
**Kanalart**                Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil  
**Baujahr**  
**Material**                Stahlbeton  
**Auskleidung**  
**Status**                    vorhanden (in Betrieb)  
**Kommentar**              03 Herr Schulz

## ***Lage***

**Ortsteil**                    Goldgrube  
**Straße**                    Follmannstraße  
**Strang**  
**Überschwem.geb.**  
**Lage Oberfläche**  
**Kommentar**

## ***Geometrie***

**Profilart**                Eiprofil (H/B=3/2)  
**Breite**                    600 mm  
**Höhe**                    900 mm  
**Rohrlänge**  
**Sohlhöhe oben**  
**Sohlhöhe unten**  
**Aussendurchm.**  
**SDR**

## ***Umweltparameter***

**Abw.art Medium**  
**AbwasserartWGS**  
**Grundw.abstand**  
**Wasserschutz**  
**Bodenart**

## ***Sonstiges***

**Alte Objektbez.**  
**DMP-Länge**  
**Funktion**  
**Druckverfahren**  
**Nenndruck**  
**Eigentum**

# Haltungsbericht

**Haltung** 98800051

**Oberer Schacht** 98800051

**Unterer Schacht** 98800052

## Stammdaten allgemein

**Haltungslänge** 10,40 m  
**Kanalart** Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil  
**Baujahr**  
**Material** Stahlbeton  
**Auskleidung**  
**Status** vorhanden (in Betrieb)  
**Kommentar** 03 Herr Schulz

## Lage

**Ortsteil** Goldgrube  
**Straße** Follmannstraße  
**Strang**  
**Überschwem.geb.**  
**Lage Oberfläche**  
**Kommentar**

## Geometrie

**Profilart** Eiprofil (H/B=3/2)  
**Breite** 600 mm  
**Höhe** 900 mm  
**Rohrlänge**  
**Sohlhöhe oben**  
**Sohlhöhe unten**  
**Aussendurchm.**  
**SDR**

## Umweltparameter

**Abw.art Medium**  
**AbwasserartWGS**  
**Grundw.abstand**  
**Wasserschutz**  
**Bodenart**

## Sonstiges

**Alte Objektbez.**  
**DMP-Länge**  
**Funktion**  
**Druckverfahren**  
**Nenndruck**  
**Eigentum**

## Inspektion 29.03.2022

**Insp.-Richtung** In Fließrichtung  
**Inspektionslänge** 10,40 m  
**Bezugspunkt Entf.** Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung  
**Inspektionsart** selbstfahrende Kamera  
**Insp.-Verfahren** TV-Untersuchung  
**Bemerkung**

**Inspekteur** Herrmann  
**Wetter** kein Niederschlag  
**Temperatur**  
**Reinigung**  
**Wasserhaltung**  
**Datenträger** DVD\_088

| Foto | Video    | Entf./m | Zustand | V | Beschreibung                                                                                                                         |
|------|----------|---------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00    | BCD.XP  |   | Anfangsknoten                                                                                                                        |
| 092  | 00:00:24 | 0,50    | BAF.D.E |   | Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar                         |
| 093  | 00:00:26 | 0,50    | AEC.A   |   | Veränderte Grundlageninformation, Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 300mm, Breite = 300mm, DN stimmt nicht mit Plan                   |
| 094  | 00:00:27 | 0,50    | AED.B   |   | Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Beton, Material stimmt nicht mit Plan überein                                           |
| 096  | 00:01:07 | 0,50    | BDD.E   |   | Anfang (2): Wasserspiegel, trüb und gefärbt, Höhe = 0%                                                                               |
| 095  | 00:00:48 | 1,00    | BAC.B   |   | Pos: 4 - 8; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm                                                                                           |
| 097  | 00:02:01 | 5,70    | BDA     |   | Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel                                                                                             |
| 098  | 00:03:00 | 9,90    | BAF.D.E |   | Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Statik/Dichtheit fraglich |

# Haltungsbericht

**Haltung** 98800051

**Oberer Schacht** 98800051

**Unterer Schacht** 98800052

## Inspektion 29.03.2022

**Insp.-Richtung** In Fließrichtung

**Inspektionslänge** 10,40 m

**Bezugspunkt Entf.** Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

**Inspektionsart** selbstfahrende Kamera

**Insp.-Verfahren** TV-Untersuchung

**Bemerkung**

**Inspekteur** Herrmann

**Wetter** kein Niederschlag

**Temperatur**

**Reinigung**

**Wasserhaltung**

**Datenträger** DVD\_088

| Foto | Video    | Entf./m | Zustand | V | Beschreibung                                        |
|------|----------|---------|---------|---|-----------------------------------------------------|
| 099  | 00:03:04 | 9,90    | BDD.E   |   | Ende(2): Wasserspiegel, trüb und gefärbt, Höhe = 0% |
| 100  | 00:03:31 | 10,40   | BCE.XP  |   | Endknoten, Absturz                                  |

# Haltungsgrafik

**Haltung** **98800051**  
**Oberer Schacht** 98800051  
**Unterer Schacht** 98800052

**Insp.datum** 29.03.2022  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
 Freispiegelabfluss im  
 geschlossenen Profil


## Stammdaten

**Haltungslänge** 10,40 m  
**Ortsteil** Goldgrube  
**Straße** Follmannstraße  
**Material** Stahlbeton  
**Profilart** Eiprofil (H/B=3/2)  
**Dimension [mm]** 600 / 900

## Inspektion

**Insp.-Länge** 10,40 m  
**Insp.-Richtung** In Fließrichtung  
**Firma / Operator** Herrmann  
**Datenträger** DVD\_088  
**Kommentar**

**Darstellungsrichtung:** In Untersuchungsrichtung

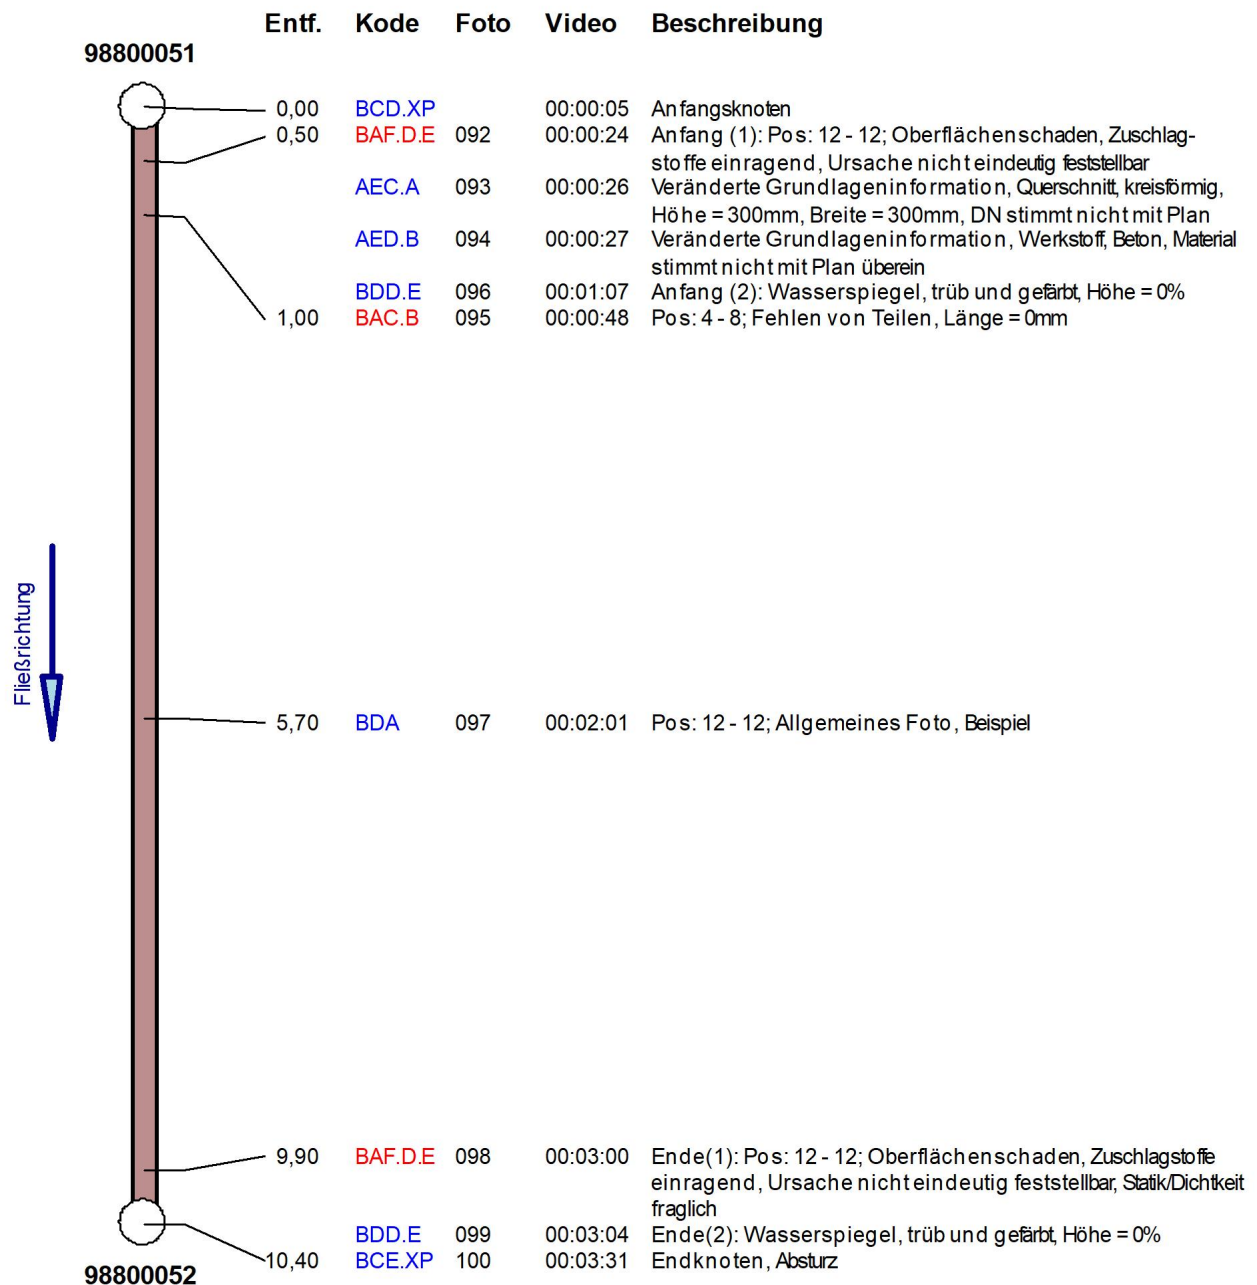

# Haltungsbildbericht

**Haltung** 98800051  
**Oberer Schacht** 98800051  
**Unterer Schacht** 98800052  
**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum** 29.03.2022  
**Dimension** 600 / 900  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
Freispiegelabfluss im  
geschlossenen Profil

Anfang (1): Pos: 12 - 12;  
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend,  
Ursache nicht eindeutig  
feststellbar

(A) Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend,  
Ursache nicht eindeutig feststellbar



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Foto</b>             | <b>092</b> |
| <b>Video</b>            | 00:00:24   |
| <b>Entf. in Fließr.</b> | 0,50 m     |
| <b>Zustand</b>          | BAF.D.E    |
| <b>Position</b>         | 12 - 12    |
| <b>Datenträger</b>      | DVD_088    |



Veränderte Grundlageninformation,  
Querschnitt, kreisförmig, Höhe =  
300mm, Breite = 300mm, DN stimmt  
nicht mit Plan

Veränderte Grundlageninformation, Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 300mm,  
Breite = 300mm, DN stimmt nicht mit Plan



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Foto</b>             | <b>093</b> |
| <b>Video</b>            | 00:00:26   |
| <b>Entf. in Fließr.</b> | 0,50 m     |
| <b>Zustand</b>          | AEC.A      |
| <b>Position</b>         |            |
| <b>Datenträger</b>      | DVD_088    |



# Haltungsbildbericht

**Haltung** 98800051  
**Oberer Schacht** 98800051  
**Unterer Schacht** 98800052  
**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum** 29.03.2022  
**Dimension** 600 / 900  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
Freispiegelabfluss im  
geschlossenen Profil

Veränderte Grundlageninformation,  
Werkstoff, Beton, Material stimmt  
nicht mit Plan überein

Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Beton, Material stimmt nicht mit  
Plan überein



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Foto</b>             | <b>094</b> |
| <b>Video</b>            | 00:00:27   |
| <b>Entf. in Fließr.</b> | 0,50 m     |
| <b>Zustand</b>          | AED.B      |
| <b>Position</b>         |            |
| <b>Datenträger</b>      | DVD_088    |



Anfang (2): Wasserspiegel, trüb und  
gefärbt, Höhe = 0%

(A) Anfang (2): Wasserspiegel, trüb und gefärbt, Höhe = 0%



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Foto</b>             | <b>096</b> |
| <b>Video</b>            | 00:01:07   |
| <b>Entf. in Fließr.</b> | 0,50 m     |
| <b>Zustand</b>          | BDD.E      |
| <b>Position</b>         |            |
| <b>Datenträger</b>      | DVD_088    |




# Haltungsbildbericht

**Haltung** **98800051**  
**Oberer Schacht** 98800051  
**Unterer Schacht** 98800052  
**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum** 29.03.2022  
**Dimension** 600 / 900  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
Freispiegelabfluss im  
geschlossenen Profil

Pos: 4 - 8; Fehlen von Teilen, Länge  
= 0mm

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Foto</b>             | <b>095</b> |
| <b>Video</b>            | 00:00:48   |
| <b>Entf. in Fließr.</b> | 1,00 m     |
| <b>Zustand</b>          | BAC.B      |
| <b>Position</b>         | 4 - 8      |
| <b>Datenträger</b>      | DVD_088    |

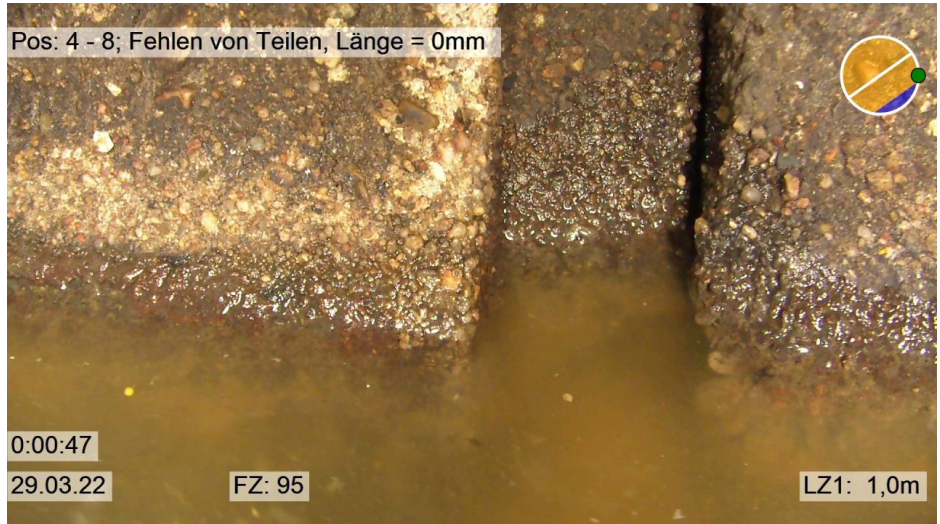

Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto,  
Beispiel

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Foto</b>             | <b>097</b> |
| <b>Video</b>            | 00:02:01   |
| <b>Entf. in Fließr.</b> | 5,70 m     |
| <b>Zustand</b>          | BDA        |
| <b>Position</b>         | 12 - 12    |
| <b>Datenträger</b>      | DVD_088    |



# Haltungsbildbericht

**Haltung** 98800051  
**Oberer Schacht** 98800051  
**Unterer Schacht** 98800052  
**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum** 29.03.2022  
**Dimension** 600 / 900  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
Freispiegelabfluss im  
geschlossenen Profil


Ende(1): Pos: 12 - 12;  
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe  
einragend, Ursache nicht eindeutig  
feststellbar, Statik/Dichtkei fraglich

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Foto</b>             | <b>098</b> |
| <b>Video</b>            | 00:03:00   |
| <b>Entf. in Fließr.</b> | 9,90 m     |
| <b>Zustand</b>          | BAF.D.E    |
| <b>Position</b>         | 12 - 12    |
| <b>Datenträger</b>      | DVD_088    |



Ende(2): Wasserspiegel, trüb und  
gefärbt, Höhe = 0%

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Foto</b>             | <b>099</b> |
| <b>Video</b>            | 00:03:04   |
| <b>Entf. in Fließr.</b> | 9,90 m     |
| <b>Zustand</b>          | BDD.E      |
| <b>Position</b>         |            |
| <b>Datenträger</b>      | DVD_088    |

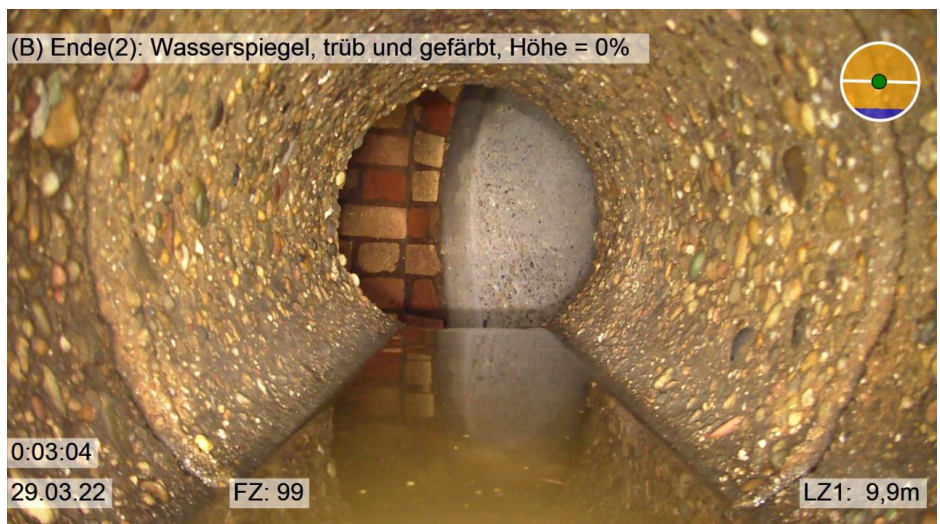


# Haltungsbildbericht

**Haltung**                    **98800051**  
**Oberer Schacht**        98800051  
**Unterer Schacht**       98800052  
**Ortsteil/Straße**        Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum**                    29.03.2022  
**Dimension**                    600 / 900  
**Kanalart**                      Mischwassersystem,  
Freispiegelabfluss im  
geschlossenen Profil

Endknoten, Absturz

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Foto</b>             | <b>100</b> |
| <b>Video</b>            | 00:03:31   |
| <b>Entf. in Fließr.</b> | 10,40 m    |
| <b>Zustand</b>          | BCE.XP     |
| <b>Position</b>         |            |
| <b>Datenträger</b>      | DVD_088    |

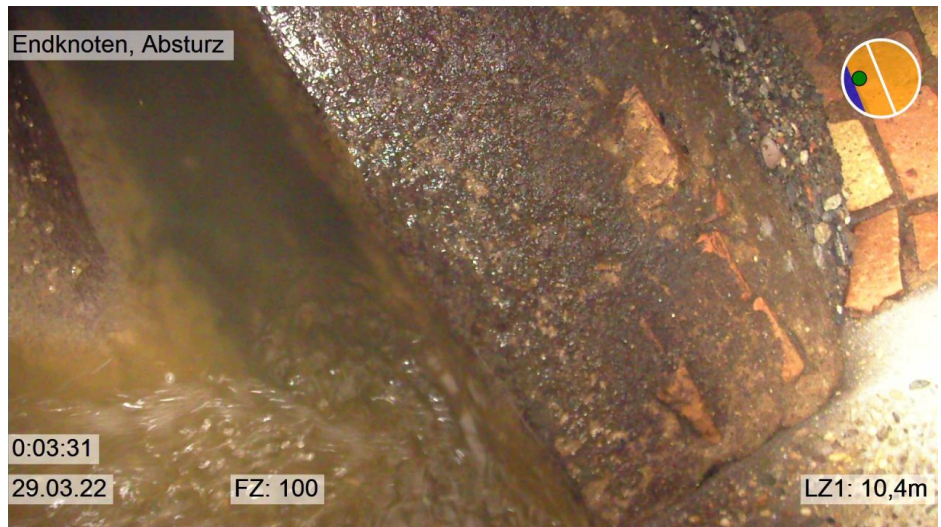

# Höhenprofil

**Haltung** 98800051

**Oberer Schacht** 98800051

**Unterer Schacht** 98800052

**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Material** Stahlbeton

**Kanalart- /nutzung** Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


**Insp.Datum**

**Dimension [mm]** 600 / 900

**Haltungslänge** 10,40 m

**Insp.-Länge**

**Insp.-Richtung**

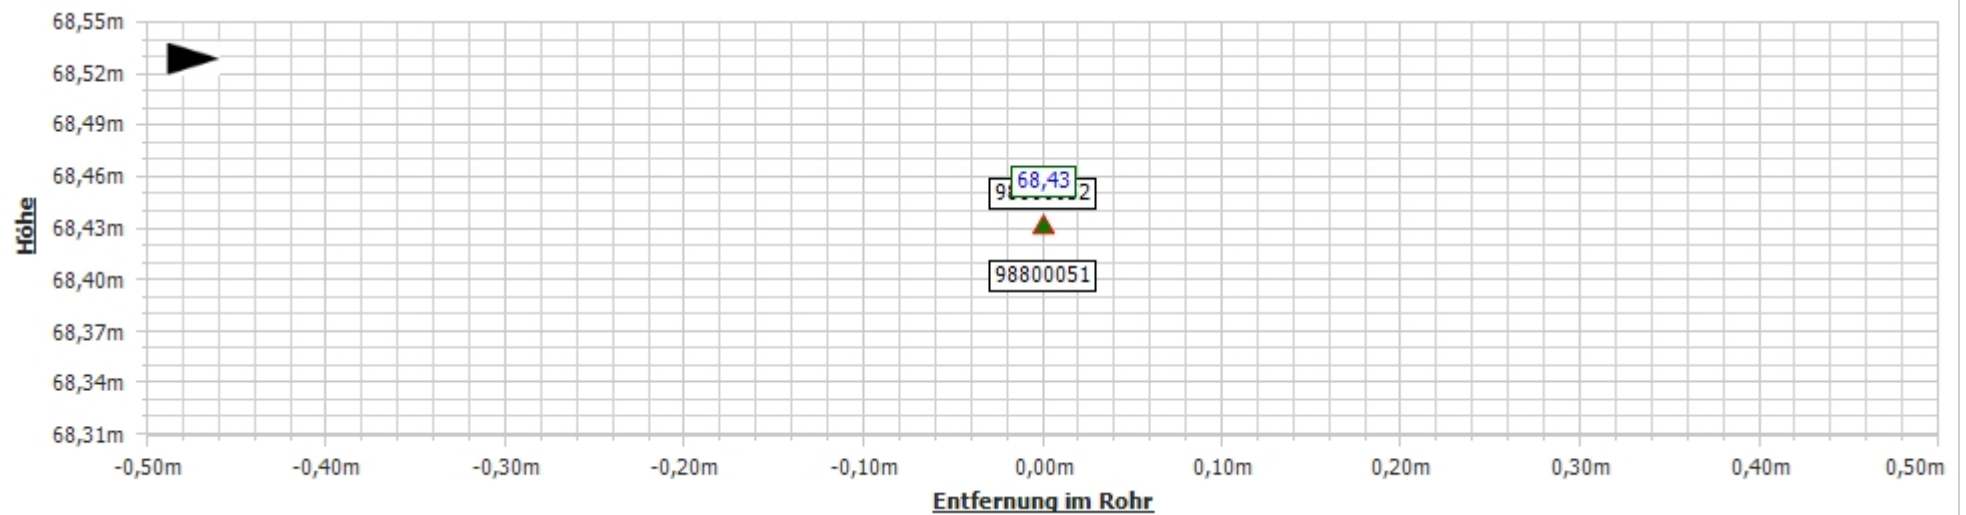

# Koordinatenliste

|                           |                                                               |                       |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>Haltung</b>            | <b>98800051</b>                                               | <b>Insp.Datum</b>     |           |
| <b>Oberer Schacht</b>     | 98800051                                                      | <b>Dimension [mm]</b> | 600 / 900 |
| <b>Unterer Schacht</b>    | 98800052                                                      | <b>Haltungslänge</b>  | 10,40 m   |
| <b>Ortsteil/Straße</b>    | Goldgrube / Follmannstraße                                    | <b>Insp.-Länge</b>    |           |
| <b>Material</b>           | Stahlbeton                                                    | <b>Insp.-Richtung</b> |           |
| <b>Kanalart- /nutzung</b> | Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil |                       |           |

| <b>Koordinaten</b> |         |              |              | Entfernungen in Inspektionsrichtung |
|--------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Entfernung         | Höhe    | X-Koordinate | Y-Koordinate |                                     |
| 0,00 m             | 68,43 m | 32398554,690 | 5579064,430  |                                     |