

Follmannstraße

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Goldgrube

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **98800314**

Oberer Schacht 98800314

Unterer Schacht 98800051

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 23,00 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Haltungsbericht

Haltung 98800314

Oberer Schacht 98800314

Unterer Schacht 98800051

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 23,00 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 03 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 23,00 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung
Datenträger DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
083	00:00:07	0,00	BAF.D.E		Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
084	00:00:20	0,50	BAF.D.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
085	00:00:34	1,30	BDD.E		Anfang (2): Wasserspiegel, trüb und gefärbt, Höhe = 0%
086	00:01:24	8,40	BDD.E		Ende(2): Wasserspiegel, trüb und gefärbt, Höhe = 0%
087	00:01:43	11,20	BDA		Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto, Beispiel
088	00:01:57	12,80	BAI.Z	1	Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, andere Dichtungsart, Querschnittsreduzierung = 0%, Teer?
089	00:03:11	22,00	BAC.B		Pos: 3 - 7; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm
090	00:03:28	22,00	BAC.B		Pos: 4; Fehlen von Teilen, Länge = 0mm, Hohlraum erkennbar

Haltungsbericht

Haltung 98800314

Oberer Schacht 98800314

Unterer Schacht 98800051

Inspektion 29.03.2022

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 23,00 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_088

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
091	00:03:45	22,50	BAF.D.E		Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Statik/Dichtkei fraglich
	00:04:27	23,00	BCE.XP		Endknoten

Haltungsgrafik

Haltung **98800314**
Oberer Schacht 98800314
Unterer Schacht 98800051

Insp.datum 29.03.2022
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 23,00 m
Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Material Beton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 300 / 300

Inspektion

Insp.-Länge 23,00 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_088
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

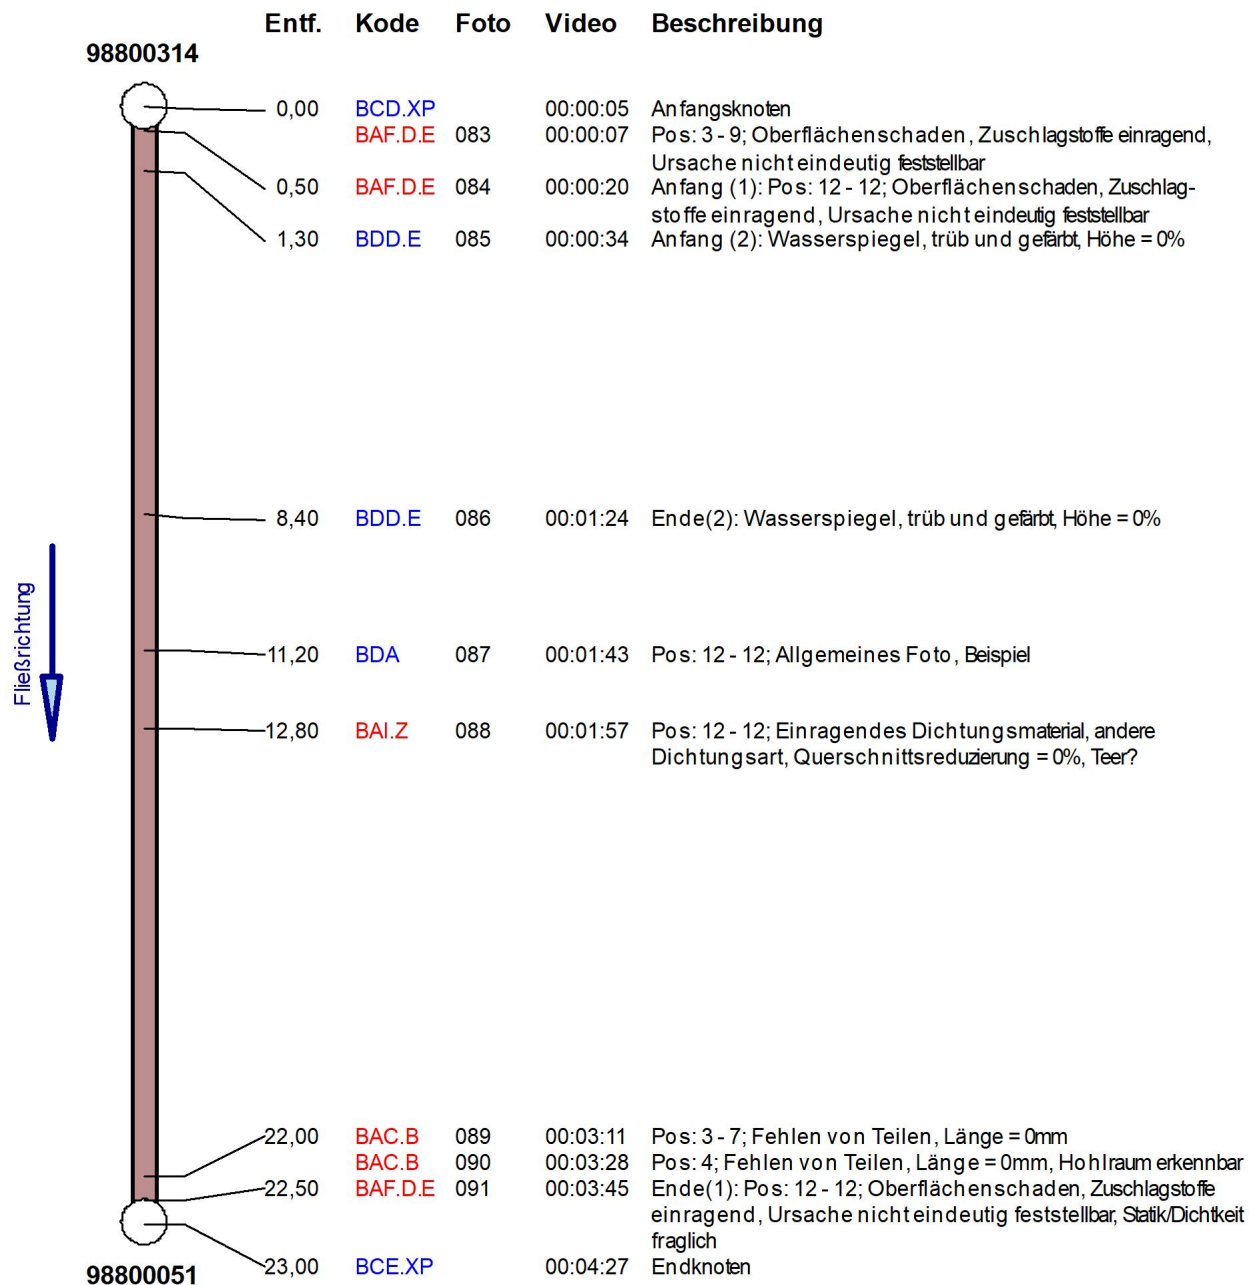

Haltungsbildbericht

Haltung 98800314
Oberer Schacht 98800314
Unterer Schacht 98800051
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 3 - 9; Oberflächenschaden,
Zuschlagstoffe einragend, Ursache
nicht eindeutig feststellbar

Foto	083
Video	00:00:07
Entf. in Fließr.	0,00 m
Zustand	BAF.D.E
Position	3 - 9
Datenträger	DVD_088



Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	084
Video	00:00:20
Entf. in Fließr.	0,50 m
Zustand	BAF.D.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung **98800314**
Oberer Schacht 98800314
Unterer Schacht 98800051
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Anfang (2): Wasserspiegel, trüb und
gefärbt, Höhe = 0%

Foto	085
Video	00:00:34
Entf. in Fließr.	1,30 m
Zustand	BDD.E
Position	
Datenträger	DVD_088



Ende(2): Wasserspiegel, trüb und
gefärbt, Höhe = 0%

Foto	086
Video	00:01:24
Entf. in Fließr.	8,40 m
Zustand	BDD.E
Position	
Datenträger	DVD_088

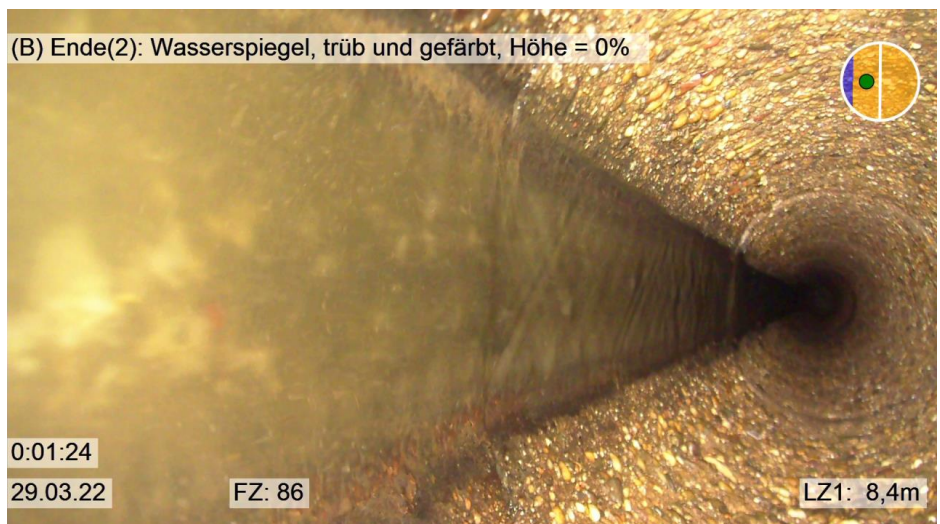

Haltungsbildbericht

Haltung 98800314
Oberer Schacht 98800314
Unterer Schacht 98800051
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 12 - 12; Allgemeines Foto,
Beispiel

Foto	087
Video	00:01:43
Entf. in Fließr.	11,20 m
Zustand	BDA
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088



Pos: 12 - 12; Einragendes
Dichtungsmaterial, andere
Dichtungsart,
Querschnittsreduzierung = 0%,
Teer?

Foto	088
Video	00:01:57
Entf. in Fließr.	12,80 m
Zustand	BAI.Z
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088

Verbindung




Haltungsbildbericht

Haltung 98800314
Oberer Schacht 98800314
Unterer Schacht 98800051
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 3 - 7; Fehlen von Teilen, Länge
= 0mm

Foto	089
Video	00:03:11
Entf. in Fließr.	22,00 m
Zustand	BAC.B
Position	3 - 7
Datenträger	DVD_088

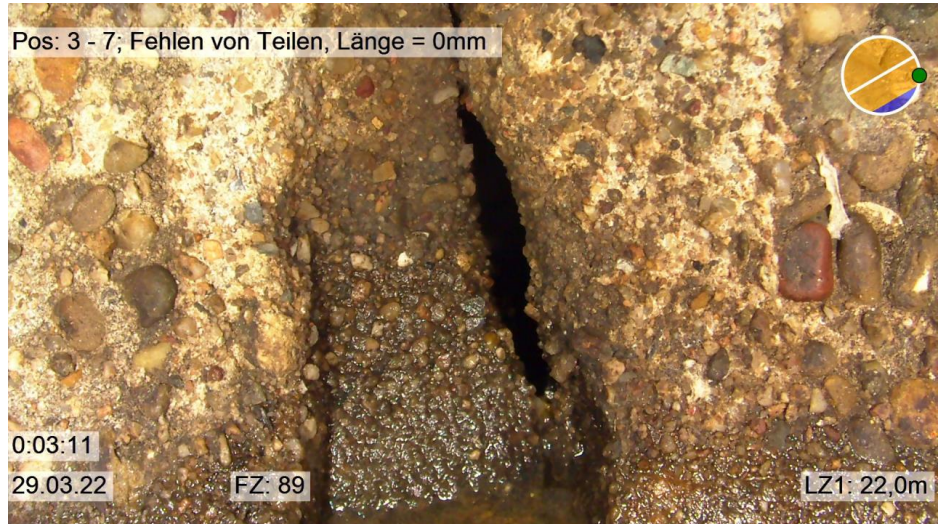

Pos: 4; Fehlen von Teilen, Länge =
0mm, Hohlraum erkennbar

Foto	090
Video	00:03:28
Entf. in Fließr.	22,00 m
Zustand	BAC.B
Position	4
Datenträger	DVD_088



Haltungsbildbericht

Haltung 98800314
Oberer Schacht 98800314
Unterer Schacht 98800051
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 29.03.2022
Dimension 300 / 300
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Ende(1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar, Statik/Dichtkei fraglich

Foto	091
Video	00:03:45
Entf. in Fließr.	22,50 m
Zustand	BAF.D.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_088

