



# Follmannstraße

## Auftrag

**Auftragsname:** Auftrag A  
**Auftragsnummer:**  
**Auftragskennung:** 0  
**Auftragsdatum:**  
**Auftragsart:** Inspektionsauftrag  
**Inspektionsort:**  
**Inspektionszweck:**  
**Auftragnehmer:**

## Liegenschaft

**Liegenschaftsnummer:** 1234567890  
**Objektnummer:** 9876  
**Liegenschaftsbezeichnung:** MUSTER\_KAS  
**Liegenschaftsstraße:**  
**Liegenschafts-PLZ:**  
**Liegenschaftsort:**  
**Liegenschaftsnutzung:**

## Verwaltung

**Zuständigkeit:** Bund, militärisch  
**Dienststelle Verwaltung:**  
**Dienststelle Hausverwaltung:** SB Celle  
**Dienststelle Bauaufsicht:** OFD Hannover  
**Dienststelle Baudurchführung:** SB Celle  
**Nummer Dienststelle Baudurchführung:** 84204  
**Zuständigkeitsbereich:** BAU\_21  
**Aktenzeichen:** G35  
**Abwasserbeseitigungspflicht:**  
**Wasserbehörde:**  
**Ablauf der Einleitungsgenehmigung:**  
**Kommentar:** Follmannstraße / Stichwege

## Geometrie

**Koordinatensystem (Höhe):**  
**Koordinatensystem (Lage):**

# Haltungs-Stammdaten

**Haltung** 98800369F0

**Oberer Schacht** 98800369F

**Unterer Schacht** 98800314

## Stammdaten allgemein

**Haltungslänge** 68,90 m  
**Kanalart** Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil  
**Baujahr**  
**Material** Steinzeug  
**Auskleidung**  
**Status** Sonstige  
**Kommentar** 03 Herr Bohn

## Lage

**Ortsteil** Goldgrube  
**Straße** Follmannstraße  
**Strang**  
**Überschwem.geb.**  
**Lage Oberfläche**  
**Kommentar**

## Geometrie

**Profilart** Kreisprofil  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 300 mm  
**Rohrlänge** 63,24 m  
**Sohlhöhe oben** 0,000 mNN  
**Sohlhöhe unten** 0,000 mNN  
**Aussendurchm.**  
**SDR**

## Umweltparameter

**Abw.art Medium** keine Angaben  
**AbwasserartWGS**  
**Grundw.abstand**  
**Wasserschutz**  
**Bodenart**

## Sonstiges

**Alte Objektbez.**  
**DMP-Länge** 63,24 m  
**Funktion**  
**Druckverfahren**  
**Nenndruck**  
**Eigentum**

## Sanierung

**Innenschutz**  
**Art Auskleidung**  
**Mat. Auskleidung** Nichtidentifizierter Werkstoff

# Haltungsbericht

**Haltung** 98800369F0

**Oberer Schacht** 98800369F

**Unterer Schacht** 98800314

## Stammdaten allgemein

**Haltungslänge** 68,90 m  
**Kanalart** Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil  
**Baujahr**  
**Material** Steinzeug  
**Auskleidung**  
**Status** Sonstige  
**Kommentar** 03 Herr Bohn

## Lage

**Ortsteil** Goldgrube  
**Straße** Follmannstraße  
**Strang**  
**Überschwem.geb.**  
**Lage Oberfläche**  
**Kommentar**

## Geometrie

**Profilart** Kreisprofil  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 300 mm  
**Rohrlänge** 63,24 m  
**Sohlhöhe oben** 0,000 mNN  
**Sohlhöhe unten** 0,000 mNN  
**Aussendurchm.**  
**SDR**

## Umweltparameter

**Abw.art Medium** keine Angaben  
**AbwasserartWGS**  
**Grundw.abstand**  
**Wasserschutz**  
**Bodenart**

## Sonstiges

**Alte Objektbez.**  
**DMP-Länge** 63,24 m  
**Funktion**  
**Druckverfahren**  
**Nenndruck**  
**Eigentum**

## Sanierung

**Innenschutz**  
**Art Auskleidung**  
**Mat. Auskleidung** Nichtidentifizierter Werkstoff

## Inspektion 17.05.2024

**Insp.-Richtung** Gegen Fließrichtung  
**Inspektionslänge** 68,90 m  
**Bezugspunkt Entf.** Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung  
**Inspektionsart** selbstfahrende Kamera  
**Insp.-Verfahren** TV-Untersuchung  
**Bemerkung**

**Inspekteur** Schweitzer  
**Wetter** kein Niederschlag  
**Temperatur**  
**Reinigung** Nein  
**Wasserhaltung** keine Maßnahme getroffen  
**Datenträger**

| Foto | Video    | Entf./m | Zustand | V | Beschreibung                                                                                                                              |
|------|----------|---------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:09 | 0,00    | BCD.XP  |   | Anfangsknoten, Rohranfang, 2 Stk Zuläufe                                                                                                  |
| 011  | 00:00:22 | 0,50    | BDD.B   |   | Anfang (1): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%                                                                                  |
| 012  | 00:01:28 | 2,10    | BAI.A.A | A | Pos: 8 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung                                                  |
| 013  | 00:02:33 | 3,60    | BAI.A.A | A | Pos: 8 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung                                                  |
| 014  | 00:03:42 | 5,10    | BAI.A.A | A | Pos: 7 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung                                                  |
| 015  | 00:04:55 | 6,70    | BAI.A.B | A | Pos: 8 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung |
| 016  | 00:06:58 | 8,50    | BAI.A.B | A | Pos: 9 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung |

# Haltungsbericht

**Haltung** 98800369F0

**Oberer Schacht** 98800369F

**Unterer Schacht** 98800314

## Inspektion 17.05.2024

**Insp.-Richtung** Gegen Fließrichtung

**Inspektionslänge** 68,90 m

**Bezugspunkt Entf.** Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

**Inspektionsart** selbstfahrende Kamera

**Insp.-Verfahren** TV-Untersuchung

**Bemerkung**

**Inspekteur** Schweitzer

**Wetter** kein Niederschlag

**Temperatur**

**Reinigung** Nein

**Wasserhaltung** keine Maßnahme getroffen

**Datenträger**

| Foto | Video    | Entf./m | Zustand | V | Beschreibung                                                                                                                                |
|------|----------|---------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 017  | 00:09:12 | 12,50   | BAI.A.B | A | Pos: 7 - 6; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung   |
| 018  | 00:10:11 | 14,00   | BAI.A.B | A | Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung |
|      | 00:10:20 | 14,00   | BDD.B   |   | Ende (1): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%                                                                                      |
| 019  | 00:11:21 | 15,50   | BAI.A.A | A | Pos: 2 - 10; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung                                                   |
|      | 00:11:24 | 15,50   | BAJ.B   | A | Pos: 6; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung                                                                        |
| 020  | 00:11:45 | 15,80   | BDD.B   |   | Anfang (2): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%                                                                                    |
| 021  | 00:12:46 | 17,00   | BAI.A.A | A | Pos: 8 - 4; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung                                                    |
| 022  | 00:14:12 | 18,40   | BAI.A.A | A | Pos: 8 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung                                                    |
|      | 00:14:15 | 18,40   | BAJ.B   | A | Pos: 11; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung                                                                       |
|      | 00:15:26 | 22,10   | BDD.B   |   | Ende (2): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%                                                                                      |
| 023  | 00:16:11 | 22,90   | BAJ.B   | A | Pos: 6; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung                                                                        |
| 024  | 00:17:13 | 24,50   | BAI.A.A | A | Anfang (3): Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung, In der gesamten Haltung             |
|      | 00:17:49 | 24,60   | BCA.A.A |   | Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm                                                                                 |
| 025  | 00:17:52 | 24,60   | BAH.D   |   | Pos: 2 - 8; Schadhafter Anschluss, beschädigt                                                                                               |
|      | 00:20:10 | 31,30   | BCA.A.A |   | Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm                                                                                 |
|      | 00:20:11 | 31,30   | BAH.D   |   | Pos: 3 - 9; Schadhafter Anschluss, beschädigt                                                                                               |
| 026  | 00:20:48 | 31,70   | BAJ.B   | A | Pos: 6; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung                                                                        |
| 027  | 00:22:45 | 32,70   | BAB.B.A |   | Pos: 10 - 2; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm                                                                              |
|      | 00:23:21 | 33,50   | BCA.A.B |   | Pos: 12; Anschluss, Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm                                                                          |
|      | 00:24:19 | 38,50   | BCA.A.A |   | Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm                                                                                 |
| 028  | 00:25:05 | 40,40   | BAI.A.B | A | Pos: 8 - 1; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung   |
| 029  | 00:26:23 | 43,40   | BAJ.B   | A | Pos: 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung                                                                       |
|      | 00:26:25 | 43,40   | BAI.A.B | A | Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung |
| 030  | 00:26:37 | 43,40   | BDD.B   |   | Anfang (4): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%                                                                                    |
|      | 00:27:20 | 44,90   | BCA.A.A |   | Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm                                                                                 |
|      | 00:28:01 | 47,40   | BDD.B   |   | Ende (4): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%                                                                                      |
|      | 00:28:47 | 51,60   | BCA.A.A |   | Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm                                                                                 |
| 031  | 00:30:25 | 59,50   | BAI.A.B | A | Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung |

# Haltungsbericht

**Haltung** 98800369F0

**Oberer Schacht** 98800369F

**Unterer Schacht** 98800314

## Inspektion 17.05.2024

**Insp.-Richtung** Gegen Fließrichtung

**Inspektionslänge** 68,90 m

**Bezugspunkt Entf.** Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

**Inspektionsart** selbstfahrende Kamera

**Insp.-Verfahren** TV-Untersuchung

**Bemerkung**

**Inspekteur** Schweitzer

**Wetter** kein Niederschlag

**Temperatur**

**Reinigung** Nein

**Wasserhaltung** keine Maßnahme getroffen

**Datenträger**

| Foto | Video    | Entf./m | Zustand | V | Beschreibung                                                                                                                  |
|------|----------|---------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 00:30:44 | 59,80   | BCA.A.A |   | Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm                                                                   |
| 032  | 00:31:23 | 60,10   | BAJ.B   | A | Pos: 6; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung                                                          |
| 033  | 00:32:56 | 67,60   | BAI.A.A | A | Ende (3): Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung, In der gesamten Haltung |
| 034  | 00:34:31 | 68,30   | BAB.B.B |   | Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 0mm                                                                  |
|      | 00:35:00 | 68,90   | BCA.A.A |   | Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm                                                                   |
|      | 00:35:30 | 68,90   | BCE.XP  |   | Endknoten, Rohrende                                                                                                           |


# Haltungsgrafik

**Haltung** 98800369F0  
**Oberer Schacht** 98800369F  
**Unterer Schacht** 98800314

**Insp.datum** 17.05.2024  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
 Freispiegelabfluss im  
 geschlossenen Profil

| Stammdaten     |                | Inspektion       |                     |
|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| Haltungslänge  | 68,90 m        | Insp.-Länge      | 68,90 m             |
| Ortsteil       | Goldgrube      | Insp.-Richtung   | Gegen Fließrichtung |
| Straße         | Follmannstraße | Firma / Operator | Schweitzer          |
| Material       | Steinzeug      | Datenträger      |                     |
| Profilart      | Kreisprofil    | Kommentar        |                     |
| Dimension [mm] | 300 / 300      |                  |                     |

**Darstellungsrichtung:** In Untersuchungsrichtung

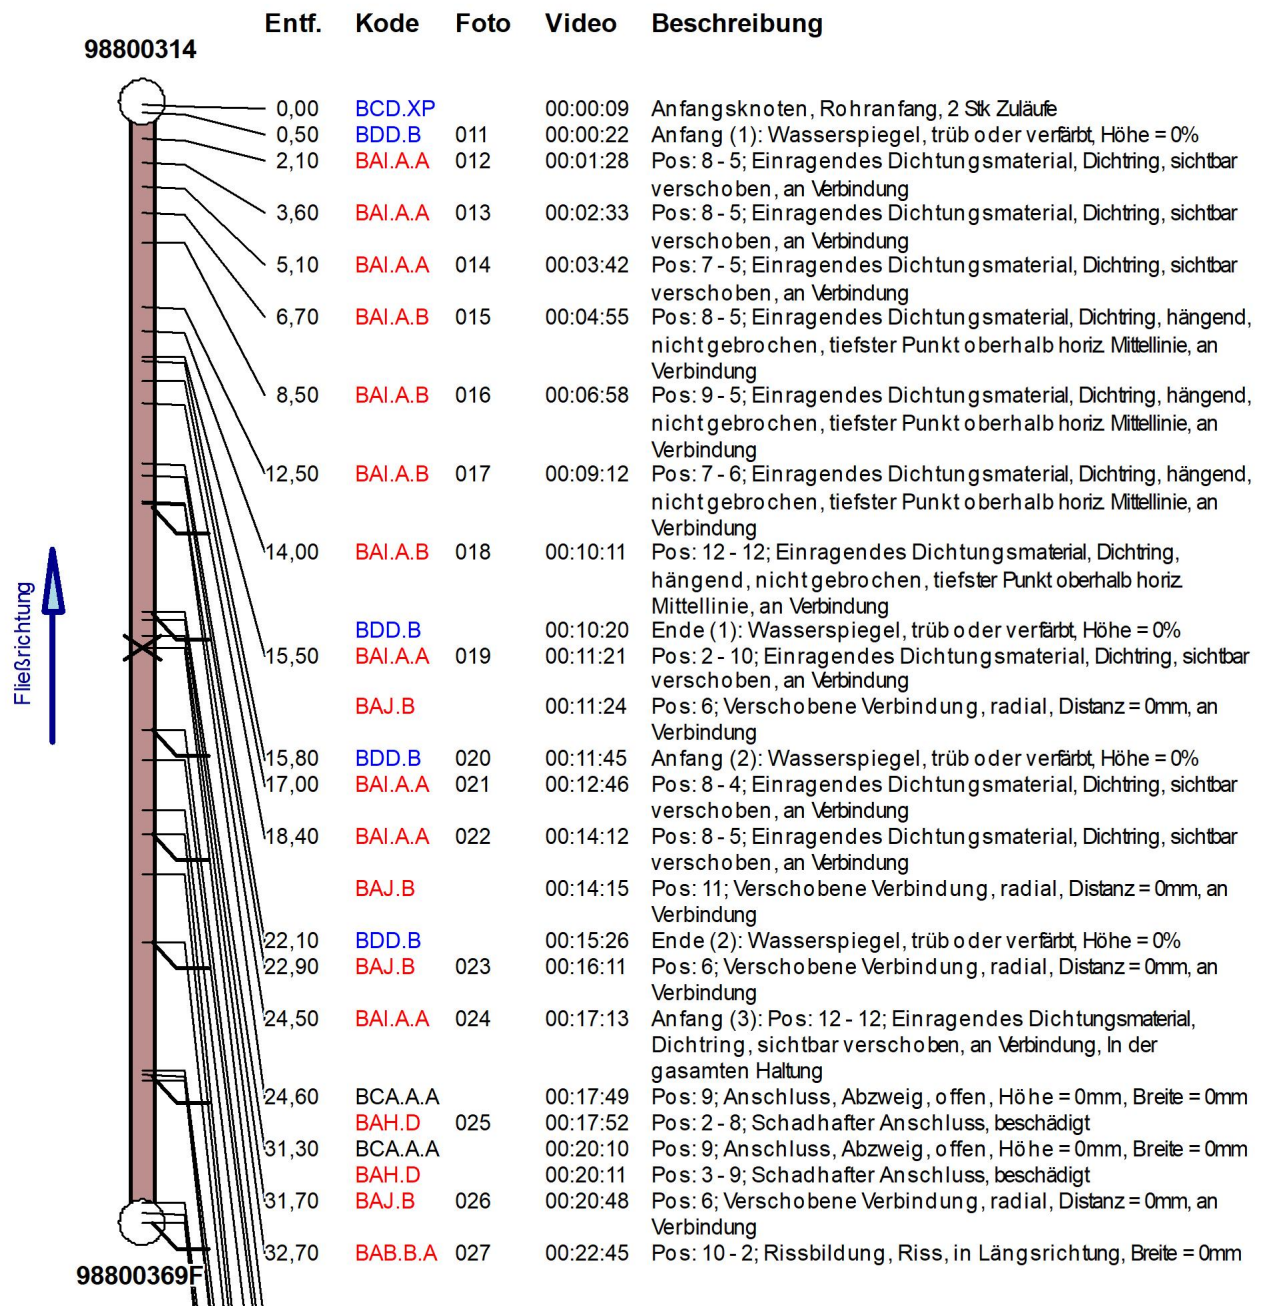

# Haltungsgrafik

|                        |                   |                   |                                                                     |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haltung</b>         | <b>98800369F0</b> | <b>Insp.datum</b> | 17.05.2024                                                          |
| <b>Oberer Schacht</b>  | 98800369F         | <b>Kanalart</b>   | Mischwassersystem,<br>Freispiegelabfluss im<br>geschlossenen Profil |
| <b>Unterer Schacht</b> | 98800314          |                   |                                                                     |

|       |             |          |                                                                                                                                             |
|-------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33,50 | BCA.A.B     | 00:23:21 | Pos: 12; Anschluss, Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm                                                                          |
| 38,50 | BCA.A.A     | 00:24:19 | Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm                                                                                 |
| 40,40 | BAI.A.B 028 | 00:25:05 | Pos: 8 - 1; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung   |
| 43,40 | BAJ.B 029   | 00:26:23 | Pos: 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung                                                                       |
|       | BAI.A.B     | 00:26:25 | Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung |
|       | BDD.B 030   | 00:26:37 | Anfang (4): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%                                                                                    |
| 44,90 | BCA.A.A     | 00:27:20 | Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm                                                                                 |
| 47,40 | BDD.B       | 00:28:01 | Ende (4): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%                                                                                      |
| 51,60 | BCA.A.A     | 00:28:47 | Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm                                                                                 |
| 59,50 | BAI.A.B 031 | 00:30:25 | Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung |
| 59,80 | BCA.A.A     | 00:30:44 | Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm                                                                                 |
| 60,10 | BAJ.B 032   | 00:31:23 | Pos: 6; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung                                                                        |
| 67,60 | BAI.A.A 033 | 00:32:56 | Ende (3): Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung, in der gesamten Haltung               |
| 68,30 | BAB.B.B 034 | 00:34:31 | Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 0mm                                                                                |
| 68,90 | BCA.A.A     | 00:35:00 | Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm                                                                                 |
|       | BCE.XP      | 00:35:30 | Endknoten, Rohrende                                                                                                                         |

# Haltungsbildbericht

**Haltung** 98800369F0  
**Oberer Schacht** 98800369F  
**Unterer Schacht** 98800314  
**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum** 17.05.2024  
**Dimension** 300 / 300  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
Freispiegelabfluss im  
geschlossenen Profil

Anfang (1): Wasserspiegel, trüb oder  
verfärbt, Höhe = 0%

## Foto 011

**Video** 00:00:22  
**Entf. gegen Fließr.** 0,50 m  
**Zustand** BDD.B  
**Position**  
**Datenträger**




Pos: 8 - 5; Einragendes  
Dichtungsmaterial, Dichtring,  
sichtbar verschoben, an Verbindung

## Foto 012

**Video** 00:01:28  
**Entf. gegen Fließr.** 2,10 m  
**Zustand** BAI.A.A  
**Position** 8 - 5  
**Datenträger**

Verbindung

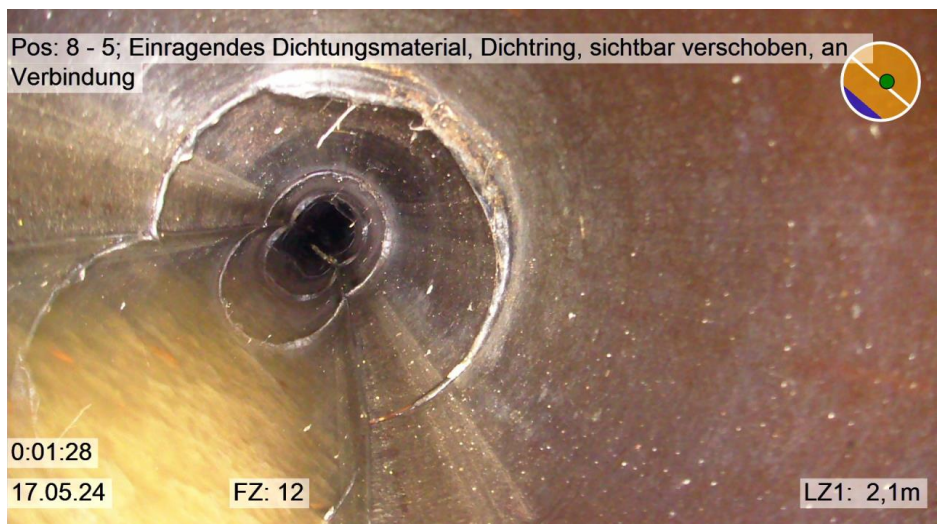

# Haltungsbildbericht

**Haltung** 98800369F0  
**Oberer Schacht** 98800369F  
**Unterer Schacht** 98800314  
**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum** 17.05.2024  
**Dimension** 300 / 300  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
Freispiegelabfluss im  
geschlossenen Profil

Pos: 8 - 5; Einragendes  
Dichtungsmaterial, Dichtring,  
sichtbar verschoben, an Verbindung

**Foto** 013  
**Video** 00:02:33  
**Entf. gegen Fließr.** 3,60 m  
**Zustand** BAI.A.A  
**Position** 8 - 5  
**Datenträger**

Verbindung

Pos: 8 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung



Pos: 7 - 5; Einragendes  
Dichtungsmaterial, Dichtring,  
sichtbar verschoben, an Verbindung

**Foto** 014  
**Video** 00:03:42  
**Entf. gegen Fließr.** 5,10 m  
**Zustand** BAI.A.A  
**Position** 7 - 5  
**Datenträger**

Verbindung

Pos: 7 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung



# Haltungsbildbericht

**Haltung** 98800369F0  
**Oberer Schacht** 98800369F  
**Unterer Schacht** 98800314  
**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum** 17.05.2024  
**Dimension** 300 / 300  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
Freispiegelabfluss im  
geschlossenen Profil

Pos: 8 - 5; Einragendes  
Dichtungsmaterial, Dichtring,  
hängend, nicht gebrochen, tiefster  
Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an  
Verbindung

**Foto** 015

**Video** 00:04:55  
**Entf. gegen Fließr.** 6,70 m  
**Zustand** BAI.A.B  
**Position** 8 - 5  
**Datenträger**

Verbindung

Pos: 8 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen,  
tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung



Pos: 9 - 5; Einragendes  
Dichtungsmaterial, Dichtring,  
hängend, nicht gebrochen, tiefster  
Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an  
Verbindung

**Foto** 016

**Video** 00:06:58  
**Entf. gegen Fließr.** 8,50 m  
**Zustand** BAI.A.B  
**Position** 9 - 5  
**Datenträger**

Verbindung

Pos: 9 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen,  
tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung



# Haltungsbildbericht

**Haltung** 98800369F0  
**Oberer Schacht** 98800369F  
**Unterer Schacht** 98800314  
**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum** 17.05.2024  
**Dimension** 300 / 300  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
 Freispiegelabfluss im  
 geschlossenen Profil

Pos: 7 - 6; Einragendes  
 Dichtungsmaterial, Dichtring,  
 hängend, nicht gebrochen, tiefster  
 Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an  
 Verbindung

**Foto** 017  
**Video** 00:09:12  
**Entf. gegen Fließr.** 12,50 m  
**Zustand** BAI.A.B  
**Position** 7 - 6  
**Datenträger**

Verbindung



Pos: 12 - 12; Einragendes  
 Dichtungsmaterial, Dichtring,  
 hängend, nicht gebrochen, tiefster  
 Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an  
 Verbindung

**Foto** 018  
**Video** 00:10:11  
**Entf. gegen Fließr.** 14,00 m  
**Zustand** BAI.A.B  
**Position** 12 - 12  
**Datenträger**

Verbindung



# Haltungsbildbericht

**Haltung** 98800369F0  
**Oberer Schacht** 98800369F  
**Unterer Schacht** 98800314  
**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum** 17.05.2024  
**Dimension** 300 / 300  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
Freispiegelabfluss im  
geschlossenen Profil

Pos: 2 - 10; Einragendes  
Dichtungsmaterial, Dichtring,  
sichtbar verschoben, an Verbindung

**Foto** 019  
**Video** 00:11:21  
**Entf. gegen Fließr.** 15,50 m  
**Zustand** BAI.A.A  
**Position** 2 - 10  
**Datenträger**

Verbindung

Pos: 2 - 10; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung



Anfang (2): Wasserspiegel, trüb oder  
verfärbt, Höhe = 0%

**Foto** 020  
**Video** 00:11:45  
**Entf. gegen Fließr.** 15,80 m  
**Zustand** BDD.B  
**Position**  
**Datenträger**

(A) Anfang (2): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%



# Haltungsbildbericht

**Haltung** 98800369F0  
**Oberer Schacht** 98800369F  
**Unterer Schacht** 98800314  
**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum** 17.05.2024  
**Dimension** 300 / 300  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
Freispiegelabfluss im  
geschlossenen Profil

Pos: 8 - 4; Einragendes  
Dichtungsmaterial, Dichtring,  
sichtbar verschoben, an Verbindung

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Foto</b>                | <b>021</b> |
| <b>Video</b>               | 00:12:46   |
| <b>Entf. gegen Fließr.</b> | 17,00 m    |
| <b>Zustand</b>             | BAI.A.A    |
| <b>Position</b>            | 8 - 4      |
| <b>Datenträger</b>         |            |

[Verbindung](#)

Pos: 8 - 4; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung



Pos: 8 - 5; Einragendes  
Dichtungsmaterial, Dichtring,  
sichtbar verschoben, an Verbindung

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Foto</b>                | <b>022</b> |
| <b>Video</b>               | 00:14:12   |
| <b>Entf. gegen Fließr.</b> | 18,40 m    |
| <b>Zustand</b>             | BAI.A.A    |
| <b>Position</b>            | 8 - 5      |
| <b>Datenträger</b>         |            |

[Verbindung](#)

Pos: 8 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung



# Haltungsbildbericht

**Haltung** 98800369F0  
**Oberer Schacht** 98800369F  
**Unterer Schacht** 98800314  
**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum** 17.05.2024  
**Dimension** 300 / 300  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
 Freispiegelabfluss im  
 geschlossenen Profil

Pos: 6; Verschobene Verbindung,  
 radial, Distanz = 0mm, an  
 Verbindung

**Foto** 023  
**Video** 00:16:11  
**Entf. gegen Fließr.** 22,90 m  
**Zustand** BAJ.B  
**Position** 6  
**Datenträger**

Verbindung



Anfang (3): Pos: 12 - 12;  
 Einragendes Dichtungsmaterial,  
 Dichtring, sichtbar verschoben, an  
 Verbindung, In der gesamten  
 Haltung

**Foto** 024  
**Video** 00:17:13  
**Entf. gegen Fließr.** 24,50 m  
**Zustand** BAI.A.A  
**Position** 12 - 12  
**Datenträger**

Verbindung




# Haltungsbildbericht

**Haltung** 98800369F0  
**Oberer Schacht** 98800369F  
**Unterer Schacht** 98800314  
**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum** 17.05.2024  
**Dimension** 300 / 300  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
Freispiegelabfluss im  
geschlossenen Profil

Pos: 2 - 8; Schadhafter Anschluss,  
beschädigt

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Foto</b>                | <b>025</b> |
| <b>Video</b>               | 00:17:52   |
| <b>Entf. gegen Fließr.</b> | 24,60 m    |
| <b>Zustand</b>             | BAH.D      |
| <b>Position</b>            | 2 - 8      |
| <b>Datenträger</b>         |            |

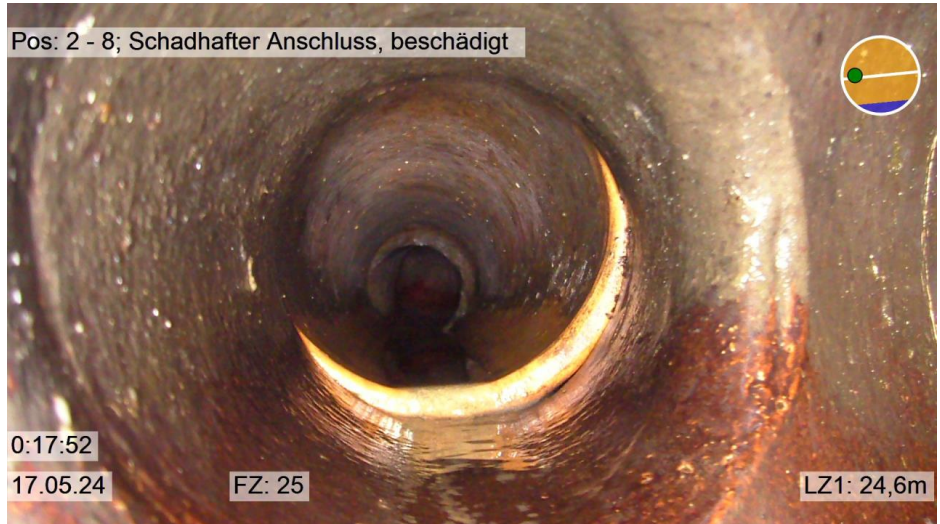

Pos: 6; Verschobene Verbindung,  
radial, Distanz = 0mm, an  
Verbindung

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Foto</b>                | <b>026</b> |
| <b>Video</b>               | 00:20:48   |
| <b>Entf. gegen Fließr.</b> | 31,70 m    |
| <b>Zustand</b>             | BAJ.B      |
| <b>Position</b>            | 6          |
| <b>Datenträger</b>         |            |

Verbindung



# Haltungsbildbericht

|                        |                            |                   |                                                                     |
|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Haltung</b>         | <b>98800369F0</b>          | <b>Insp.datum</b> | 17.05.2024                                                          |
| <b>Oberer Schacht</b>  | 98800369F                  | <b>Dimension</b>  | 300 / 300                                                           |
| <b>Unterer Schacht</b> | 98800314                   | <b>Kanalart</b>   | Mischwassersystem,<br>Freispiegelabfluss im<br>geschlossenen Profil |
| <b>Ortsteil/Straße</b> | Goldgrube / Follmannstraße |                   |                                                                     |

Pos: 10 - 2; Rissbildung, Riss, in  
Längsrichtung, Breite = 0mm

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Foto</b>                | <b>027</b> |
| <b>Video</b>               | 00:22:45   |
| <b>Entf. gegen Fließr.</b> | 32,70 m    |
| <b>Zustand</b>             | BAB.B.A    |
| <b>Position</b>            | 10 - 2     |
| <b>Datenträger</b>         |            |



Pos: 8 - 1; Einragendes  
Dichtungsmaterial, Dichtring,  
hängend, nicht gebrochen, tiefster  
Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an  
Verbindung

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Foto</b>                | <b>028</b> |
| <b>Video</b>               | 00:25:05   |
| <b>Entf. gegen Fließr.</b> | 40,40 m    |
| <b>Zustand</b>             | BAI.A.B    |
| <b>Position</b>            | 8 - 1      |
| <b>Datenträger</b>         |            |

Verbindung



# Haltungsbildbericht

**Haltung** 98800369F0  
**Oberer Schacht** 98800369F  
**Unterer Schacht** 98800314  
**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum** 17.05.2024  
**Dimension** 300 / 300  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
Freispiegelabfluss im  
geschlossenen Profil

Pos: 12; Verschobene Verbindung,  
radial, Distanz = 0mm, an  
Verbindung

**Foto** 029  
**Video** 00:26:23  
**Entf. gegen Fließr.** 43,40 m  
**Zustand** BAJ.B  
**Position** 12  
**Datenträger**

Verbindung

Pos: 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung



Anfang (4): Wasserspiegel, trüb oder  
verfärbt, Höhe = 0%

**Foto** 030  
**Video** 00:26:37  
**Entf. gegen Fließr.** 43,40 m  
**Zustand** BDD.B  
**Position**  
**Datenträger**

(A) Anfang (4): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%



# Haltungsbildbericht

**Haltung** 98800369F0  
**Oberer Schacht** 98800369F  
**Unterer Schacht** 98800314  
**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum** 17.05.2024  
**Dimension** 300 / 300  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
Freispiegelabfluss im  
geschlossenen Profil

Pos: 12 - 12; Einragendes  
Dichtungsmaterial, Dichtring,  
hängend, nicht gebrochen, tiefster  
Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an  
Verbindung

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Foto</b>                | <b>031</b> |
| <b>Video</b>               | 00:30:25   |
| <b>Entf. gegen Fließr.</b> | 59,50 m    |
| <b>Zustand</b>             | BAI.A.B    |
| <b>Position</b>            | 12 - 12    |
| <b>Datenträger</b>         |            |

Verbindung

Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen,  
tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung




Pos: 6; Verschobene Verbindung,  
radial, Distanz = 0mm, an  
Verbindung

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Foto</b>                | <b>032</b> |
| <b>Video</b>               | 00:31:23   |
| <b>Entf. gegen Fließr.</b> | 60,10 m    |
| <b>Zustand</b>             | BAJ.B      |
| <b>Position</b>            | 6          |
| <b>Datenträger</b>         |            |

Verbindung

Pos: 6; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung

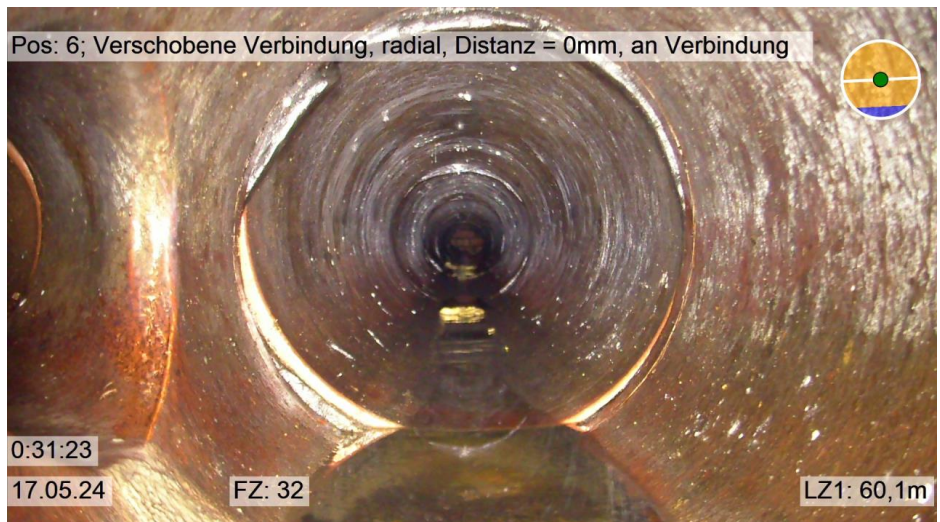

# Haltungsbildbericht

**Haltung** 98800369F0  
**Oberer Schacht** 98800369F  
**Unterer Schacht** 98800314  
**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Insp.datum** 17.05.2024  
**Dimension** 300 / 300  
**Kanalart** Mischwassersystem,  
Freispiegelabfluss im  
geschlossenen Profil

Ende (3): Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung, In der gesamten Haltung

**Foto** 033  
**Video** 00:32:56  
**Entf. gegen Fließr.** 67,60 m  
**Zustand** BAI.A.A  
**Position** 12 - 12  
**Datenträger**

Verbindung

(B) Ende (3): Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung, In der gesamten Haltung



Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 0mm

**Foto** 034  
**Video** 00:34:31  
**Entf. gegen Fließr.** 68,30 m  
**Zustand** BAB.B.B  
**Position** 12 - 12  
**Datenträger**

Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 0mm



# Höhenprofil

**Haltung** 98800369F0

**Oberer Schacht** 98800369F

**Unterer Schacht** 98800314

**Ortsteil/Straße** Goldgrube / Follmannstraße

**Material** Steinzeug

**Kanalart- /nutzung** Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


**Insp.Datum**

**Dimension [mm]** 300 / 300

**Haltungslänge** 68,90 m

**Insp.-Länge**

**Insp.-Richtung**

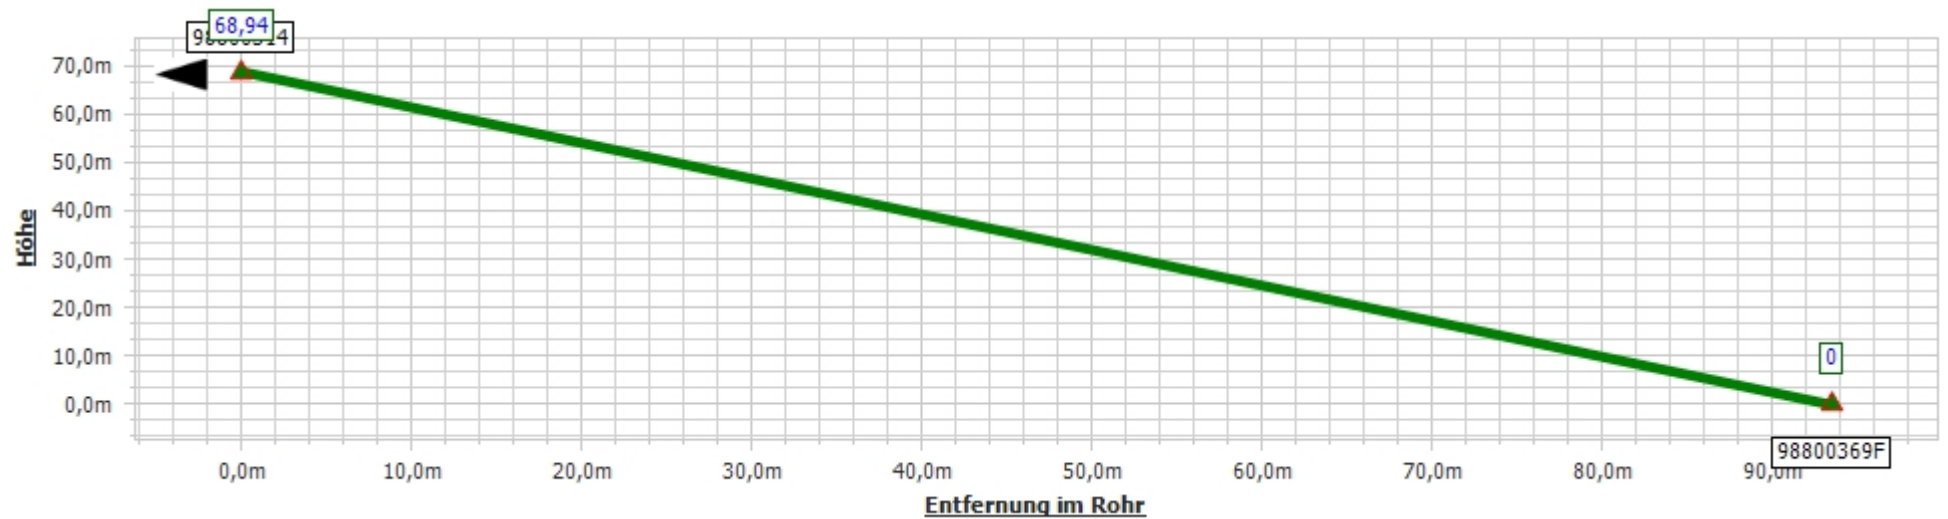

# Koordinatenliste

|                           |                                                               |                       |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>Haltung</b>            | <b>98800369F0</b>                                             | <b>Insp.Datum</b>     |           |
| <b>Oberer Schacht</b>     | 98800369F                                                     | <b>Dimension [mm]</b> | 300 / 300 |
| <b>Unterer Schacht</b>    | 98800314                                                      | <b>Haltungslänge</b>  | 68,90 m   |
| <b>Ortsteil/Straße</b>    | Goldgrube / Follmannstraße                                    | <b>Insp.-Länge</b>    |           |
| <b>Material</b>           | Steinzeug                                                     | <b>Insp.-Richtung</b> |           |
| <b>Kanalart- /nutzung</b> | Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil |                       |           |

| <b>Koordinaten</b> |         |              |              | Entfernungen in Inspektionsrichtung |
|--------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Entfernung         | Höhe    | X-Koordinate | Y-Koordinate |                                     |
| 0,00 m             | 68,94 m | 32398556,620 | 5579032,140  |                                     |
| 93,55 m            | 0,00 m  | 32398496,840 | 5579011,510  |                                     |