

Follmannstraße

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Follmannstraße / Stichwege

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **98800370F0**

Oberer Schacht 98800370F

Unterer Schacht 98800371F

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 12,60 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Steinzeug
Auskleidung
Status Sonstige
Kommentar 03 Her Bohn

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge 58,18 m
Sohlhöhe oben 0,000 mNN
Sohlhöhe unten 0,000 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 58,18 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 98800370F0

Oberer Schacht 98800370F

Unterer Schacht 98800371F

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 12,60 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Steinzeug
Auskleidung
Status Sonstige
Kommentar 03 Her Bohn

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge 58,18 m
Sohlhöhe oben 0,000 mNN
Sohlhöhe unten 0,000 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 58,18 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 17.05.2024

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 62,00 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Schweitzer
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung Nein
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:06	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
	00:00:39	0,00	BCA.D.A		Pos: 7; Anschluss, einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
035	00:00:41	0,00	BDD.B		Anfang (1): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%
036	00:01:08	0,30	BAF.I.E		Pos: 6 - 10; Oberflächenschaden, fehlende Wand, Ursache nicht eindeutig feststellbar
037	00:02:24	1,70	BAJ.B	A	Anfang (2): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung, in der gesamten Haltung
	00:03:24	6,90	BDD.B		Ende (1): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%
038	00:04:47	9,20	BAI.A.B	A	Pos: 9 - 6; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung
039	00:06:28	18,20	BAI.A.B	A	Pos: 9 - 7; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung

Haltungsbericht

Haltung 98800370F0

Oberer Schacht 98800370F

Unterer Schacht 98800371F

Inspektion 17.05.2024

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung

Inspektionslänge 62,00 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Schweitzer

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung Nein

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:06:48	18,50	BCA.A.A		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
040	00:08:10	23,30	BAI.A.B	A	Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung
	00:08:55	25,00	BCA.A.A		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
041	00:10:28	31,00	BAC.A		Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 0mm
	00:12:09	31,70	BCA.A.A		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
042	00:12:53	32,00	BAI.A.B	A	Pos: 8 - 4; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung
	00:13:36	35,30	BCA.A.B		Pos: 12; Anschluss, Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
043	00:14:25	37,20	BAI.A.A	A	Pos: 10 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung
	00:14:53	38,90	BCA.A.A		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
044	00:15:41	39,30	BAI.A.B	A	Pos: 4 - 2; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung
045	00:16:40	40,80	BAI.A.A	A	Pos: 9 - 4; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung
046	00:17:00	41,60	BDD.B		Anfang (3): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%
047	00:18:13	45,20	BAI.A.B	A	Pos: 9 - 4; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung
	00:18:37	45,40	BCA.A.A		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:19:19	48,10	BDD.B		Ende (3): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%
048	00:20:35	53,40	BDD.B		Anfang (4): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%
	00:20:07	53,50	BCA.A.A		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:21:38	55,40	BDD.B		Ende (4): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%
049	00:24:12	58,50	BAI.A.B	A	Pos: 7 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung
050	00:25:31	61,10	BBE.H		Pos: 2 - 10; Andere Hindernisse, Gegenstand/Objekt in Rohrkörper eingebaut, Querschnittsreduzierung = 0%
051	00:26:28	62,00	BCE.XP		Endknoten, Rohrende
	00:26:39	62,00	BAJ.B	A	Ende (2): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung, in der gesamten Haltung


Haltungsgrafik

Haltung **98800370F0**
Oberer Schacht 98800370F
Unterer Schacht 98800371F

Insp.datum 17.05.2024
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Stammdaten		Inspektion	
Haltungslänge	12,60 m	Insp.-Länge	62,00 m
Ortsteil	Goldgrube	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Straße	Follmannstraße	Firma / Operator	Schweitzer
Material	Steinzeug	Datenträger	
Profilart	Kreisprofil	Kommentar	
Dimension [mm]	250 / 250		

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

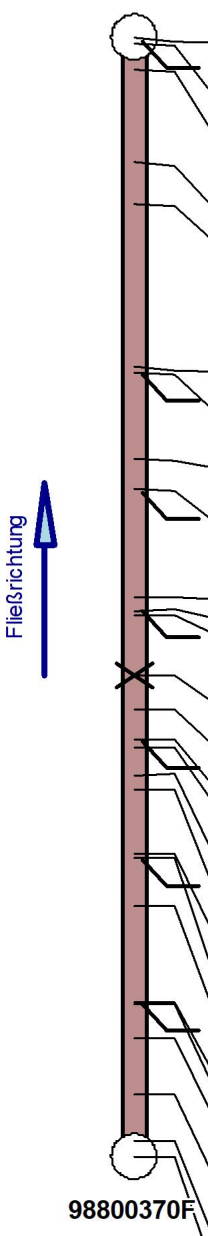	Entf.	Kode	Foto	Video	Beschreibung
98800371F					
	0,00	BCD.XP BCA.D.A		00:00:06 00:00:39	Anfangsknoten, Rohranfang Pos: 7; Anschluss, einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	0,30	BDD.B BAF.I.E	035 036	00:00:41 00:01:08	Anfang (1): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0% Pos: 6 - 10; Oberflächenschaden, fehlende Wand, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	1,70	BAJ.B	037	00:02:24	Anfang (2): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung, in der gesamten Haltung
	6,90	BDD.B		00:03:24	Ende (1): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%
	9,20	BAI.A.B	038	00:04:47	Pos: 9 - 6; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung
	18,20	BAI.A.B	039	00:06:28	Pos: 9 - 7; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung
	18,50	BCA.A.A		00:06:48	Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	23,30	BAI.A.B	040	00:08:10	Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung
	25,00	BCA.A.A		00:08:55	Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	31,00	BAC.A	041	00:10:28	Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 0mm
	31,70	BCA.A.A		00:12:09	Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	32,00	BAI.A.B	042	00:12:53	Pos: 8 - 4; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung
	35,30	BCA.A.B		00:13:36	Pos: 12; Anschluss, Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	37,20	BAI.A.A	043	00:14:25	Pos: 10 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung
	38,90	BCA.A.A		00:14:53	Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	39,30	BAI.A.B	044	00:15:41	Pos: 4 - 2; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung
	40,80	BAI.A.A	045	00:16:40	Pos: 9 - 4; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung
	41,60	BDD.B	046	00:17:00	Anfang (3): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%
	45,20	BAI.A.B	047	00:18:13	Pos: 9 - 4; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung
	45,40	BCA.A.A		00:18:37	Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	48,10	BDD.B		00:19:19	Ende (3): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%
98800370F	53,40	BDD.B	048	00:20:35	Anfang (4): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%
	53,50	BCA.A.A		00:20:07	Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	55,40	BDD.B		00:21:38	Ende (4): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%

Haltungsgrafik

Haltung	98800370F0	Insp.datum	17.05.2024
Oberer Schacht	98800370F	Kanalart	Mischwassersystem,
Unterer Schacht	98800371F		Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

58,50	BAI.A.B	049	00:24:12	Pos: 7 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung
61,10	BBE.H	050	00:25:31	Pos: 2 - 10; Andere Hindernisse, Gegenstand/Objekt in Rohrkörper eingebaut, Querschnittsreduzierung = 0%
62,00	BCE.XP	051	00:26:28	Endknoten, Rohrende
	BAJ.B		00:26:39	Ende (2): Pos: 12 - 12; Verschoebene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung, in der gesamten Haltung

Haltungsbildbericht

Haltung 98800370F0
Oberer Schacht 98800370F
Unterer Schacht 98800371F
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 17.05.2024
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (1): Wasserspiegel, trüb oder
verfärbt, Höhe = 0%

Foto 035

Video 00:00:41
Entf. gegen Fließr. 0,00 m
Zustand BDD.B
Position
Datenträger



Pos: 6 - 10; Oberflächenschaden,
fehlende Wand, Ursache nicht
eindeutig feststellbar

Foto 036

Video 00:01:08
Entf. gegen Fließr. 0,30 m
Zustand BAF.I.E
Position 6 - 10
Datenträger



Haltungsbildbericht

Haltung 98800370F0
Oberer Schacht 98800370F
Unterer Schacht 98800371F
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 17.05.2024
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (2): Pos: 12 - 12;
Verschobene Verbindung, radial,
Distanz = 0mm, an Verbindung, in
der gesamten Haltung

Foto 037

Video 00:02:24
Entf. gegen Fließr. 1,70 m
Zustand BAJ.B
Position 12 - 12
Datenträger

Verbindung

(A) Anfang (2): Pos: 12 - 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 0mm, an Verbindung, in der gesamten Haltung



Pos: 9 - 6; Einragendes
Dichtungsmaterial, Dichtring,
hängend, nicht gebrochen, tiefster
Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an
Verbindung

Foto 038

Video 00:04:47
Entf. gegen Fließr. 9,20 m
Zustand BAI.A.B
Position 9 - 6
Datenträger

Verbindung

Pos: 9 - 6; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung



Haltungsbildbericht

Haltung 98800370F0
Oberer Schacht 98800370F
Unterer Schacht 98800371F
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 17.05.2024
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 9 - 7; Einragendes
Dichtungsmaterial, Dichtring,
hängend, nicht gebrochen, tiefster
Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an
Verbindung

Foto 039

Video 00:06:28
Entf. gegen Fließr. 18,20 m
Zustand BAI.A.B
Position 9 - 7
Datenträger

Verbindung

Pos: 9 - 7; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen,
tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung



Pos: 12 - 12; Einragendes
Dichtungsmaterial, Dichtring,
hängend, nicht gebrochen, tiefster
Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an
Verbindung

Foto 040

Video 00:08:10
Entf. gegen Fließr. 23,30 m
Zustand BAI.A.B
Position 12 - 12
Datenträger

Verbindung

Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen,
tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung




Haltungsbildbericht

Haltung 98800370F0
Oberer Schacht 98800370F
Unterer Schacht 98800371F
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 17.05.2024
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz,
 Bruch, Länge = 0mm

Foto 041
Video 00:10:28
Entf. gegen Fließr. 31,00 m
Zustand BAC.A
Position 12 - 12
Datenträger

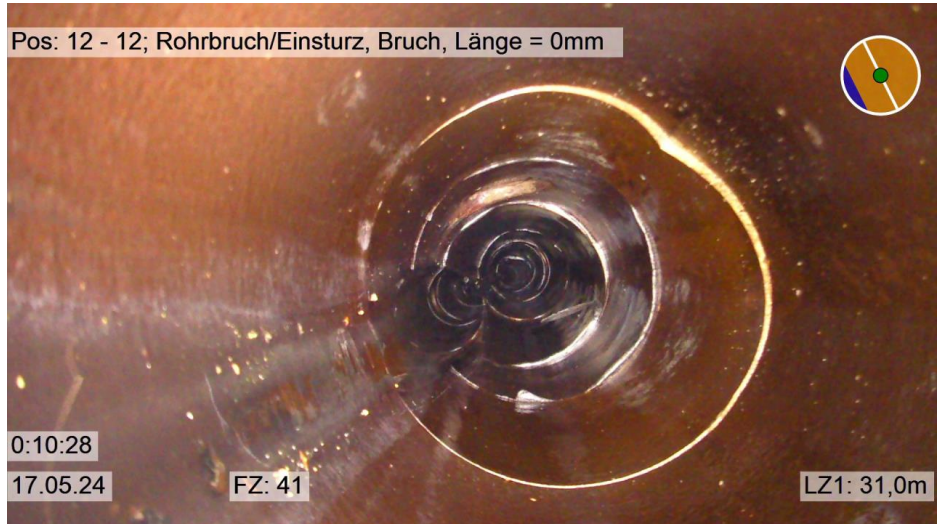

Pos: 8 - 4; Einragendes
 Dichtungsmaterial, Dichtring,
 hängend, nicht gebrochen, tiefster
 Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an
 Verbindung

Foto 042
Video 00:12:53
Entf. gegen Fließr. 32,00 m
Zustand BAI.A.B
Position 8 - 4
Datenträger

Verbindung



Haltungsbildbericht

Haltung 98800370F0
Oberer Schacht 98800370F
Unterer Schacht 98800371F
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 17.05.2024
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Pos: 10 - 5; Einragendes
Dichtungsmaterial, Dichtring,
sichtbar verschoben, an Verbindung

Foto 043

Video 00:14:25
Entf. gegen Fließr. 37,20 m
Zustand BAI.A.A
Position 10 - 5
Datenträger

Verbindung

Pos: 10 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung

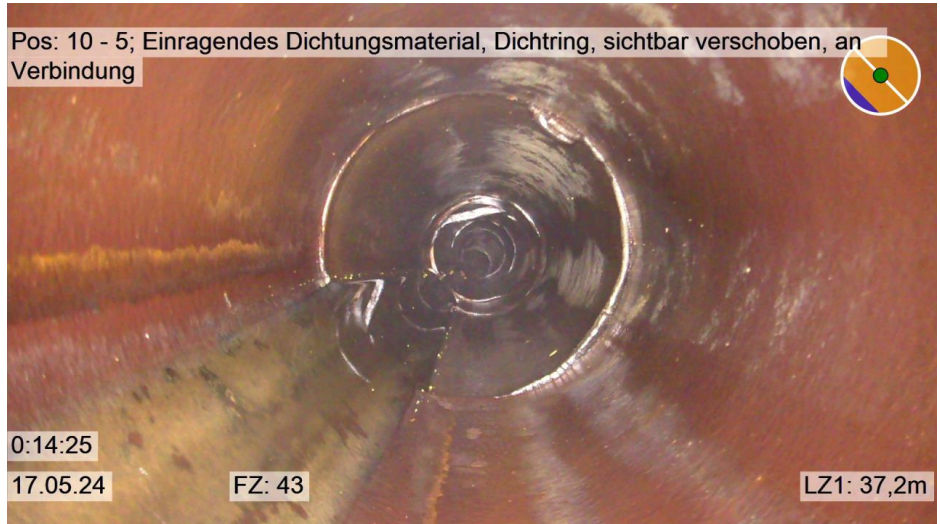


Pos: 4 - 2; Einragendes
Dichtungsmaterial, Dichtring,
hängend, nicht gebrochen, tiefster
Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an
Verbindung

Foto 044

Video 00:15:41
Entf. gegen Fließr. 39,30 m
Zustand BAI.A.B
Position 4 - 2
Datenträger

Verbindung

Pos: 4 - 2; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, nicht gebrochen, tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung

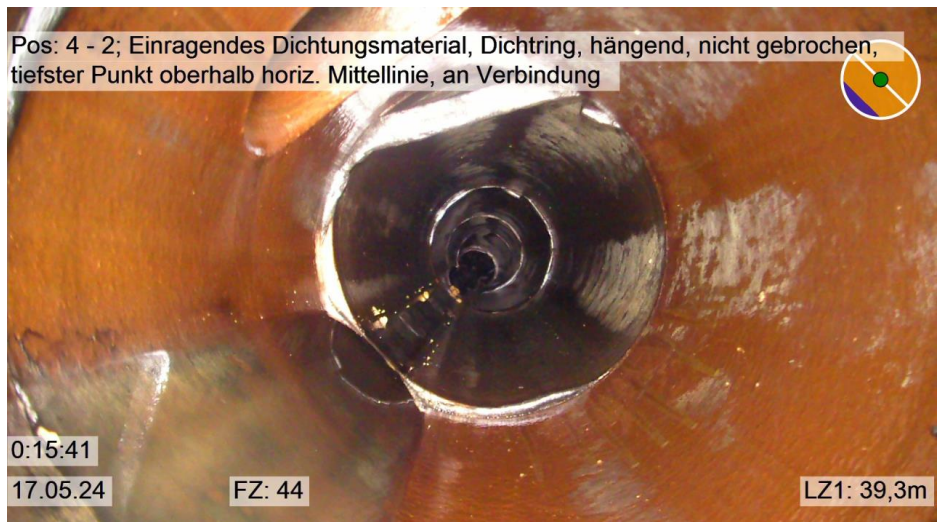

Haltungsbildbericht

Haltung 98800370F0
Oberer Schacht 98800370F
Unterer Schacht 98800371F
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße


Insp.datum 17.05.2024
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 9 - 4; Einragendes
Dichtungsmaterial, Dichtring,
sichtbar verschoben, an Verbindung

Foto 045
Video 00:16:40
Entf. gegen Fließr. 40,80 m
Zustand BAI.A.A
Position 9 - 4
Datenträger

Verbindung

Pos: 9 - 4; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, sichtbar verschoben, an Verbindung

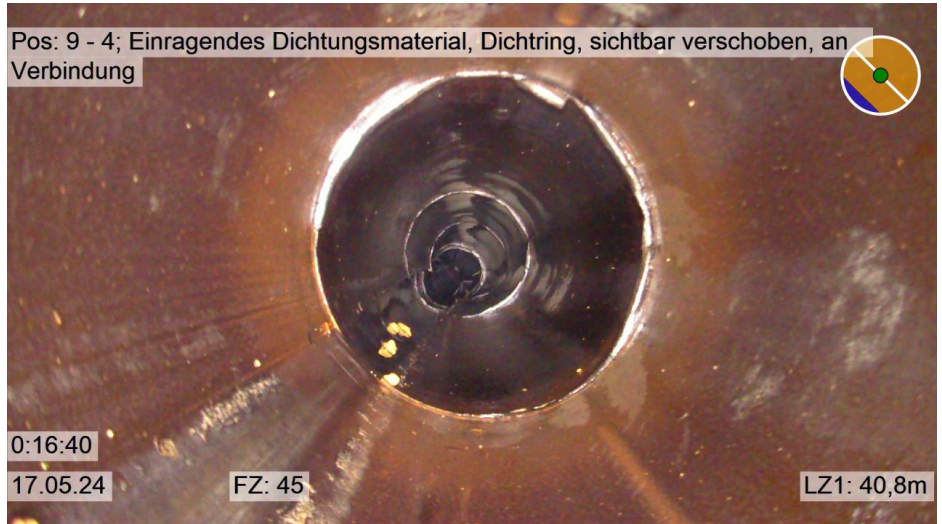

Anfang (3): Wasserspiegel, trüb oder
verfärbt, Höhe = 0%

Foto 046
Video 00:17:00
Entf. gegen Fließr. 41,60 m
Zustand BDD.B
Position
Datenträger

(A) Anfang (3): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%



Haltungsbildbericht

Haltung 98800370F0
Oberer Schacht 98800370F
Unterer Schacht 98800371F
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 17.05.2024
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Pos: 9 - 4; Einragendes
 Dichtungsmaterial, Dichtring,
 hängend, nicht gebrochen, tiefster
 Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an
 Verbindung


Foto 047
Video 00:18:13
Entf. gegen Fließr. 45,20 m
Zustand BAI.A.B
Position 9 - 4
Datenträger

Verbindung



Anfang (4): Wasserspiegel, trüb oder
 verfärbt, Höhe = 0%

Foto 048
Video 00:20:35
Entf. gegen Fließr. 53,40 m
Zustand BDD.B
Position
Datenträger

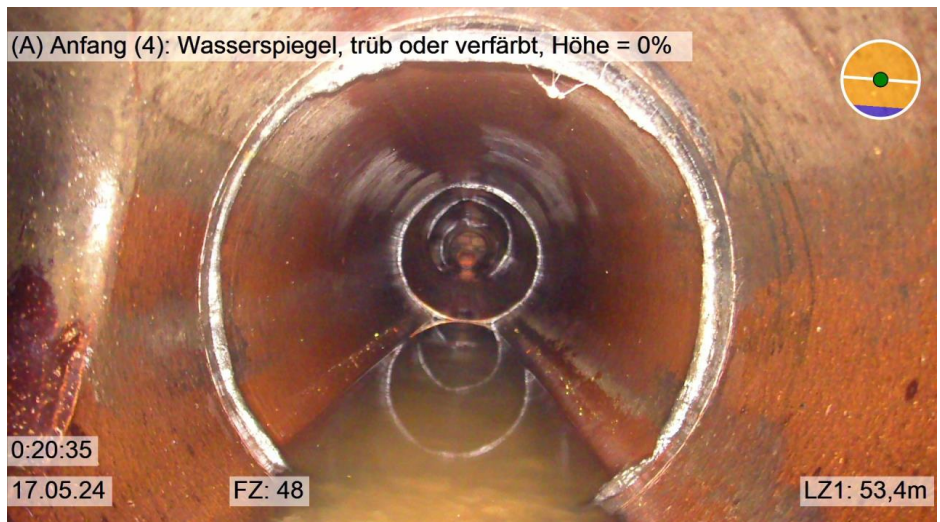

Haltungsbildbericht

Haltung 98800370F0
Oberer Schacht 98800370F
Unterer Schacht 98800371F
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 17.05.2024
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Pos: 7 - 5; Einragendes
 Dichtungsmaterial, Dichtring,
 hängend, nicht gebrochen, tiefster
 Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an
 Verbindung

Foto 049
Video 00:24:12
Entf. gegen Fließr. 58,50 m
Zustand BAI.A.B
Position 7 - 5
Datenträger

Verbindung



Pos: 2 - 10; Andere Hindernisse,
 Gegenstand/Objekt in Rohrkörper
 eingebaut, Querschnittsreduzierung
 = 0%

Foto 050
Video 00:25:31
Entf. gegen Fließr. 61,10 m
Zustand BBE.H
Position 2 - 10
Datenträger




Haltungsbildbericht

Haltung	98800370F0	Insp.datum	17.05.2024
Oberer Schacht	98800370F	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	98800371F	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Follmannstraße		

Endknoten, Rohrende

Foto	051
Video	00:26:28
Entf. gegen Fließr.	62,00 m
Zustand	BCE.XP
Position	
Datenträger	

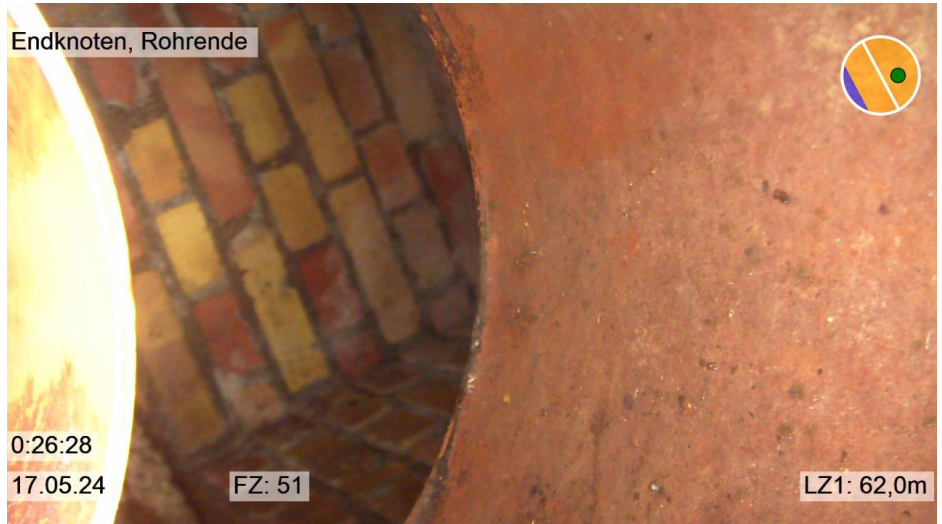

Höhenprofil

Haltung 98800370F0

Oberer Schacht 98800370F

Unterer Schacht 98800371F

Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Material Steinzeug

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 250 / 250

Haltungslänge 12,60 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

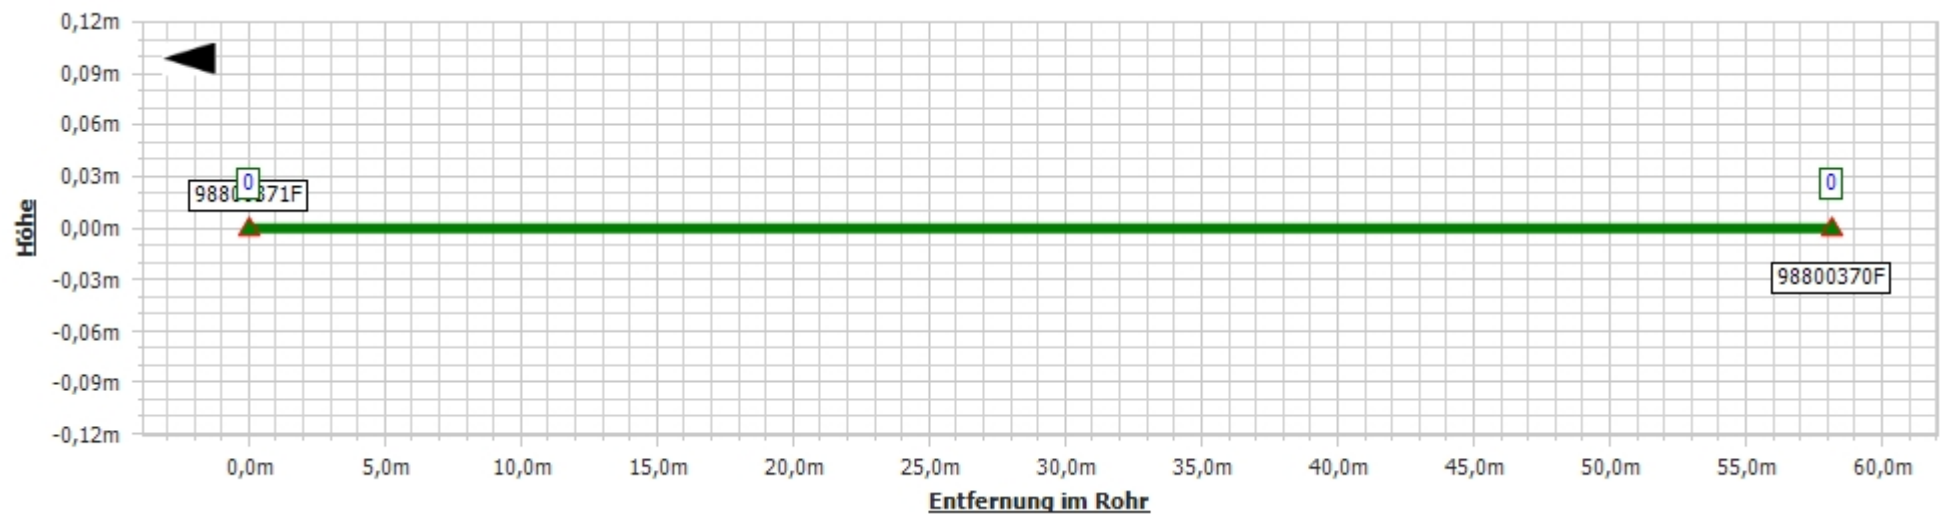

Koordinatenliste

Haltung	98800370F0	Insp.Datum	
Oberer Schacht	98800370F	Dimension [mm]	250 / 250
Unterer Schacht	98800371F	Haltungslänge	12,60 m
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Follmannstraße	Insp.-Länge	
Material	Steinzeug	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	0,00 m	32398558,830	5579000,800	
58,18 m	0,00 m	32398503,790	5578981,950	