

Follmannstraße

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Follmannstraße / Stichwege

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung 98800371F0

Oberer Schacht 98800371F

Unterer Schacht 98800050

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 6,50 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Steinzeug
Auskleidung
Status Sonstige
Kommentar 03 Herr Bohn

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge 5,93 m
Sohlhöhe oben 0,000 mNN
Sohlhöhe unten 0,000 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 5,93 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 98800371F0

Oberer Schacht 98800371F

Unterer Schacht 98800050

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 6,50 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Steinzeug
Auskleidung
Status Sonstige
Kommentar 03 Herr Bohn

Lage

Ortsteil Goldgrube
Straße Follmannstraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge 5,93 m
Sohlhöhe oben 0,000 mNN
Sohlhöhe unten 0,000 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 5,93 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 17.05.2024

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 6,50 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Schweitzer
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung Nein
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger


Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:04	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang, 1 Zulauf auf 9 Uhr
001	00:00:22	1,50	BDD.B		Anfang (1): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%
002	00:02:29	6,10	BAB.B.A		Pos: 4 - 5; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	00:03:11	6,40	BCA.E.A		Pos: 11; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
003	00:03:37	6,50	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, Steigeisen verrostet
	00:03:46	6,50	BDD.B		Ende (1): Wasserspiegel, trüb oder verfärbt, Höhe = 0%

Haltungsgrafik

Haltung	98800371F0	Insp.datum	17.05.2024
Oberer Schacht	98800371F	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Unterer Schacht	98800050		

Stammdaten		Inspektion	
Haltungslänge	6,50 m	Insp.-Länge	6,50 m
Ortsteil	Goldgrube	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Straße	Follmannstraße	Firma / Operator	Schweitzer
Material	Steinzeug	Datenträger	
Profilart	Kreisprofil	Kommentar	
Dimension [mm]	250 / 250		

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

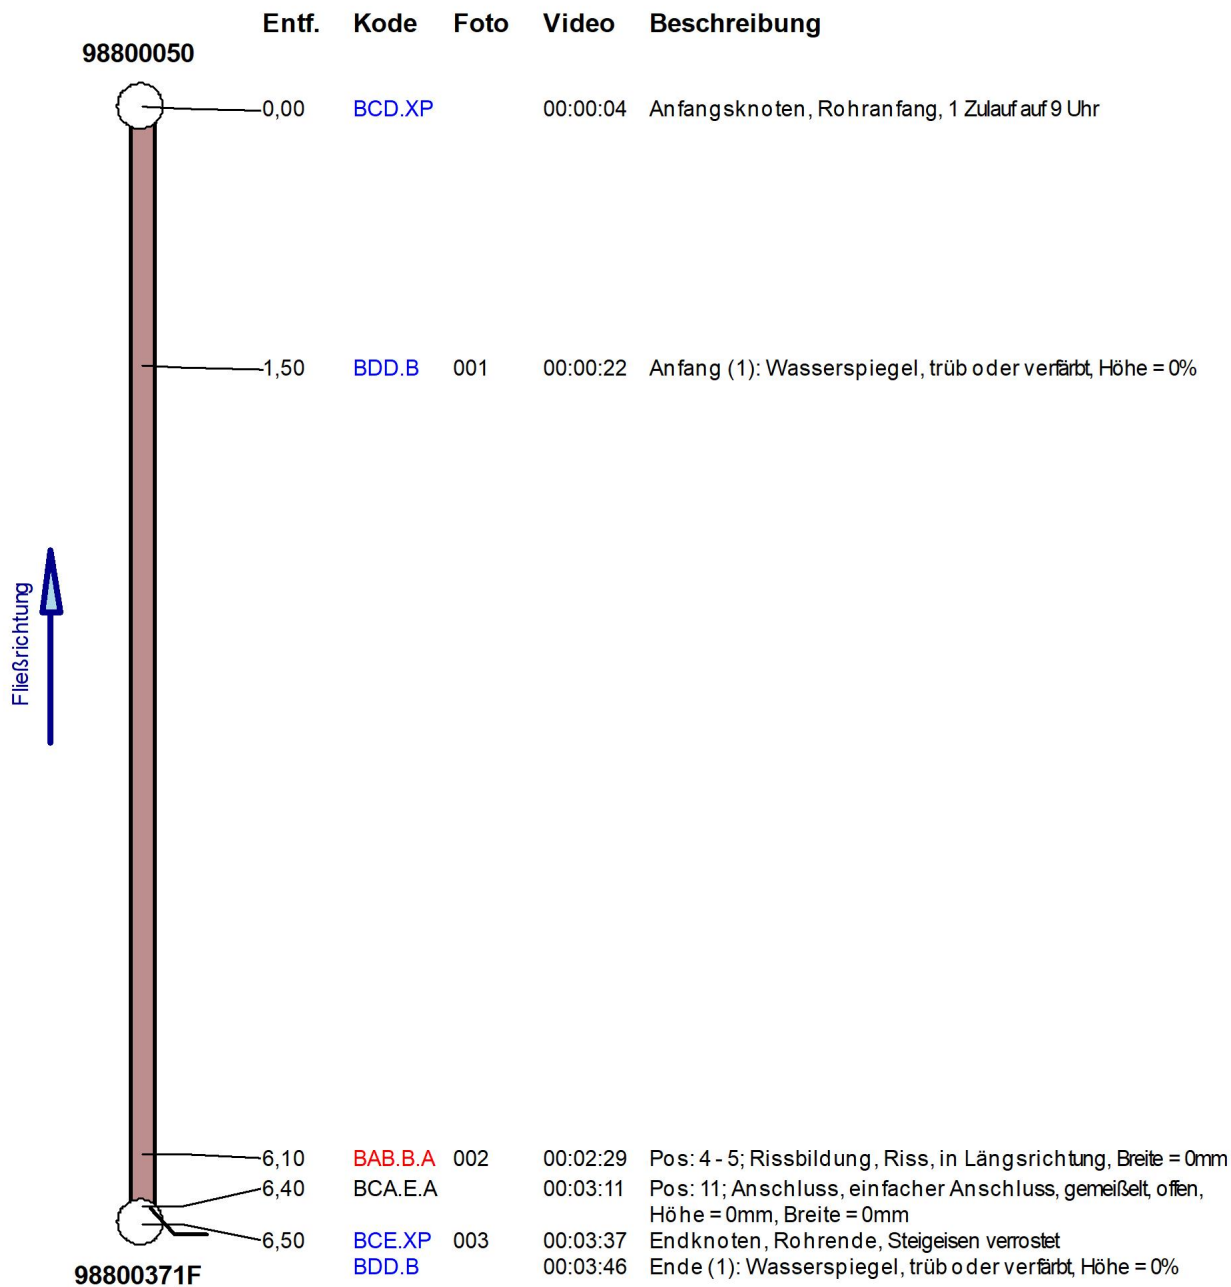

Haltungsbildbericht

Haltung 98800371F0
Oberer Schacht 98800371F
Unterer Schacht 98800050
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 17.05.2024
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Anfang (1): Wasserspiegel, trüb oder
verfärbt, Höhe = 0%

Foto 001
Video 00:00:22
Entf. gegen Fließr. 1,50 m
Zustand BDD.B
Position
Datenträger



Pos: 4 - 5; Rissbildung, Riss, in
Längsrichtung, Breite = 0mm

Foto 002
Video 00:02:29
Entf. gegen Fließr. 6,10 m
Zustand BAB.B.A
Position 4 - 5
Datenträger

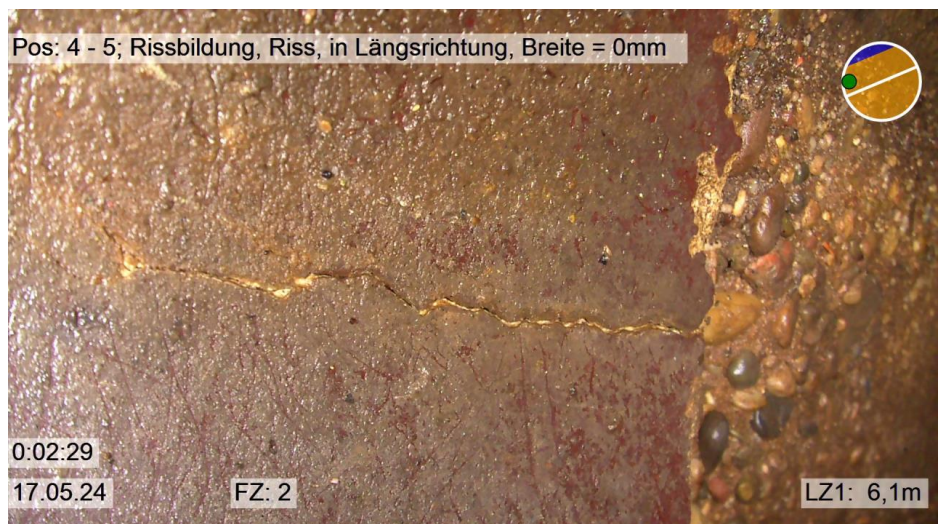

Haltungsbildbericht

Haltung 98800371F0
Oberer Schacht 98800371F
Unterer Schacht 98800050
Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Insp.datum 17.05.2024
Dimension 250 / 250
Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Endknoten, Rohrende, Steigeisen
verrostet

Foto 003

Video 00:03:37
Entf. gegen Fließr. 6,50 m
Zustand BCE.XP
Position
Datenträger



Höhenprofil

Haltung 98800371F0

Oberer Schacht 98800371F

Unterer Schacht 98800050

Ortsteil/Straße Goldgrube / Follmannstraße

Material Steinzeug

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 250 / 250

Haltungslänge 6,50 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

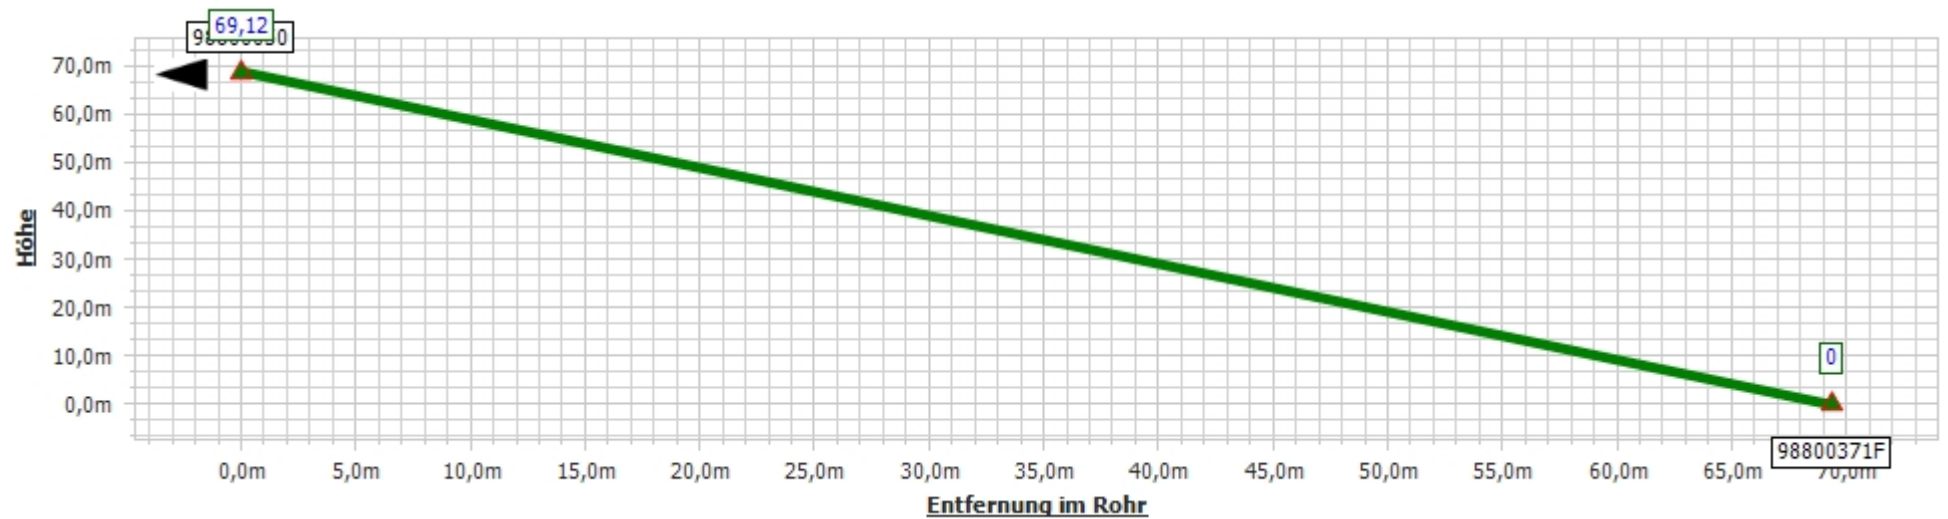

Koordinatenliste

Haltung	98800371F0	Insp.Datum	
Oberer Schacht	98800371F	Dimension [mm]	250 / 250
Unterer Schacht	98800050	Haltungslänge	6,50 m
Ortsteil/Straße	Goldgrube / Follmannstraße	Insp.-Länge	
Material	Steinzeug	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	69,12 m	32398562,050	5579005,780	
69,37 m	0,00 m	32398558,830	5579000,800	