

Wallersheimer Weg

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Lützel

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung 008200151

Oberer Schacht 00820015

Unterer Schacht 00820137

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 39,10 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1913
Material Mauerwerk
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 06 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Lützel/Neuendorf
Straße Wallersheimer Weg
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Breite 700 mm
Höhe 1050 mm
Rohrlänge 39,34 m
Sohlhöhe oben 66,760 mNN
Sohlhöhe unten 66,680 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz Schutzzone IIIb
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 39,34 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 008200151

Oberer Schacht 00820015

Unterer Schacht 00820137

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 39,10 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1913
Material Mauerwerk
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 06 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Lützel/Neuendorf
Straße Wallersheimer Weg
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Breite 700 mm
Höhe 1050 mm
Rohrlänge 39,34 m
Sohlhöhe oben 66,760 mNN
Sohlhöhe unten 66,680 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz Schutzzone IIIb
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 39,34 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 01.02.2024

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 39,10 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter Regen
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung
Datenträger DVD_566

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:06	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
159	00:00:15	0,50	BAE		Anfang (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm, Ausgewaschenes Fugenmaterial
	00:00:45	3,60	BCA.E.A		Pos: 10 - 11; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
160	00:01:53	12,20	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
161	00:02:07	12,50	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:03:10	21,50	BCA.E.A		Pos: 12; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:03:49	24,90	BCA.E.A		Pos: 2; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm

Haltungsbericht

Haltung 008200151

Oberer Schacht 00820015

Unterer Schacht 00820137

Inspektion 01.02.2024

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 39,10 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter Regen

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_566

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
162	00:04:02	25,00	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:04:37	28,70	BCA.E.A		Pos: 10; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
163	00:04:50	30,70	BDA		Allgemeines Foto
164	00:05:28	37,20	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Nicht fachgerecht verschlossen/
165	00:05:52	38,60	BAE		Ende (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm, Ausgewaschenes Fugenmaterial
166	00:06:00	38,60	BAD.B.B		Pos: 12; Defektes Mauerwerk, fehlend, es ist nichts zu sehen
167	00:06:22	39,10	BCE.XP		Endknoten, Rohrende

Haltungsgrafik

Haltung 008200151
Oberer Schacht 00820015
Unterer Schacht 00820137

Insp.datum 01.02.2024
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 39,10 m
Ortsteil Lützel/Neuendorf
Straße Wallersheimer Weg
Material Mauerwerk
Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Dimension [mm] 700 / 1050

Inspektion

Insp.-Länge 39,10 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_566
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

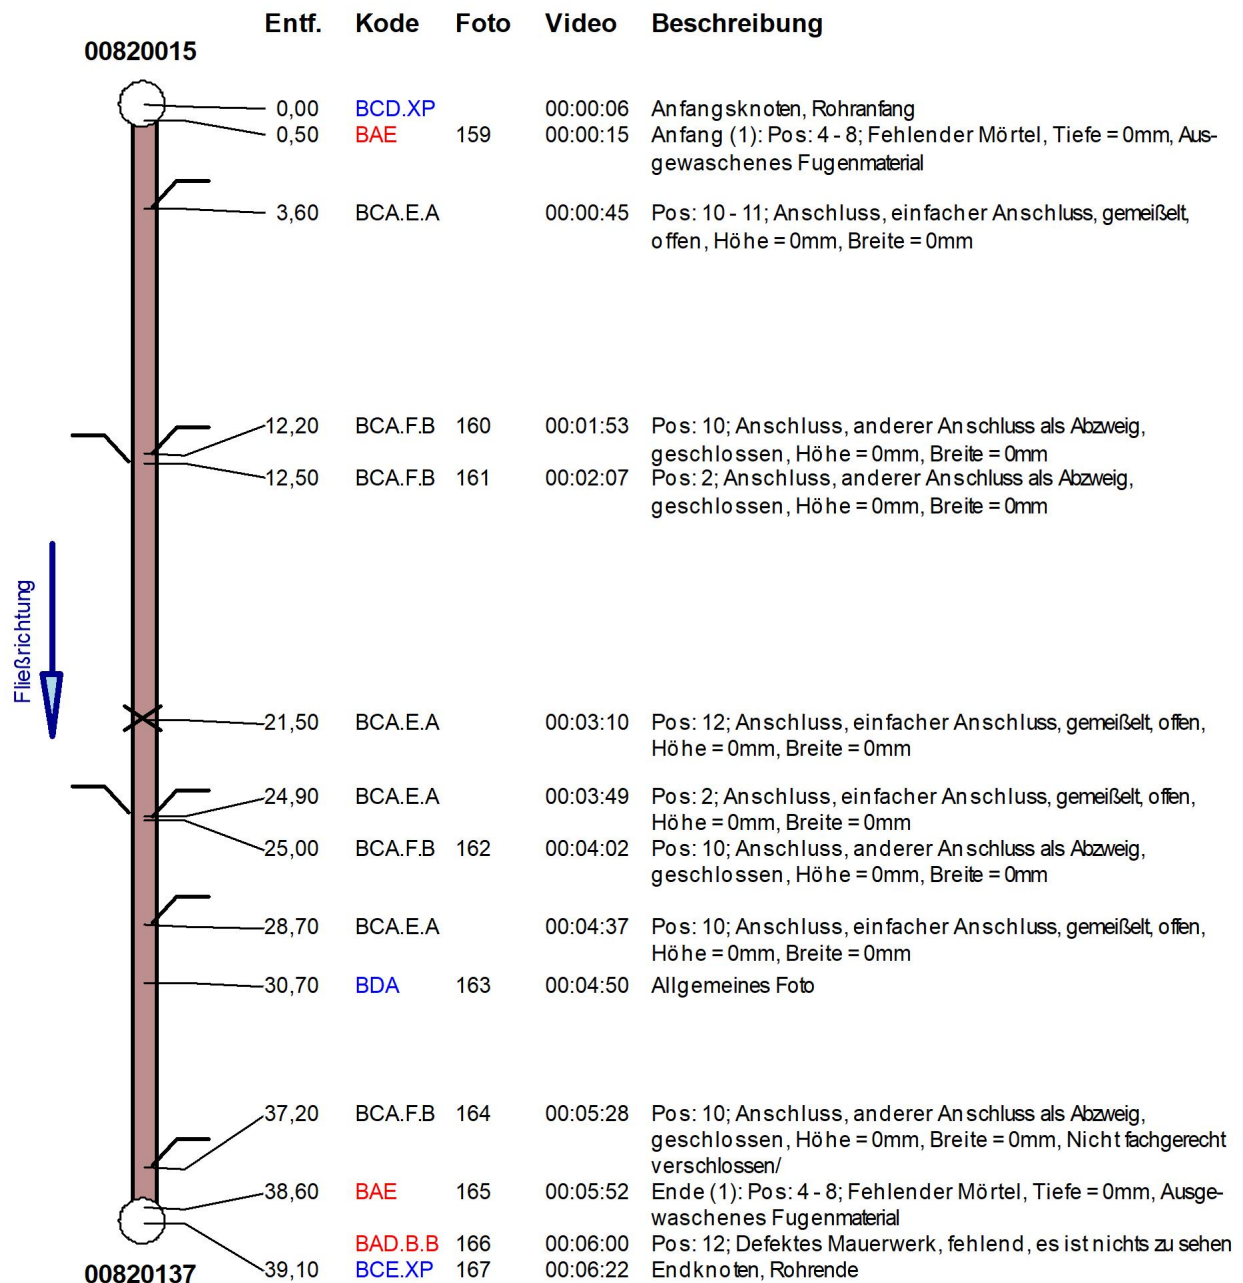

Haltungsbildbericht

Haltung	008200151	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820015	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820137	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Anfang (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm,
Ausgewaschenes Fugenmaterial

Foto	159
Video	00:00:15
Entf. in Fließr.	0,50 m
Zustand	BAE
Position	4 - 8
Datenträger	DVD_566



Pos: 10; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	160
Video	00:01:53
Entf. in Fließr.	12,20 m
Zustand	BCA.F.B
Position	10
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008200151	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820015	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820137	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 2; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	161
Video	00:02:07
Entf. in Fließr.	12,50 m
Zustand	BCA.F.B
Position	2
Datenträger	DVD_566



Pos: 10; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	162
Video	00:04:02
Entf. in Fließr.	25,00 m
Zustand	BCA.F.B
Position	10
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008200151	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820015	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820137	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Allgemeines Foto

Foto	163
Video	00:04:50
Entf. in Fließr.	30,70 m
Zustand	BDA
Position	
Datenträger	DVD_566



Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Nicht fachgerecht verschlossen/

Foto	164
Video	00:05:28
Entf. in Fließr.	37,20 m
Zustand	BCA.F.B
Position	10
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008200151	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820015	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820137	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Ende (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm,
Ausgewaschenes Fugenmaterial

Foto	165
Video	00:05:52
Entf. in Fließr.	38,60 m
Zustand	BAE
Position	4 - 8
Datenträger	DVD_566



Pos: 12; Defektes Mauerwerk,
fehlend, es ist nichts zu sehen

Foto	166
Video	00:06:00
Entf. in Fließr.	38,60 m
Zustand	BAD.B.B
Position	12
Datenträger	DVD_566




Haltungsbildbericht

Haltung	008200151	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820015	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820137	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Endknoten, Rohrende


Foto	167
Video	00:06:22
Entf. in Fließr.	39,10 m
Zustand	BCE.XP
Position	
Datenträger	DVD_566

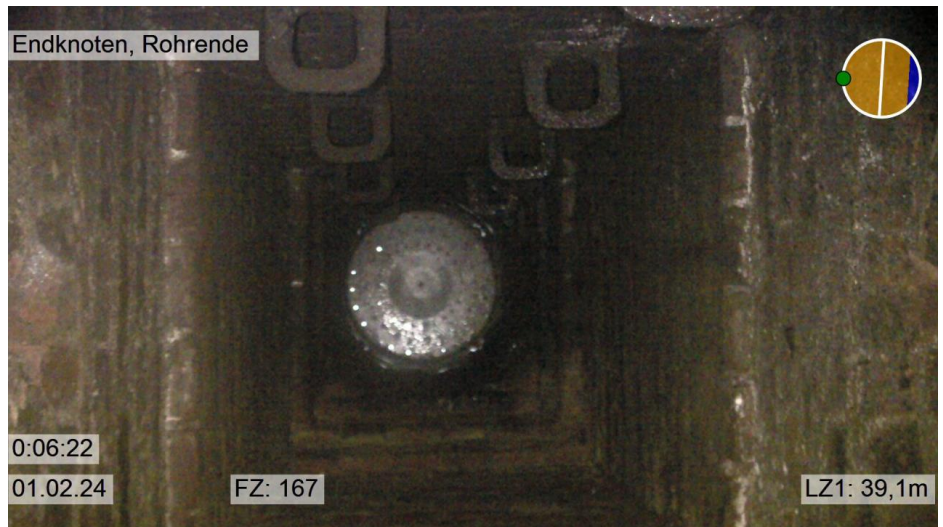

Höhenprofil

Haltung 008200151
Oberer Schacht 00820015
Unterer Schacht 00820137
Ortsteil/Straße Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg
Material Mauerwerk
Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Insp.Datum
Dimension [mm] 700 / 1050
Haltungslänge 39,10 m
Insp.-Länge
Insp.-Richtung

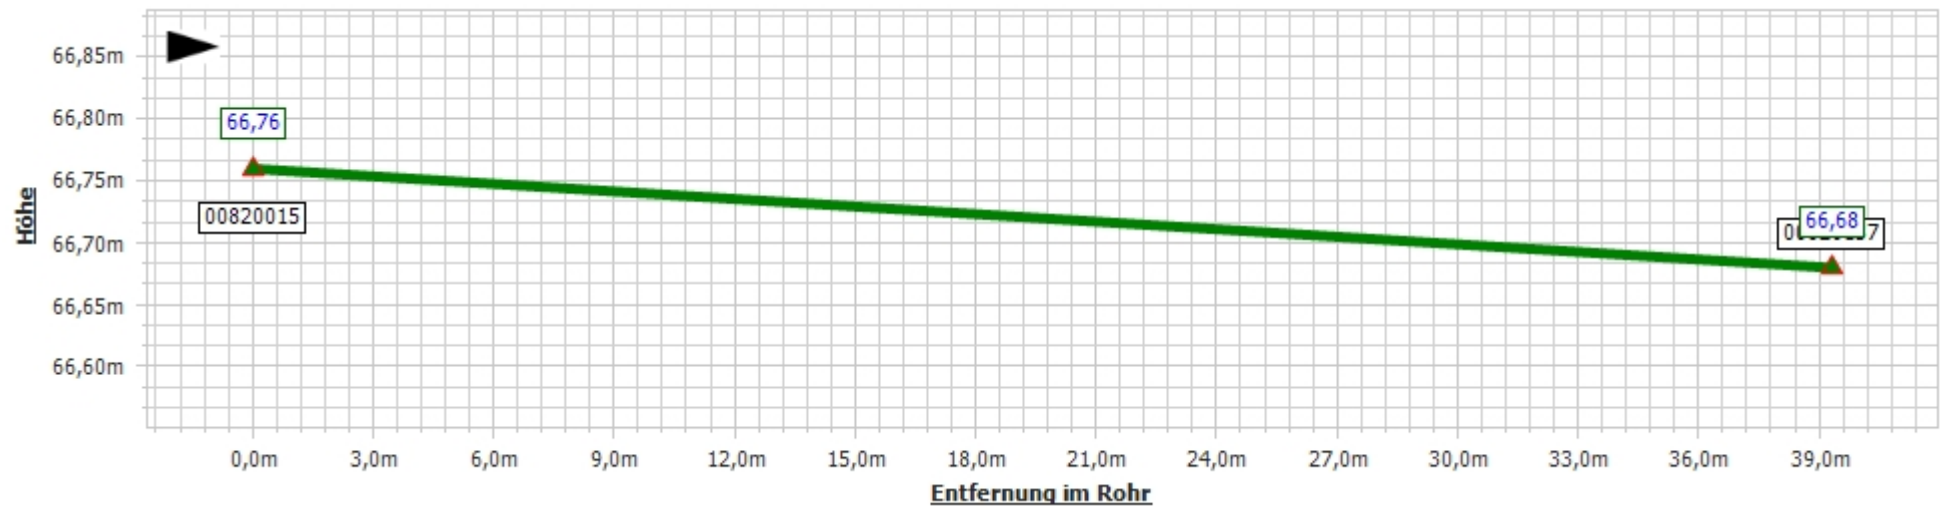

Koordinatenliste

Haltung 008200151

Oberer Schacht 00820015

Unterer Schacht 00820137

Ortsteil/Straße Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg

Material Mauerwerk

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Insp.Datum

Dimension [mm] 700 / 1050

Haltungslänge 39,10 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

Koordinaten

Entfernungen in Inspektionsrichtung

Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate
0,00 m	66,76 m	32400206,310	5580811,600
39,34 m	66,68 m	32400233,340	5580840,180