

Wallersheimer Weg

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Lützel

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung 008201370

Oberer Schacht 00820137

Unterer Schacht 00820138

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 119,70 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1913
Material Mauerwerk
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 06 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Lützel/Neuendorf
Straße Wallersheimer Weg
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Breite 700 mm
Höhe 1050 mm
Rohrlänge 119,19 m
Sohlhöhe oben 66,680 mNN
Sohlhöhe unten 66,530 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz Schutzzone IIIb
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 119,19 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 008201370

Oberer Schacht 00820137

Unterer Schacht 00820138

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 119,70 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1913
Material Mauerwerk
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 06 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Lützel/Neuendorf
Straße Wallersheimer Weg
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Breite 700 mm
Höhe 1050 mm
Rohrlänge 119,19 m
Sohlhöhe oben 66,680 mNN
Sohlhöhe unten 66,530 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz Schutzzone IIIb
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 119,19 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 01.02.2024

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 119,70 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter Regen
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung
Datenträger DVD_566

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
168	00:00:11	0,00	BAE		Anfang (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm, Ausgewaschenes Fugenmaterial
169	00:00:44	5,30	BAD.A		Pos: 7 - 9; Defektes Mauerwerk, verschoben
	00:01:32	10,90	BCA.E.A		Pos: 10; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:01:45	10,90	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
170	00:01:46	10,90	BAH.Z		Pos: 2; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:02:18	12,90	BCA.E.A		Pos: 12; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm

Haltungsbericht

Haltung 008201370

Oberer Schacht 00820137

Unterer Schacht 00820138

Inspektion 01.02.2024

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 119,70 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter Regen

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_566

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:03:14	18,90	BCA.E.A		Pos: 2; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
171	00:03:40	22,40	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
172	00:03:51	22,40	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:05:02	34,80	BCA.F.A		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
173	00:05:15	34,80	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
174	00:05:16	34,80	BAH.Z		Pos: 12 - 12; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/ Rattenest
	00:06:06	38,20	BCA.E.A		Pos: 12; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
175	00:07:11	46,90	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
176	00:07:26	46,90	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
177	00:07:27	46,90	BAH.Z		Pos: 12 - 3; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:08:18	52,50	BCA.E.A		Pos: 2; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:08:57	56,20	BCA.E.A		Pos: 2; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
178	00:09:28	58,90	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
179	00:09:29	58,90	BAH.Z		Pos: 12 - 3; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
180	00:09:41	58,90	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
181	00:09:42	58,90	BAH.Z		Pos: 11 - 3; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:10:03	60,30	BCA.E.A		Pos: 12; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:11:00	69,30	BCA.E.A		Pos: 10; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
182	00:11:25	71,50	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
183	00:11:39	71,60	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
184	00:11:47	71,60	BDA		Allgemeines Foto

Haltungsbericht

Haltung 008201370

Oberer Schacht 00820137

Unterer Schacht 00820138

Inspektion 01.02.2024

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 119,70 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter Regen

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_566

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:12:37	81,00	BCA.E.A		Pos: 2; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:13:04	83,80	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
185	00:13:05	83,80	BAH.Z		Pos: 10 - 1; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
186	00:13:21	83,80	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:13:44	85,50	BCA.E.A		Pos: 10; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:14:28	92,90	BCA.E.A		Pos: 12; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
187	00:14:55	95,90	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
188	00:15:04	95,90	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:15:24	97,00	BCA.E.A		Pos: 2; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:15:36	97,70	BCA.E.A		Pos: 10; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:16:45	108,50	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
189	00:16:56	108,50	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
190	00:18:13	119,70	BAE		Ende (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm, Ausgewaschenes Fugenmaterial
	00:18:14	119,70	BCE.XP		Endknoten, Rohrende

Haltungsgrafik

Haltung 008201370

Oberer Schacht 00820137

Unterer Schacht 00820138

Insp.datum

01.02.2024

Kanalart

Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 119,70 m
Ortsteil Lützel/Neuendorf
Straße Wallersheimer Weg
Material Mauerwerk
Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Dimension [mm] 700 / 1050

Inspektion

Insp.-Länge 119,70 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_566
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

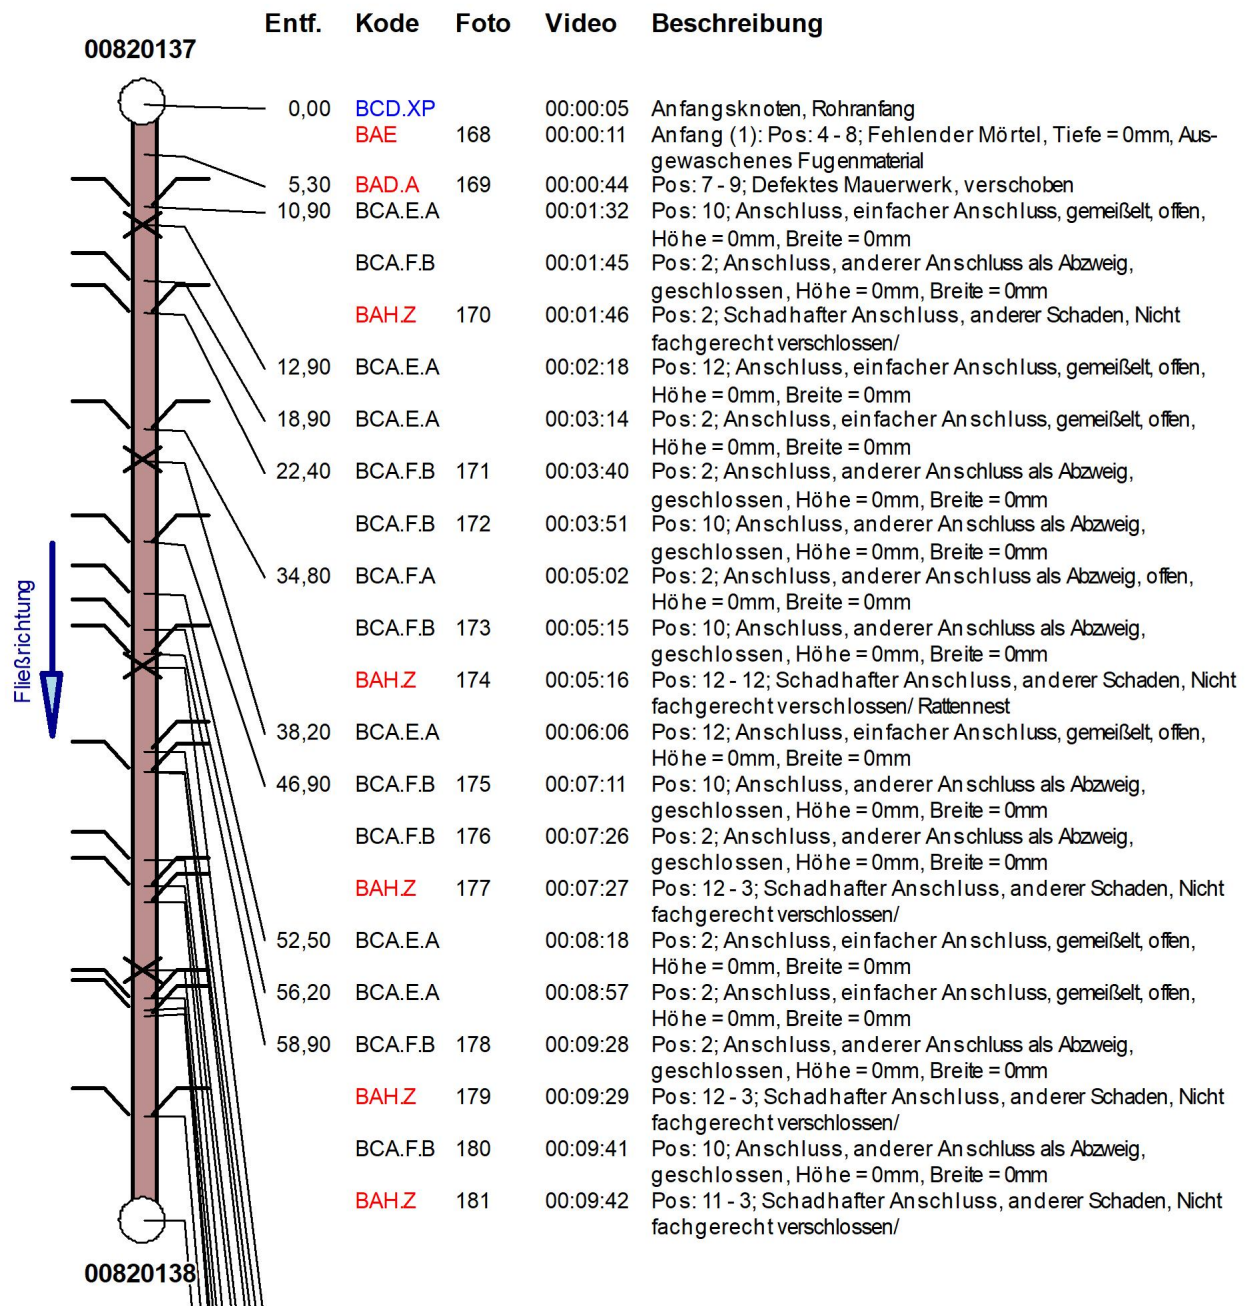

Haltungsgrafik

Haltung 008201370

Insp.datum

01.02.2024

Oberer Schacht 00820137

Kanalart

Mischwassersystem,

Unterer Schacht 00820138

Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

	60,30	BCA.E.A	00:10:03	Pos: 12; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	69,30	BCA.E.A	00:11:00	Pos: 10; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	71,50	BCA.F.B 182	00:11:25	Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	71,60	BCA.F.B 183	00:11:39	Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
		BDA 184	00:11:47	Allgemeines Foto
	81,00	BCA.E.A	00:12:37	Pos: 2; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	83,80	BCA.F.B	00:13:04	Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
		BAHZ 185	00:13:05	Pos: 10 - 1; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
		BCA.F.B 186	00:13:21	Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	85,50	BCA.E.A	00:13:44	Pos: 10; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	92,90	BCA.E.A	00:14:28	Pos: 12; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	95,90	BCA.F.B 187	00:14:55	Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
		BCA.F.B 188	00:15:04	Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	97,00	BCA.E.A	00:15:24	Pos: 2; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	97,70	BCA.E.A	00:15:36	Pos: 10; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	108,50	BCA.F.B	00:16:45	Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
		BCA.F.B 189	00:16:56	Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	119,70	BAE 190	00:18:13	Ende (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm, Ausgewaschenes Fugenmaterial
		BCE.XP	00:18:14	Endknoten, Rohrende

Haltungsbildbericht

Haltung	008201370	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820137	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820138	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Anfang (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm, Ausgewaschenes Fugenmaterial

Foto	168
Video	00:00:11
Entf. in Fließr.	0,00 m
Zustand	BAE
Position	4 - 8
Datenträger	DVD_566



Pos: 7 - 9; Defektes Mauerwerk, verschoben

Foto	169
Video	00:00:44
Entf. in Fließr.	5,30 m
Zustand	BAD.A
Position	7 - 9
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201370	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820137	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820138	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 2; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	170
Video	00:01:46
Entf. in Fließr.	10,90 m
Zustand	BAH.Z
Position	2
Datenträger	DVD_566



Pos: 2; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	171
Video	00:03:40
Entf. in Fließr.	22,40 m
Zustand	BCA.F.B
Position	2
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201370	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820137	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820138	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 10; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	172
Video	00:03:51
Entf. in Fließr.	22,40 m
Zustand	BCA.F.B
Position	10
Datenträger	DVD_566



Pos: 10; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	173
Video	00:05:15
Entf. in Fließr.	34,80 m
Zustand	BCA.F.B
Position	10
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung 008201370

Oberer Schacht 00820137

Unterer Schacht 00820138

Ortsteil/Straße Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg

Insp.datum

01.02.2024

Dimension

700 / 1050

Kanalart

Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 12 - 12; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/ Rattennest

Foto 174

Video 00:05:16

Entf. in Fließr. 34,80 m

Zustand BAH.Z

Position 12 - 12

Datenträger DVD_566



Pos: 10; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto 175

Video 00:07:11

Entf. in Fließr. 46,90 m

Zustand BCA.F.B

Position 10

Datenträger DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201370	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820137	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820138	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 2; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	176
Video	00:07:26
Entf. in Fließr.	46,90 m
Zustand	BCA.F.B
Position	2
Datenträger	DVD_566



Pos: 12 - 3; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	177
Video	00:07:27
Entf. in Fließr.	46,90 m
Zustand	BAH.Z
Position	12 - 3
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201370	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820137	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820138	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 2; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	178
Video	00:09:28
Entf. in Fließr.	58,90 m
Zustand	BCA.F.B
Position	2
Datenträger	DVD_566



Pos: 12 - 3; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	179
Video	00:09:29
Entf. in Fließr.	58,90 m
Zustand	BAH.Z
Position	12 - 3
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201370	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820137	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820138	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 10; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	180
Video	00:09:41
Entf. in Fließr.	58,90 m
Zustand	BCA.F.B
Position	10
Datenträger	DVD_566



Pos: 11 - 3; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	181
Video	00:09:42
Entf. in Fließr.	58,90 m
Zustand	BAH.Z
Position	11 - 3
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201370	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820137	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820138	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 2; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	182
Video	00:11:25
Entf. in Fließr.	71,50 m
Zustand	BCA.F.B
Position	2
Datenträger	DVD_566



Pos: 10; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	183
Video	00:11:39
Entf. in Fließr.	71,60 m
Zustand	BCA.F.B
Position	10
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201370	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820137	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820138	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Allgemeines Foto

Foto	184
Video	00:11:47
Entf. in Fließr.	71,60 m
Zustand	BDA
Position	
Datenträger	DVD_566



Pos: 10 - 1; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	185
Video	00:13:05
Entf. in Fließr.	83,80 m
Zustand	BAH.Z
Position	10 - 1
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201370	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820137	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820138	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 2; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	186
Video	00:13:21
Entf. in Fließr.	83,80 m
Zustand	BCA.F.B
Position	2
Datenträger	DVD_566



Pos: 2; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	187
Video	00:14:55
Entf. in Fließr.	95,90 m
Zustand	BCA.F.B
Position	2
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201370	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820137	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820138	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 10; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	188
Video	00:15:04
Entf. in Fließr.	95,90 m
Zustand	BCA.F.B
Position	10
Datenträger	DVD_566



Pos: 10; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	189
Video	00:16:56
Entf. in Fließr.	108,50 m
Zustand	BCA.F.B
Position	10
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201370	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820137	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820138	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Ende (1): Pos: 4 - 8; Fehlender
Mörtel, Tiefe = 0mm,
Ausgewaschenes Fugenmaterial

Foto	190
Video	00:18:13
Entf. in Fließr.	119,70 m
Zustand	BAE
Position	4 - 8
Datenträger	DVD_566



Höhenprofil

Haltung 008201370

Oberer Schacht 00820137

Unterer Schacht 00820138

Ortsteil/Straße Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg

Material Mauerwerk

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 700 / 1050

Haltungslänge 119,70 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

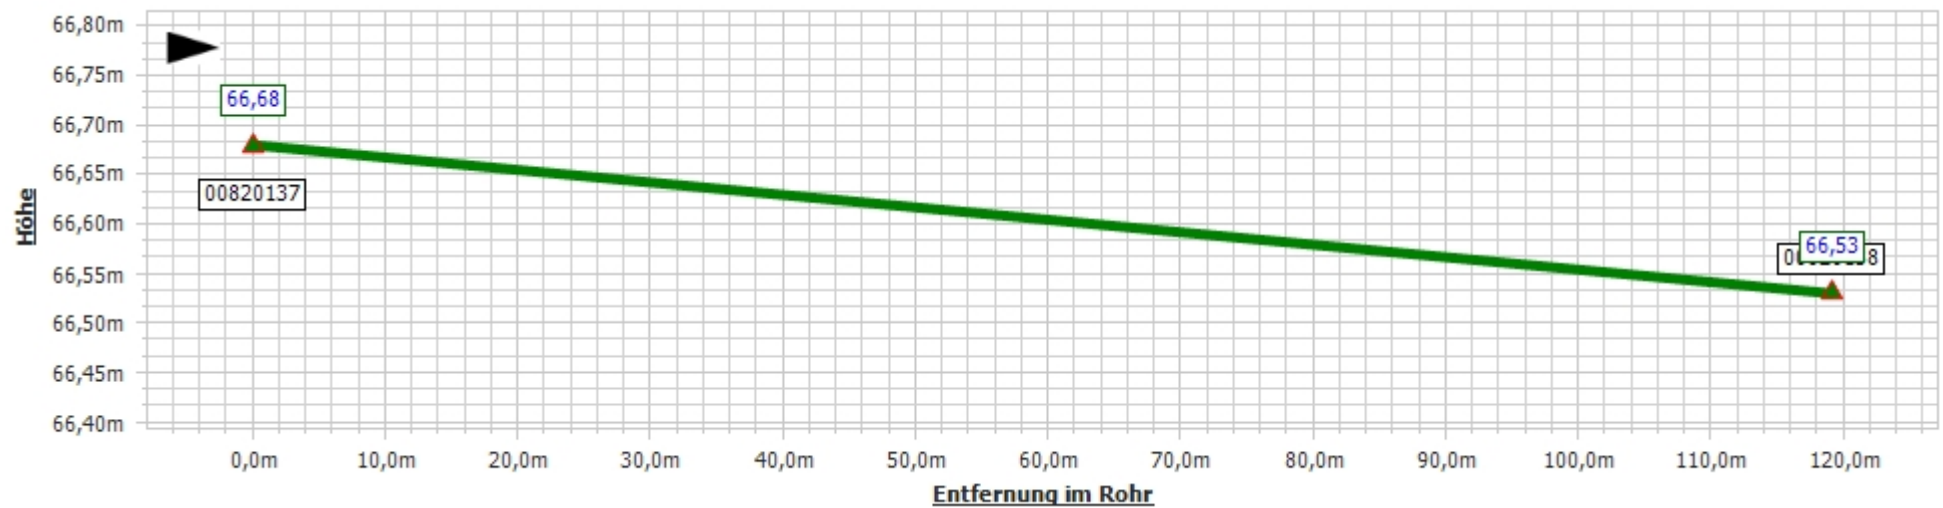

Koordinatenliste

Haltung **008201370**

Oberer Schacht 00820137

Unterer Schacht 00820138

Ortsteil/Straße Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg

Material Mauerwerk

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Insp.Datum

Dimension [mm] 700 / 1050

Haltungslänge 119,70 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

Koordinaten

Entfernungen in Inspektionsrichtung

Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate
0,00 m	66,68 m	32400233,340	5580840,180
119,19 m	66,53 m	32400315,320	5580926,700