

Wallersheimer Weg

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Lützel

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung 008201380

Oberer Schacht 00820138

Unterer Schacht 00820139

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 59,70 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1913
Material Mauerwerk
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 06 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Lützel/Neuendorf
Straße Wallersheimer Weg
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Breite 700 mm
Höhe 1050 mm
Rohrlänge 59,66 m
Sohlhöhe oben 66,530 mNN
Sohlhöhe unten 66,460 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz Schutzzone IIIb
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 59,66 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 008201380

Oberer Schacht 00820138

Unterer Schacht 00820139

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 59,70 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1913
Material Mauerwerk
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 06 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Lützel/Neuendorf
Straße Wallersheimer Weg
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Breite 700 mm
Höhe 1050 mm
Rohrlänge 59,66 m
Sohlhöhe oben 66,530 mNN
Sohlhöhe unten 66,460 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz Schutzzone IIIb
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 59,66 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 01.02.2024

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 59,70 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter Regen
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung
Datenträger DVD_566

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
191	00:00:06	0,00	BAE		Anfang (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm, Ausgewaschenes Fugenmaterial
	00:00:27	1,30	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
192	00:00:28	1,30	BAH.Z		Pos: 9 - 12; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen
193	00:00:39	1,30	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:01:21	6,50	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
194	00:01:22	6,50	BAH.Z		Pos: 10 - 1; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen

Haltungsbericht

Haltung 008201380

Oberer Schacht 00820138

Unterer Schacht 00820139

Inspektion 01.02.2024

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 59,70 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter Regen

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_566

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:02:01	10,00	BCA.E.A		Pos: 10; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:02:27	13,00	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
195	00:02:28	13,00	BAH.Z		Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:02:38	13,00	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
196	00:02:42	13,00	BAH.Z		Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:03:35	21,20	BCA.E.A		Pos: 2; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
197	00:04:13	25,40	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
198	00:04:24	25,40	BAH.Z		Pos: 9 - 1; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:04:24	25,40	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:04:36	25,80	BCA.E.A		Pos: 12; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
199	00:05:38	37,50	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:05:48	37,50	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
200	00:05:49	37,50	BAH.Z		Pos: 11 - 3; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
201	00:06:50	47,30	BAD.A		Pos: 7 - 9; Defektes Mauerwerk, verschoben
	00:07:15	49,40	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
202	00:07:16	49,40	BAH.Z		Pos: 12 - 3; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
203	00:07:26	49,40	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:07:45	50,90	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
204	00:07:46	50,90	BAH.Z		Pos: 11 - 2; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:08:02	50,90	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
205	00:08:02	50,90	BAH.Z		Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/

Haltungsbericht

Haltung 008201380

Oberer Schacht 00820138

Unterer Schacht 00820139

Inspektion 01.02.2024

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 59,70 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter Regen

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_566

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:08:36	56,00	BCA.E.A		Pos: 2; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:08:59	58,70	BCA.F.A		Pos: 12; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
206	00:09:28	59,70	BAE		Ende (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm, Ausgewaschenes Fugenmaterial
	00:09:37	59,70	BCA.D.A		Pos: 7; Anschluss, einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Zulauf im Schacht
	00:09:39	59,70	BCE.XP		Endknoten, Rohrende

Haltungsgrafik

Haltung 008201380

Oberer Schacht 00820138

Unterer Schacht 00820139

Insp.datum

01.02.2024

Kanalart

Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 59,70 m
Ortsteil Lützel/Neuendorf
Straße Wallersheimer Weg
Material Mauerwerk
Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Dimension [mm] 700 / 1050

Inspektion

Insp.-Länge 59,70 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_566
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

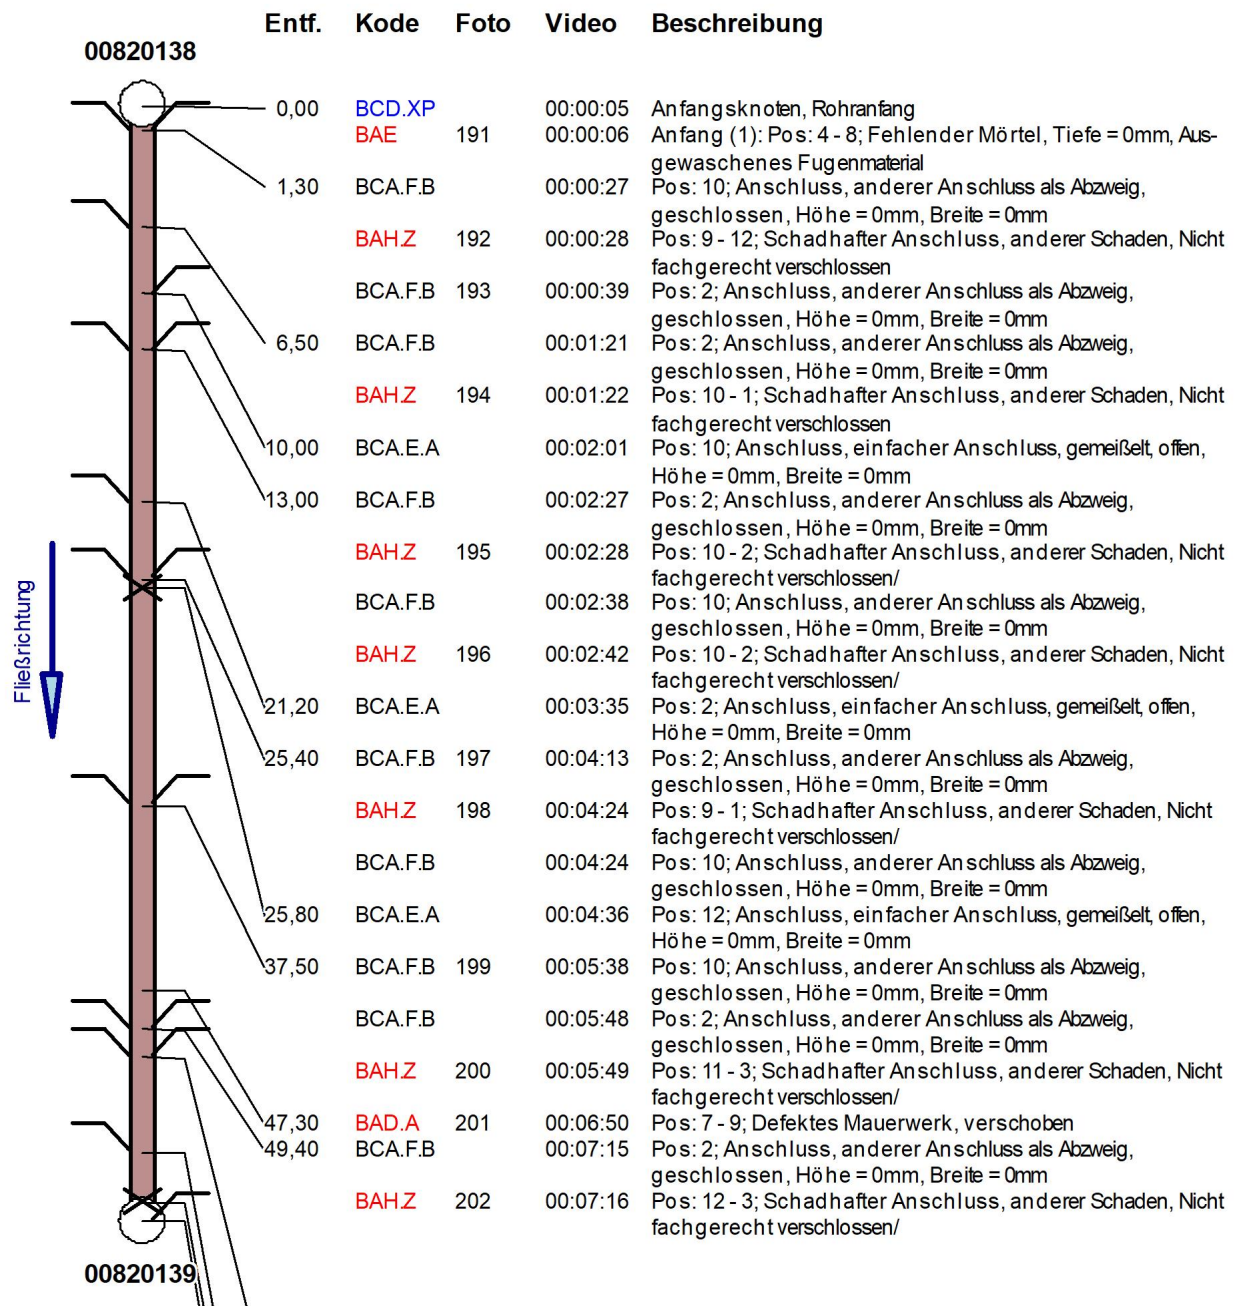

Haltungsgrafik

Haltung	008201380	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820138	Kanalart	Mischwassersystem,
Unterer Schacht	00820139		Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

	BCA.F.B	203	00:07:26	Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	BCA.F.B		00:07:45	Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	BAH.Z	204	00:07:46	Pos: 11 - 2; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	BCA.F.B		00:08:02	Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	BAH.Z	205	00:08:02	Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	BCA.E.A		00:08:36	Pos: 2; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	BCA.F.A		00:08:59	Pos: 12; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	BAE	206	00:09:28	Ende (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm, Ausgewaschenes Fugenmaterial
	BCA.D.A		00:09:37	Pos: 7; Anschluss, einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Zulauf im Schacht
	BCE.XP		00:09:39	Endknoten, Rohrende

Haltungsbildbericht

Haltung	008201380	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820138	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820139	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Anfang (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm,
Ausgewaschenes Fugenmaterial

Foto	191
Video	00:00:06
Entf. in Fließr.	0,00 m
Zustand	BAE
Position	4 - 8
Datenträger	DVD_566



Pos: 9 - 12; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen

Foto	192
Video	00:00:28
Entf. in Fließr.	1,30 m
Zustand	BAH.Z
Position	9 - 12
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201380	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820138	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820139	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 2; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	193
Video	00:00:39
Entf. in Fließr.	1,30 m
Zustand	BCA.F.B
Position	2
Datenträger	DVD_566



Pos: 10 - 1; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen

Foto	194
Video	00:01:22
Entf. in Fließr.	6,50 m
Zustand	BAH.Z
Position	10 - 1
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201380	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820138	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820139	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	195
Video	00:02:28
Entf. in Fließr.	13,00 m
Zustand	BAH.Z
Position	10 - 2
Datenträger	DVD_566



Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	196
Video	00:02:42
Entf. in Fließr.	13,00 m
Zustand	BAH.Z
Position	10 - 2
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201380	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820138	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820139	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 2; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	197
Video	00:04:13
Entf. in Fließr.	25,40 m
Zustand	BCA.F.B
Position	2
Datenträger	DVD_566



Pos: 9 - 1; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	198
Video	00:04:24
Entf. in Fließr.	25,40 m
Zustand	BAH.Z
Position	9 - 1
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201380	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820138	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820139	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 10; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	199
Video	00:05:38
Entf. in Fließr.	37,50 m
Zustand	BCA.F.B
Position	10
Datenträger	DVD_566



Pos: 11 - 3; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	200
Video	00:05:49
Entf. in Fließr.	37,50 m
Zustand	BAH.Z
Position	11 - 3
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201380	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820138	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820139	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 7 - 9; Defektes Mauerwerk,
verschoben

Foto	201
Video	00:06:50
Entf. in Fließr.	47,30 m
Zustand	BAD.A
Position	7 - 9
Datenträger	DVD_566



Pos: 12 - 3; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	202
Video	00:07:16
Entf. in Fließr.	49,40 m
Zustand	BAH.Z
Position	12 - 3
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201380	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820138	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820139	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 10; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	203
Video	00:07:26
Entf. in Fließr.	49,40 m
Zustand	BCA.F.B
Position	10
Datenträger	DVD_566



Pos: 11 - 2; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	204
Video	00:07:46
Entf. in Fließr.	50,90 m
Zustand	BAH.Z
Position	11 - 2
Datenträger	DVD_566



Haltungsbildbericht

Haltung	008201380	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820138	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820139	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	205
Video	00:08:02
Entf. in Fließr.	50,90 m
Zustand	BAH.Z
Position	10 - 2
Datenträger	DVD_566



Ende (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm,
Ausgewaschenes Fugenmaterial

Foto	206
Video	00:09:28
Entf. in Fließr.	59,70 m
Zustand	BAE
Position	4 - 8
Datenträger	DVD_566



Höhenprofil

Haltung 008201380

Oberer Schacht 00820138

Unterer Schacht 00820139

Ortsteil/Straße Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg

Material Mauerwerk

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 700 / 1050

Haltungslänge 59,70 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

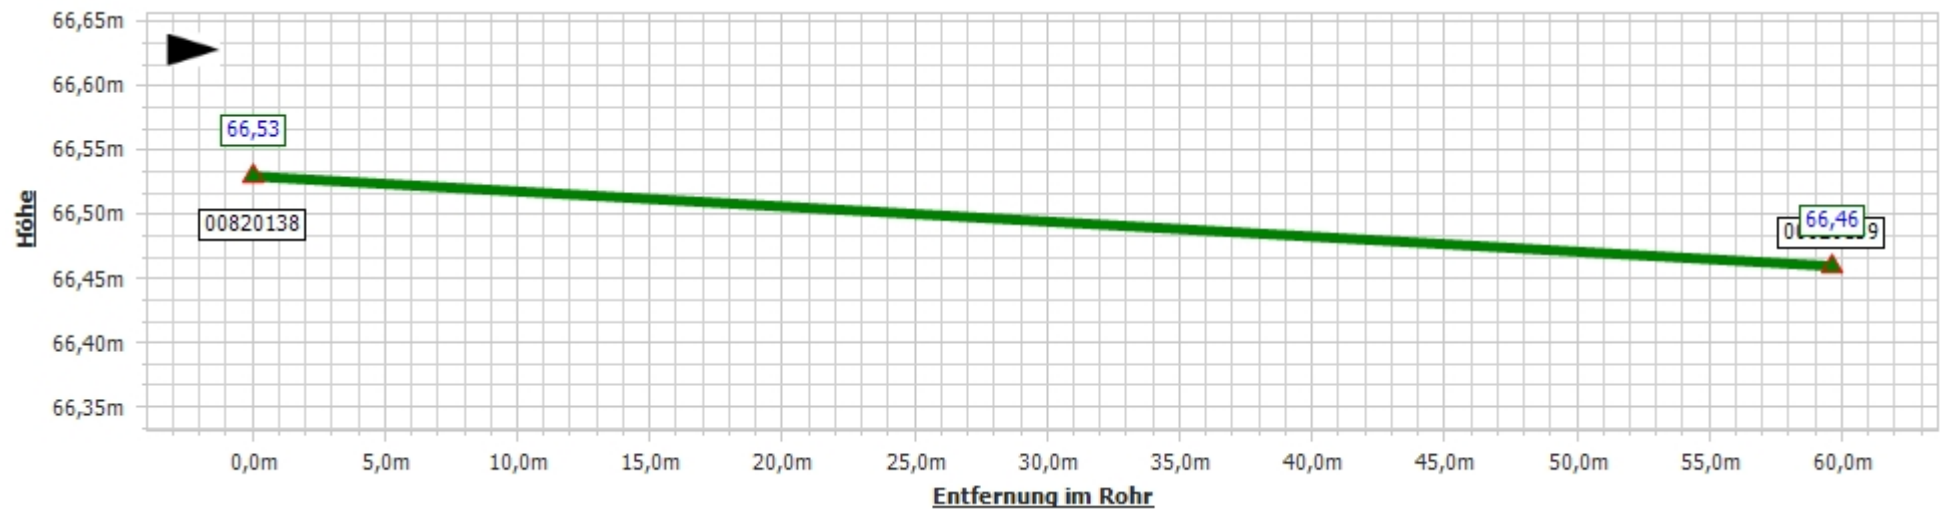

Koordinatenliste

Haltung 008201380

Oberer Schacht 00820138

Unterer Schacht 00820139

Ortsteil/Straße Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg

Material Mauerwerk

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Insp.Datum

Dimension [mm] 700 / 1050

Haltungslänge 59,70 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

Koordinaten

Entfernungen in Inspektionsrichtung

Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate
0,00 m	66,53 m	32400315,320	5580926,700
59,66 m	66,46 m	32400356,370	5580969,990