

Wallersheimer Weg

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Lützel

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung 008201390

Oberer Schacht 00820139

Unterer Schacht 00820140

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 59,30 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1913
Material Mauerwerk
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 06 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Lützel/Neuendorf
Straße Wallersheimer Weg
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Breite 700 mm
Höhe 1050 mm
Rohrlänge 58,95 m
Sohlhöhe oben 66,460 mNN
Sohlhöhe unten 66,340 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz Schutzzone IIIb
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 58,95 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 008201390

Oberer Schacht 00820139

Unterer Schacht 00820140

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 59,30 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1913
Material Mauerwerk
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 06 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Lützel/Neuendorf
Straße Wallersheimer Weg
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Breite 700 mm
Höhe 1050 mm
Rohrlänge 58,95 m
Sohlhöhe oben 66,460 mNN
Sohlhöhe unten 66,340 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz Schutzzone IIIb
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 58,95 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 01.02.2024

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 59,30 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter Regen
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung
Datenträger DVD_567

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
207	00:00:08	0,00	BAE		Anfang (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm, Ausgewaschenes Fugenmaterial
208	00:00:30	1,70	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:00:40	1,70	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
209	00:00:41	1,70	BAH.Z		Pos: 10 - 1; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:02:44	14,20	BCA.F.A		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:02:53	14,20	BCA.F.A		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm

Haltungsbericht

Haltung 008201390

Oberer Schacht 00820139

Unterer Schacht 00820140

Inspektion 01.02.2024

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 59,30 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter Regen

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_567

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:03:29	20,00	BCA.E.A		Pos: 11; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:03:47	21,20	BCA.E.A		Pos: 12 - 1; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:04:21	26,20	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
210	00:04:32	26,20	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	00:05:24	36,80	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
211	00:05:25	36,80	BAH.Z		Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:05:35	36,80	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
212	00:05:36	36,80	BAH.Z		Pos: 10; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:05:55	38,20	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
213	00:05:56	38,20	BAH.Z		Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen
	00:06:07	38,20	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
214	00:06:08	38,20	BAH.Z		Pos: 11 - 3; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:07:21	50,00	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
215	00:07:22	50,00	BAH.Z		Pos: 10 - 1; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:07:33	50,00	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
216	00:07:34	50,00	BAH.Z		Pos: 11 - 2; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:11:03	59,30	BAE		Ende (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm, Ausgewaschenes Fugenmaterial
217	00:11:05	59,30	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, Altes Schieberbauwerk/ Absatz Schacht versetzt

Haltungsgrafik

Haltung 008201390

Oberer Schacht 00820139

Unterer Schacht 00820140

Insp.datum

01.02.2024

Kanalart

Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 59,30 m
Ortsteil Lützel/Neuendorf
Straße Wallersheimer Weg
Material Mauerwerk
Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Dimension [mm] 700 / 1050

Inspektion

Insp.-Länge 59,30 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_567
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

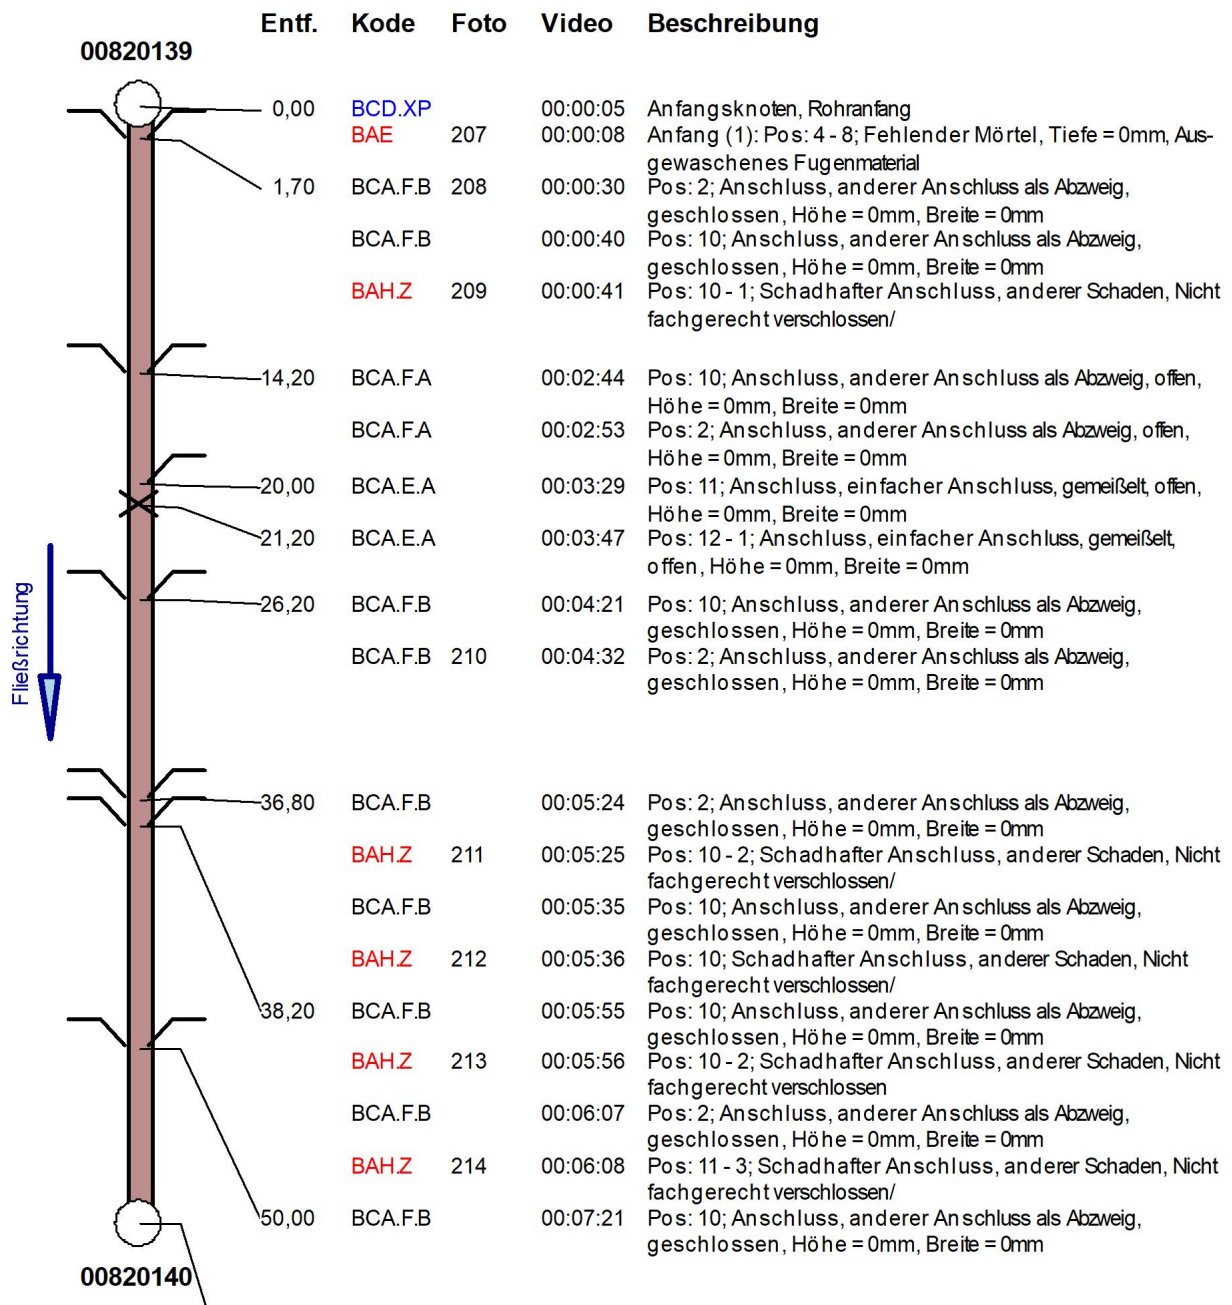

Haltungsgrafik

Haltung	008201390	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820139	Kanalart	Mischwassersystem,
Unterer Schacht	00820140		Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

	BAH.Z	215	00:07:22	Pos: 10 - 1; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	BCA.FB		00:07:33	Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
	BAH.Z	216	00:07:34	Pos: 11 - 2; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
59,30	BAE		00:11:03	Ende (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm, Ausgewaschenes Fugenmaterial
	BCE.XP	217	00:11:05	Endknoten, Rohrende, Altes Schieberbauwerk/ Absatz Schachtversetzt

Haltungsbildbericht

Haltung	008201390	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820139	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820140	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Anfang (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm, Ausgewaschenes Fugenmaterial

Foto	207
Video	00:00:08
Entf. in Fließr.	0,00 m
Zustand	BAE
Position	4 - 8
Datenträger	DVD_567



Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm

Foto	208
Video	00:00:30
Entf. in Fließr.	1,70 m
Zustand	BCA.F.B
Position	2
Datenträger	DVD_567



Haltungsbildbericht

Haltung	008201390	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820139	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820140	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 10 - 1; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	209
Video	00:00:41
Entf. in Fließr.	1,70 m
Zustand	BAH.Z
Position	10 - 1
Datenträger	DVD_567



Pos: 2; Anschluss, anderer
Anschluss als Abzweig,
geschlossen, Höhe = 0mm, Breite =
0mm

Foto	210
Video	00:04:32
Entf. in Fließr.	26,20 m
Zustand	BCA.F.B
Position	2
Datenträger	DVD_567



Haltungsbildbericht

Haltung	008201390	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820139	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820140	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	211
Video	00:05:25
Entf. in Fließr.	36,80 m
Zustand	BAH.Z
Position	10 - 2
Datenträger	DVD_567



Pos: 10; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	212
Video	00:05:36
Entf. in Fließr.	36,80 m
Zustand	BAH.Z
Position	10
Datenträger	DVD_567



Haltungsbildbericht

Haltung	008201390	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820139	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820140	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen

Foto	213
Video	00:05:56
Entf. in Fließr.	38,20 m
Zustand	BAH.Z
Position	10 - 2
Datenträger	DVD_567



Pos: 11 - 3; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	214
Video	00:06:08
Entf. in Fließr.	38,20 m
Zustand	BAH.Z
Position	11 - 3
Datenträger	DVD_567



Haltungsbildbericht

Haltung	008201390	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820139	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820140	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 10 - 1; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	215
Video	00:07:22
Entf. in Fließr.	50,00 m
Zustand	BAH.Z
Position	10 - 1
Datenträger	DVD_567



Pos: 11 - 2; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	216
Video	00:07:34
Entf. in Fließr.	50,00 m
Zustand	BAH.Z
Position	11 - 2
Datenträger	DVD_567



Haltungsbildbericht

Haltung	008201390	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820139	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820140	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Endknoten, Rohrende, Altes
Schieberbauwerk/ Absatz Schacht
versetzt

Foto	217
Video	00:11:05
Entf. in Fließr.	59,30 m
Zustand	BCE.XP
Position	
Datenträger	DVD_567



Höhenprofil

Haltung 008201390

Oberer Schacht 00820139

Unterer Schacht 00820140

Ortsteil/Straße Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg

Material Mauerwerk

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 700 / 1050

Haltungslänge 59,30 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

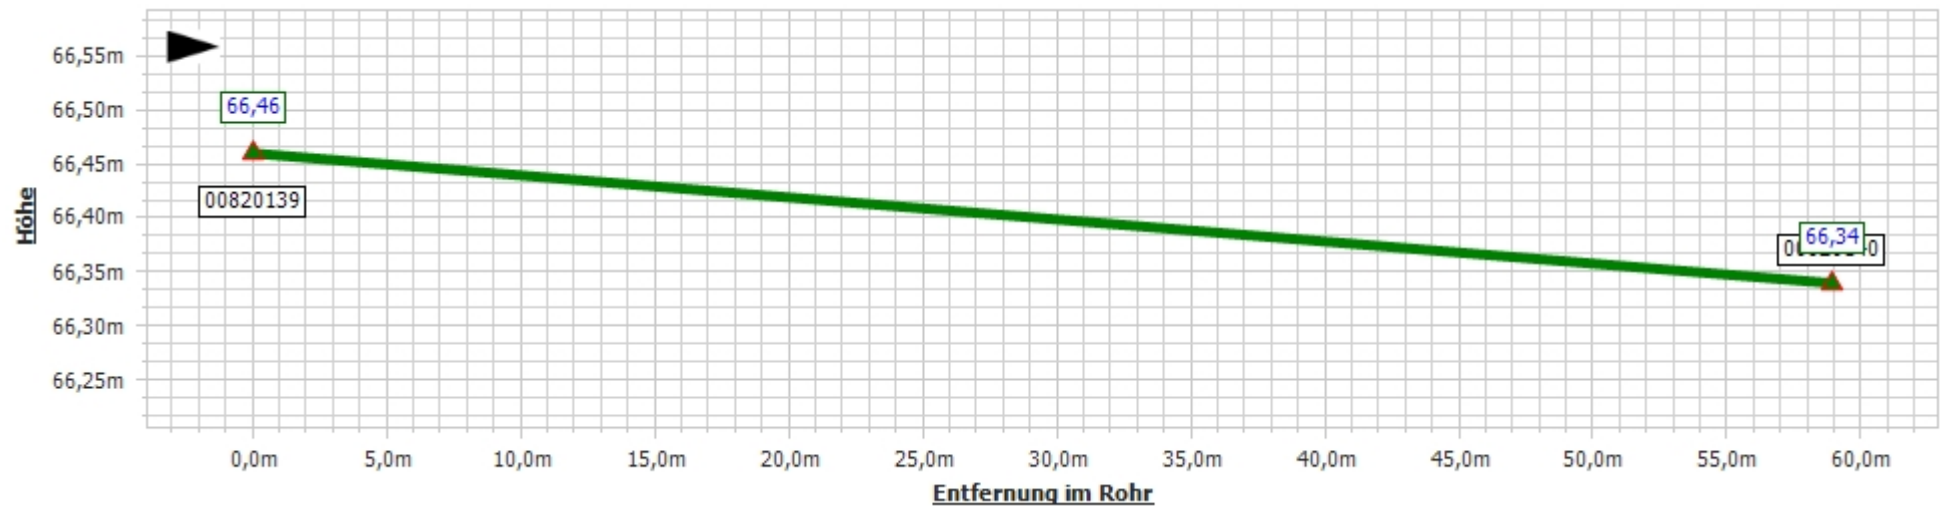

Koordinatenliste

Haltung **008201390**

Oberer Schacht 00820139

Unterer Schacht 00820140

Ortsteil/Straße Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg

Material Mauerwerk

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Insp.Datum

Dimension [mm] 700 / 1050

Haltungslänge 59,30 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

Koordinaten

Entfernungen in Inspektionsrichtung

Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate
0,00 m	66,46 m	32400356,370	5580969,990
58,95 m	66,34 m	32400397,290	5581012,420