

Wallersheimer Weg

Auftrag

Auftragsname: Auftrag A
Auftragsnummer:
Auftragskennung: 0
Auftragsdatum:
Auftragsart: Inspektionsauftrag
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Lützel

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung 008201400

Oberer Schacht 00820140

Unterer Schacht 00820157

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 30,60 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1913
Material Mauerwerk
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 06 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Lützel/Neuendorf
Straße Wallersheimer Weg
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Breite 700 mm
Höhe 1050 mm
Rohrlänge 31,00 m
Sohlhöhe oben 66,340 mNN
Sohlhöhe unten 66,320 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz Schutzzone IIIb
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 30,40 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 008201400

Oberer Schacht 00820140

Unterer Schacht 00820157

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 30,60 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1913
Material Mauerwerk
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 06 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Lützel/Neuendorf
Straße Wallersheimer Weg
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Breite 700 mm
Höhe 1050 mm
Rohrlänge 31,00 m
Sohlhöhe oben 66,340 mNN
Sohlhöhe unten 66,320 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz Schutzzone IIIb
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 30,40 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 01.02.2024

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 30,60 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter Regen
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung
Datenträger DVD_567

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:00	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
218	00:00:01	0,00	BAE		Anfang (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm, Ausgewaschenes Fugenmaterial
	00:00:41	7,40	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
219	00:00:42	7,40	BAH.Z		Pos: 12 - 4; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:01:05	7,50	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
220	00:01:06	7,50	BAH.Z		Pos: 10 - 12; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:01:59	15,00	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm

Haltungsbericht

Haltung 008201400

Oberer Schacht 00820140

Unterer Schacht 00820157

Inspektion 01.02.2024

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung

Inspektionslänge 30,60 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter Regen

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung

Datenträger DVD_567

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
221	00:02:00	15,00	BAH.Z		Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:02:09	15,00	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
222	00:02:10	15,00	BAH.Z		Pos: 10 - 1; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:03:20	27,30	BCA.F.B		Pos: 2; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
223	00:03:21	27,30	BAH.Z		Pos: 8 - 11; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
	00:03:30	27,30	BCA.F.B		Pos: 10; Anschluss, anderer Anschluss als Abzweig, geschlossen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
224	00:03:30	27,30	BAH.Z		Pos: 11 - 2; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/
225	00:04:37	30,60	BAE		Ende (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm, Ausgewaschenes Fugenmaterial
	00:04:39	30,60	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, Altes Schieberbauwerk/ Absatz

Haltungsgrafik

Haltung 008201400

Oberer Schacht 00820140

Unterer Schacht 00820157

Insp.datum

01.02.2024

Kanalart

Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 30,60 m
Ortsteil Lützel/Neuendorf
Straße Wallersheimer Weg
Material Mauerwerk
Profilart Eiprofil (H/B=3/2)
Dimension [mm] 700 / 1050

Inspektion

Insp.-Länge 30,60 m
Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_567
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

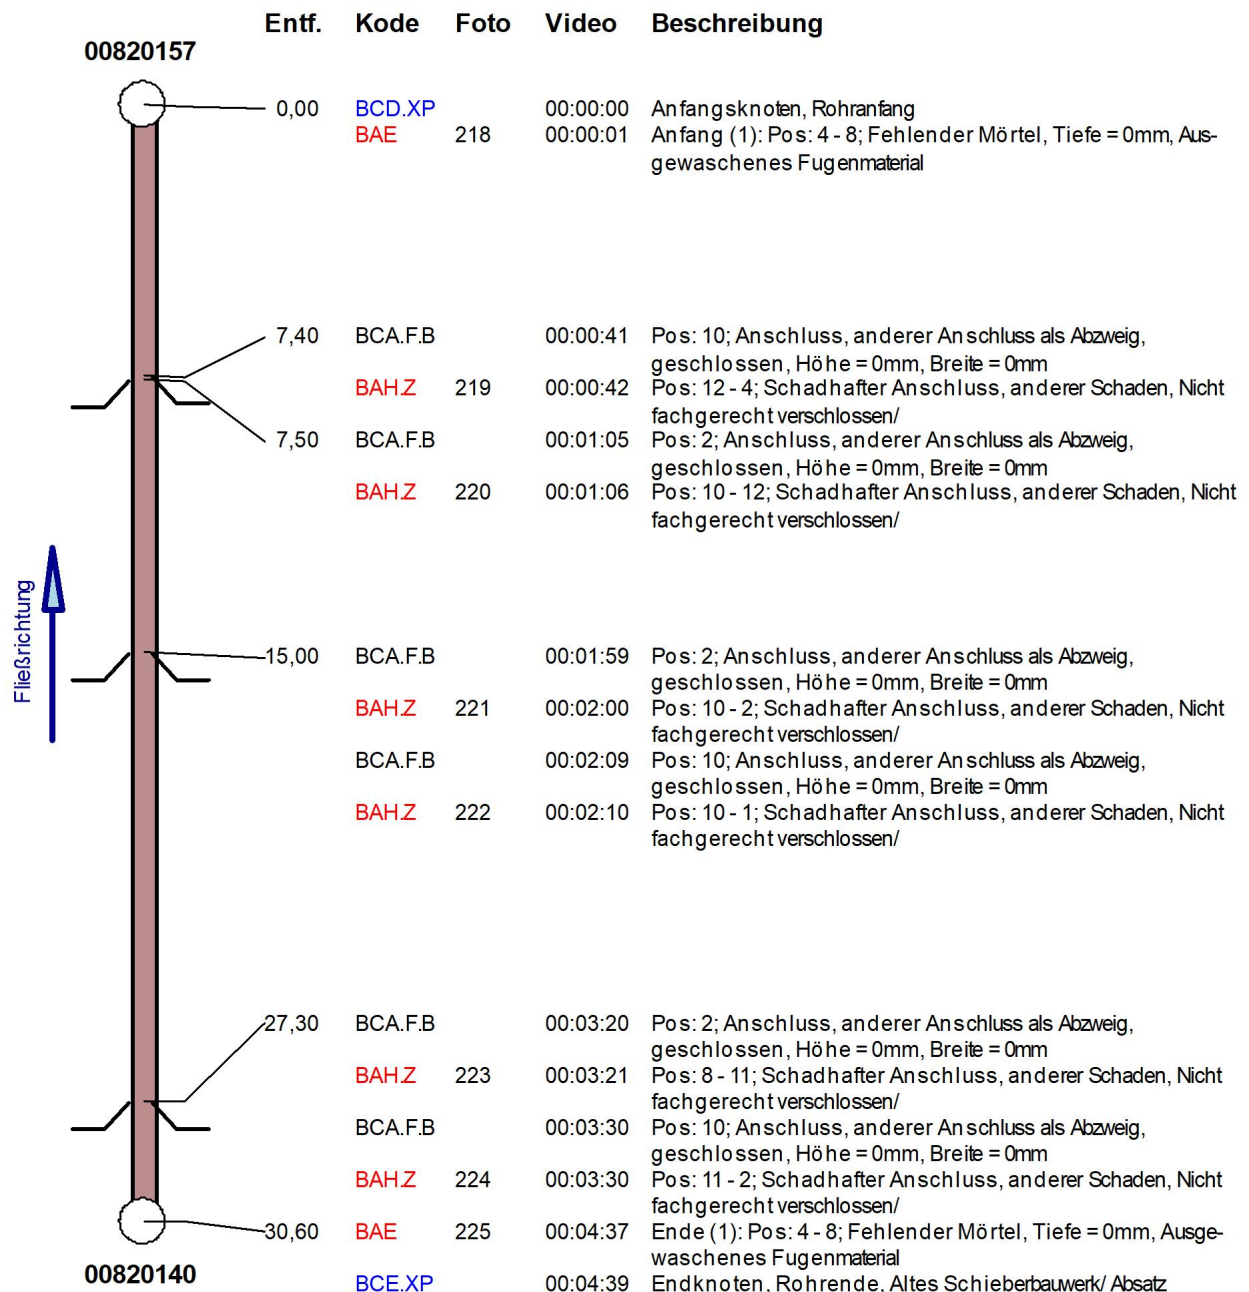

Haltungsbildbericht

Haltung	008201400	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820140	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820157	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Anfang (1): Pos: 4 - 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 0mm,
Ausgewaschenes Fugenmaterial

Foto	218
Video	00:00:01
Entf. gegen Fließr.	0,00 m
Zustand	BAE
Position	4 - 8
Datenträger	DVD_567



Pos: 12 - 4; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, Nicht fachgerecht verschlossen/

Foto	219
Video	00:00:42
Entf. gegen Fließr.	7,40 m
Zustand	BAH.Z
Position	12 - 4
Datenträger	DVD_567



Haltungsbildbericht

Haltung	008201400	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820140	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820157	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 10 - 12; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	220
Video	00:01:06
Entf. gegen Fließr.	7,50 m
Zustand	BAH.Z
Position	10 - 12
Datenträger	DVD_567



Pos: 10 - 2; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	221
Video	00:02:00
Entf. gegen Fließr.	15,00 m
Zustand	BAH.Z
Position	10 - 2
Datenträger	DVD_567



Haltungsbildbericht

Haltung	008201400	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820140	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820157	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		

Pos: 10 - 1; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	222
Video	00:02:10
Entf. gegen Fließr.	15,00 m
Zustand	BAH.Z
Position	10 - 1
Datenträger	DVD_567



Pos: 8 - 11; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	223
Video	00:03:21
Entf. gegen Fließr.	27,30 m
Zustand	BAH.Z
Position	8 - 11
Datenträger	DVD_567



Haltungsbildbericht

Haltung	008201400	Insp.datum	01.02.2024
Oberer Schacht	00820140	Dimension	700 / 1050
Unterer Schacht	00820157	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg		


Pos: 11 - 2; Schadhafter Anschluss,
anderer Schaden, Nicht fachgerecht
verschlossen/

Foto	224
Video	00:03:30
Entf. gegen Fließr.	27,30 m
Zustand	BAH.Z
Position	11 - 2
Datenträger	DVD_567



Ende (1): Pos: 4 - 8; Fehlender
Mörtel, Tiefe = 0mm,
Ausgewaschenes Fugenmaterial

Foto	225
Video	00:04:37
Entf. gegen Fließr.	30,60 m
Zustand	BAE
Position	4 - 8
Datenträger	DVD_567

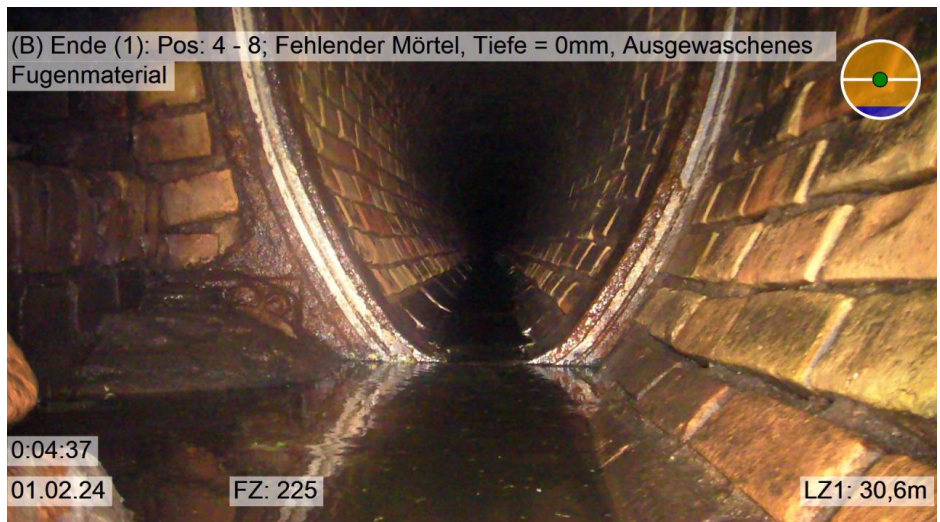

Höhenprofil

Haltung 008201400

Oberer Schacht 00820140

Unterer Schacht 00820157

Ortsteil/Straße Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg

Material Mauerwerk

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 700 / 1050

Haltungslänge 30,60 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

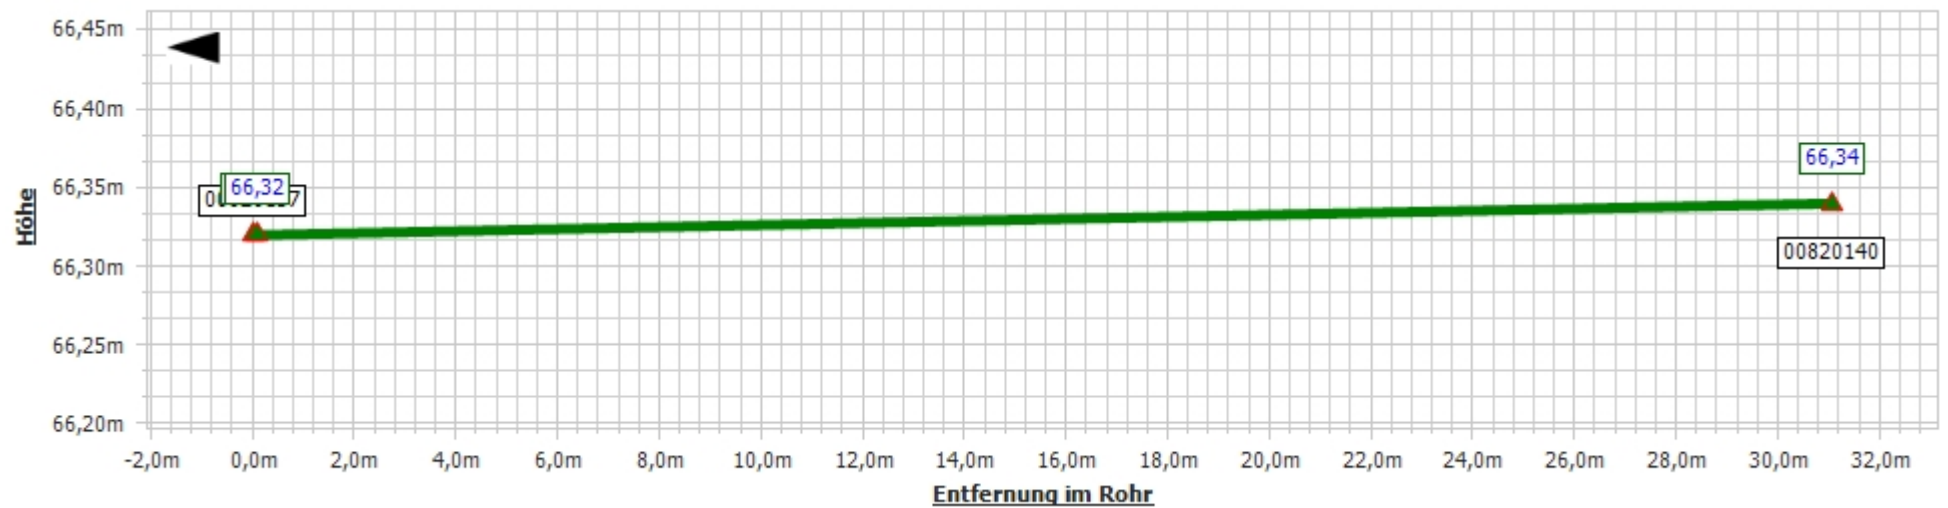

Koordinatenliste

Haltung 008201400

Oberer Schacht 00820140

Unterer Schacht 00820157

Ortsteil/Straße Lützel/Neuendorf / Wallersheimer Weg

Material Mauerwerk

Kanalart- /nutzung Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Insp.Datum

Dimension [mm] 700 / 1050

Haltungslänge 30,60 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

Koordinaten

Entfernungen in Inspektionsrichtung

Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate
0,00 m	66,32 m	32400418,000	5581035,530
0,09 m	66,32 m	32400418,030	5581035,440
31,08 m	66,34 m	32400397,290	5581012,420