

Unter der Fürstenwiese

Auftrag

Auftragsname:
Auftragsnummer:
Auftragskennung:
Auftragsdatum:
Auftragsart:
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Güls inkl Bisholder

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **957900110**

Oberer Schacht 95790011

Unterer Schacht 95790015

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 40,00 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
 im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 600 mm
Höhe 600 mm
Rohrlänge 39,30 m
Sohlhöhe oben 104,780 mNN
Sohlhöhe unten 104,000 mNN
Aussendurchm.
SDR

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 39,81 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 957900110

Oberer Schacht 95790011

Unterer Schacht 95790015

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 40,00 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 600 mm
Höhe 600 mm
Rohrlänge 39,30 m
Sohlhöhe oben 104,780 mNN
Sohlhöhe unten 104,000 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 39,81 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 03.02.2025

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 40,00 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger DVD_441

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
115	00:00:36	0,50	BAF.C.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar
116	00:00:57	1,50	BAB.B.A		Anfang (2): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
117	00:02:18	7,20	BDA		Allgemeines Foto
118	00:04:21	13,50	BAB.B.A		Ende (2): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
119	00:04:50	13,50	BAB.B.A		Anfang (3): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
120	00:05:21	14,40	BAB.B.A		Ende (3): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
121	00:06:02	15,60	BAB.B.A		Anfang (4): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
122	00:07:28	18,50	BAB.B.A		Ende (4): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm

Haltungsbericht

Haltung 957900110

Oberer Schacht 95790011

Unterer Schacht 95790015

Inspektion 03.02.2025

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 40,00 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger DVD_441

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
123	00:08:13	20,60	BAB.B.A		Anfang (5): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
124	00:09:09	22,50	BAB.B.A		Ende (5): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
125	00:09:23	22,50	BDA		Allgemeines Foto
126	00:09:59	24,50	BBA.B	A	Pos: 5 - 6; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung
127	00:10:26	26,50	BBA.B	A	Pos: 5 - 7; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung
128	00:10:54	28,50	BBA.A	A	Pos: 5 - 7; Wurzeln, Pfahlwurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung
129	00:13:19	34,60	BAB.B.A		Anfang (6): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
130	00:14:24	38,50	BAB.B.A		Ende (6): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
131	00:14:45	39,50	BAF.C.E		Ende (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar, teilweise Zuschlagstoffe einragend
	00:15:07	40,00	BCA.G.A		Pos: 4; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
	00:15:08	40,00	BCA.G.A		Pos: 3; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
	00:15:10	40,00	BCE.XP		Endknoten, Rohrende

Haltungsgrafik

Haltung **957900110**

Oberer Schacht 95790011

Unterer Schacht 95790015

Insp.datum

03.02.2025

Kanalart

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Stammdaten

Haltungslänge 40,00 m
Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Material Stahlbeton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 600 / 600

Inspektion

Insp.-Länge 40,00 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_441
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

	Entf.	Kode	Foto	Video	Beschreibung
	0,00	BCD.XP		00:00:05	Anfangsknoten, Rohranfang
	0,50	BAF.C.E	115	00:00:36	Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	1,50	BAB.B.A	116	00:00:57	Anfang (2): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
	7,20	BDA	117	00:02:18	Allgemeines Foto
	13,50	BAB.B.A	118	00:04:21	Ende (2): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
		BAB.B.A	119	00:04:50	Anfang (3): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	14,40	BAB.B.A	120	00:05:21	Ende (3): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	15,60	BAB.B.A	121	00:06:02	Anfang (4): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	18,50	BAB.B.A	122	00:07:28	Ende (4): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	20,60	BAB.B.A	123	00:08:13	Anfang (5): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
	22,50	BAB.B.A	124	00:09:09	Ende (5): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
		BDA	125	00:09:23	Allgemeines Foto
	24,50	BBA.B	126	00:09:59	Pos: 5 - 6; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung
	26,50	BBA.B	127	00:10:26	Pos: 5 - 7; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung
	28,50	BBA.A	128	00:10:54	Pos: 5 - 7; Wurzeln, Pfahlwurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung
	34,60	BAB.B.A	129	00:13:19	Anfang (6): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
	38,50	BAB.B.A	130	00:14:24	Ende (6): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
	39,50	BAF.C.E	131	00:14:45	Ende (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar, teilweise Zuschlagstoffe einragend
	40,00	BCA.G.A		00:15:07	Pos: 4; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
		BCA.G.A		00:15:08	Pos: 3; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
95790015		BCE.XP		00:15:10	Endknoten, Rohrende

Haltungsbildbericht

Haltung 957900110
Oberer Schacht 95790011
Unterer Schacht 95790015
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 03.02.2025
Dimension 600 / 600
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
sichtbar, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	115
Video	00:00:36
Entf. in Fließr.	0,50 m
Zustand	BAF.C.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_441



Anfang (2): Pos: 12 - 12;
Rissbildung, Riss, in Längsrichtung,
Breite = 0mm, Scheitel/Sohle

Foto	116
Video	00:00:57
Entf. in Fließr.	1,50 m
Zustand	BAB.B.A
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_441



Haltungsbildbericht

Haltung 957900110
Oberer Schacht 95790011
Unterer Schacht 95790015
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 03.02.2025
Dimension 600 / 600
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Allgemeines Foto

Foto	117
Video	00:02:18
Entf. in Fließr.	7,20 m
Zustand	BDA
Position	
Datenträger	DVD_441



Ende (2): Pos: 12 - 12; Rissbildung,
Riss, in Längsrichtung, Breite =
0mm, Scheitel/Sohle

Foto	118
Video	00:04:21
Entf. in Fließr.	13,50 m
Zustand	BAB.B.A
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_441



Haltungsbildbericht

Haltung	957900110	Insp.datum	03.02.2025
Oberer Schacht	95790011	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95790015	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		


Anfang (3): Pos: 6; Rissbildung,
Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm

Foto	119
Video	00:04:50
Entf. in Fließr.	13,50 m
Zustand	BAB.B.A
Position	6
Datenträger	DVD_441



Ende (3): Pos: 6; Rissbildung, Riss,
in Längsrichtung, Breite = 0mm

Foto	120
Video	00:05:21
Entf. in Fließr.	14,40 m
Zustand	BAB.B.A
Position	6
Datenträger	DVD_441

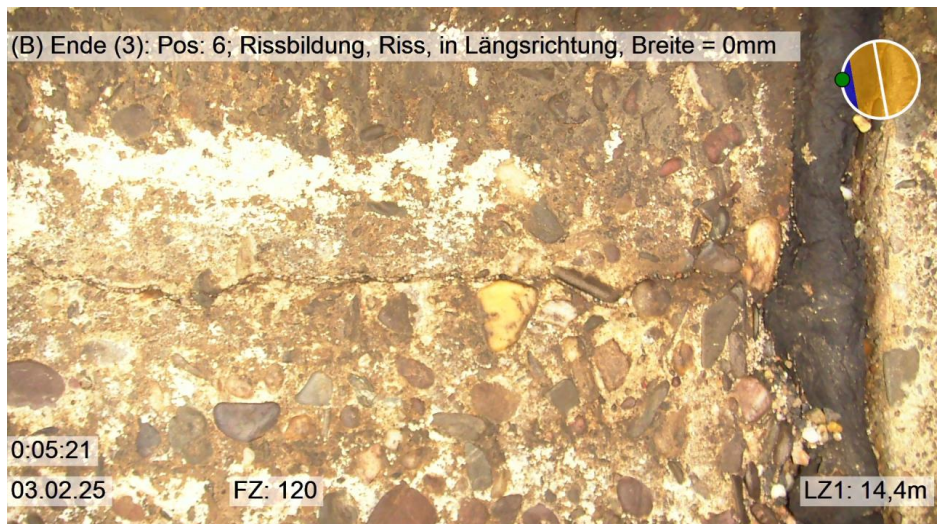

Haltungsbildbericht

Haltung	957900110	Insp.datum	03.02.2025
Oberer Schacht	95790011	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95790015	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Anfang (4): Pos: 6; Rissbildung,
Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm

Foto	121
Video	00:06:02
Entf. in Fließr.	15,60 m
Zustand	BAB.B.A
Position	6
Datenträger	DVD_441



Ende (4): Pos: 6; Rissbildung, Riss,
in Längsrichtung, Breite = 0mm

Foto	122
Video	00:07:28
Entf. in Fließr.	18,50 m
Zustand	BAB.B.A
Position	6
Datenträger	DVD_441



Haltungsbildbericht

Haltung **957900110**
Oberer Schacht 95790011
Unterer Schacht 95790015
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 03.02.2025
Dimension 600 / 600
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Anfang (5): Pos: 12 - 12;
Rissbildung, Riss, in Längsrichtung,
Breite = 0mm, Scheitel/Sohle

Foto	123
Video	00:08:13
Entf. in Fließr.	20,60 m
Zustand	BAB.B.A
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_441



Ende (5): Pos: 12 - 12; Rissbildung,
Riss, in Längsrichtung, Breite =
0mm, Scheitel/Sohle

Foto	124
Video	00:09:09
Entf. in Fließr.	22,50 m
Zustand	BAB.B.A
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_441

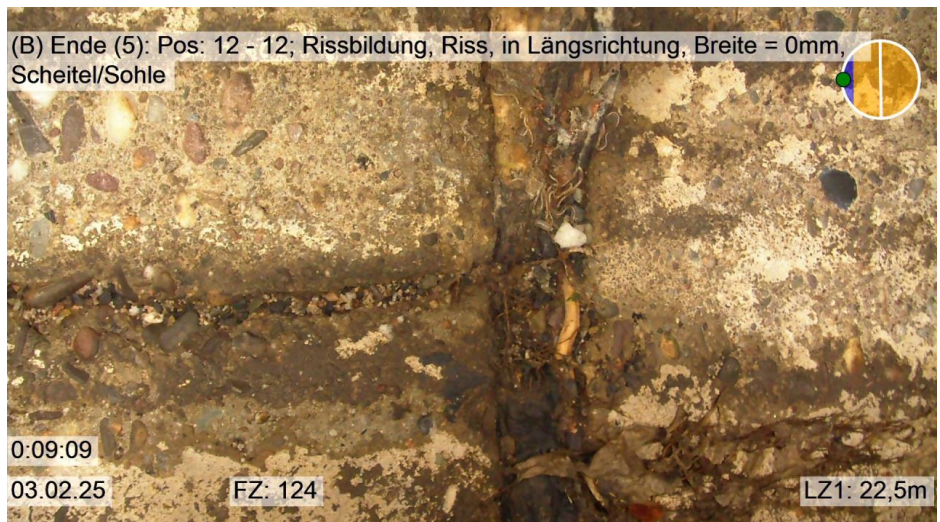

Haltungsbildbericht

Haltung	957900110	Insp.datum	03.02.2025
Oberer Schacht	95790011	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95790015	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Allgemeines Foto

Foto	125
Video	00:09:23
Entf. in Fließr.	22,50 m
Zustand	BDA
Position	
Datenträger	DVD_441



Pos: 5 - 6; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung

Foto	126
Video	00:09:59
Entf. in Fließr.	24,50 m
Zustand	BBA,B
Position	5 - 6
Datenträger	DVD_441

Verbindung



Haltungsbildbericht

Haltung 957900110
Oberer Schacht 95790011
Unterer Schacht 95790015
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 03.02.2025
Dimension 600 / 600
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 5 - 7; Wurzeln, einzelne, feine
Wurzeln, Querschnittsreduzierung =
0%, an Verbindung

Foto	127
Video	00:10:26
Entf. in Fließr.	26,50 m
Zustand	BBA.B
Position	5 - 7
Datenträger	DVD_441

[Verbindung](#)



Pos: 5 - 7; Wurzeln, Pfahlwurzeln,
Querschnittsreduzierung = 0%, an
Verbindung

Foto	128
Video	00:10:54
Entf. in Fließr.	28,50 m
Zustand	BBA.A
Position	5 - 7
Datenträger	DVD_441

[Verbindung](#)



Haltungsbildbericht

Haltung **957900110**
Oberer Schacht 95790011
Unterer Schacht 95790015
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 03.02.2025
Dimension 600 / 600
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (6): Pos: 12 - 12;
Rissbildung, Riss, in Längsrichtung,
Breite = 0mm, Scheitel/Sohle

Foto	129
Video	00:13:19
Entf. in Fließr.	34,60 m
Zustand	BAB.B.A
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_441



Ende (6): Pos: 12 - 12; Rissbildung,
Riss, in Längsrichtung, Breite =
0mm, Scheitel/Sohle

Foto	130
Video	00:14:24
Entf. in Fließr.	38,50 m
Zustand	BAB.B.A
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_441



Haltungsbildbericht

Haltung	957900110	Insp.datum	03.02.2025
Oberer Schacht	95790011	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95790015	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Ende (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
sichtbar, Ursache nicht eindeutig
feststellbar, teilweise Zuschlagstoffe
einragend

Foto	131
Video	00:14:45
Entf. in Fließr.	39,50 m
Zustand	BAF.C.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_441



Höhenprofil

Haltung 957900110

Oberer Schacht 95790011

Unterer Schacht 95790015

Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Material Stahlbeton

Kanalart- /nutzung Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 600 / 600

Haltungslänge 40,00 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

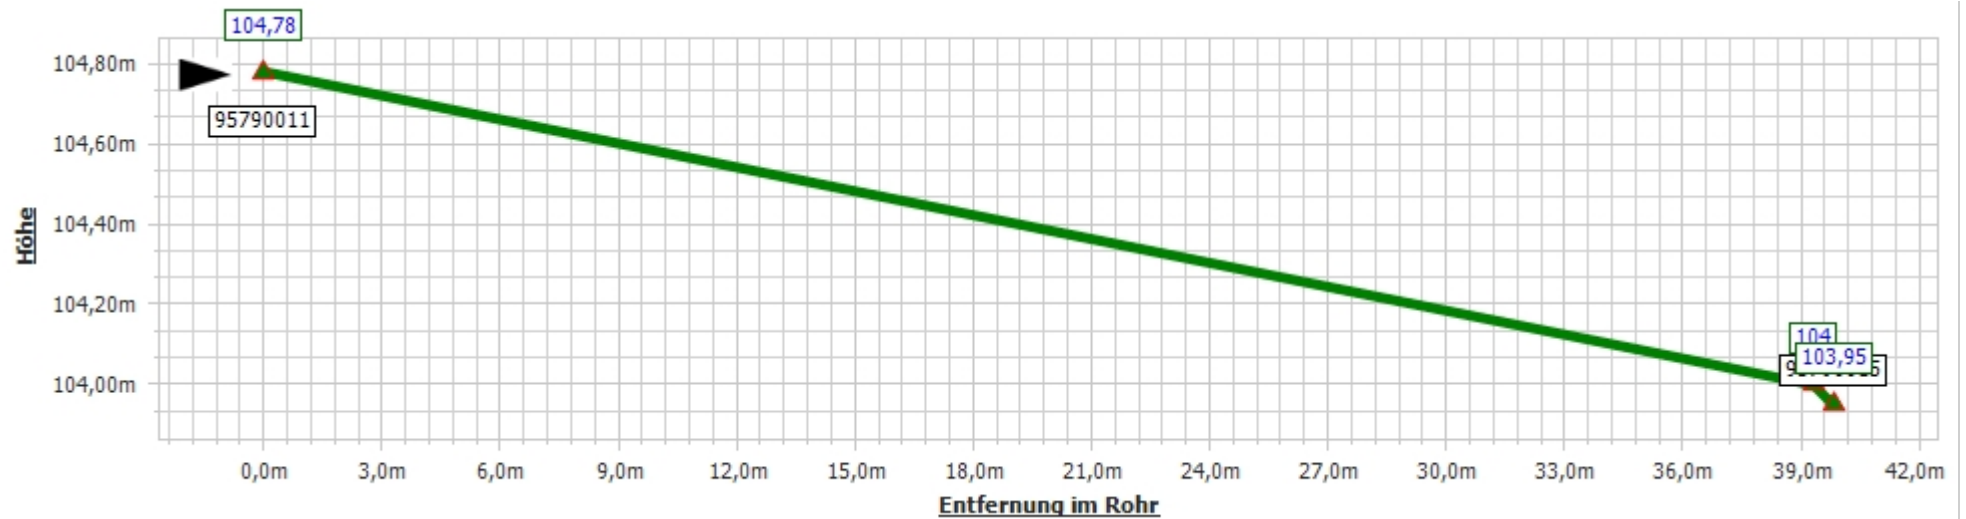

Koordinatenliste

Haltung	957900110	Insp.Datum	
Oberer Schacht	95790011	Dimension [mm]	600 / 600
Unterer Schacht	95790015	Haltungslänge	40,00 m
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese	Insp.-Länge	
Material	Stahlbeton	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	104,78 m	32395891,510	5578198,440	
39,31 m	104,00 m	32395882,700	5578160,140	
39,82 m	103,95 m	32395882,590	5578159,640	