

Unter der Fürstenwiese

Auftrag

Auftragsname:
Auftragsnummer:
Auftragskennung:
Auftragsdatum:
Auftragsart:
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Güls inkl Bisholder

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **957900151**

Oberer Schacht 95790015

Unterer Schacht 95790016

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 39,80 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
 im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 600 mm
Höhe 600 mm
Rohrlänge 39,26 m
Sohlhöhe oben 103,950 mNN
Sohlhöhe unten 103,030 mNN
Aussendurchm.
SDR

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 39,60 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 957900151

Oberer Schacht 95790015

Unterer Schacht 95790016

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 39,80 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 600 mm
Höhe 600 mm
Rohrlänge 39,26 m
Sohlhöhe oben 103,950 mNN
Sohlhöhe unten 103,030 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 39,60 m
Funktion
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 03.02.2025

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 39,80 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger DVD_441

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
132	00:00:27	0,50	BAF.C.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Leichte Inkrustation im Sohlenbereich
133	00:00:59	3,50	BBE.E	A	Pos: 12 - 2; Andere Hindernisse, Gegenstand in Rohrverbindung eingekellt, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung, Dichtung
134	00:02:00	6,80	BDA		Allgemeines Foto
135	00:02:18	8,60	BDA		Allgemeines Foto
136	00:02:36	9,90	BCA.D.A		Pos: 10; Anschluss, einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm
137	00:04:00	19,90	BDA		Allgemeines Foto
138	00:05:54	31,40	BDA		Allgemeines Foto

Haltungsbericht

Haltung 957900151

Oberer Schacht 95790015

Unterer Schacht 95790016

Inspektion 03.02.2025

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 39,80 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger DVD_441

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
139	00:07:07	39,30	BAF.C.E		Ende (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar, Leichte Inkrustation im Sohlenbereich/ Einragende Zuschlagstoffe
	00:07:47	39,80	BCE.XP		Endknoten, Rohrende

Haltungsgrafik

Haltung **957900151**

Oberer Schacht 95790015

Unterer Schacht 95790016

Insp.datum

03.02.2025

Kanalart

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 39,80 m
Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Material Stahlbeton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 600 / 600

Inspektion

Insp.-Länge 39,80 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_441
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

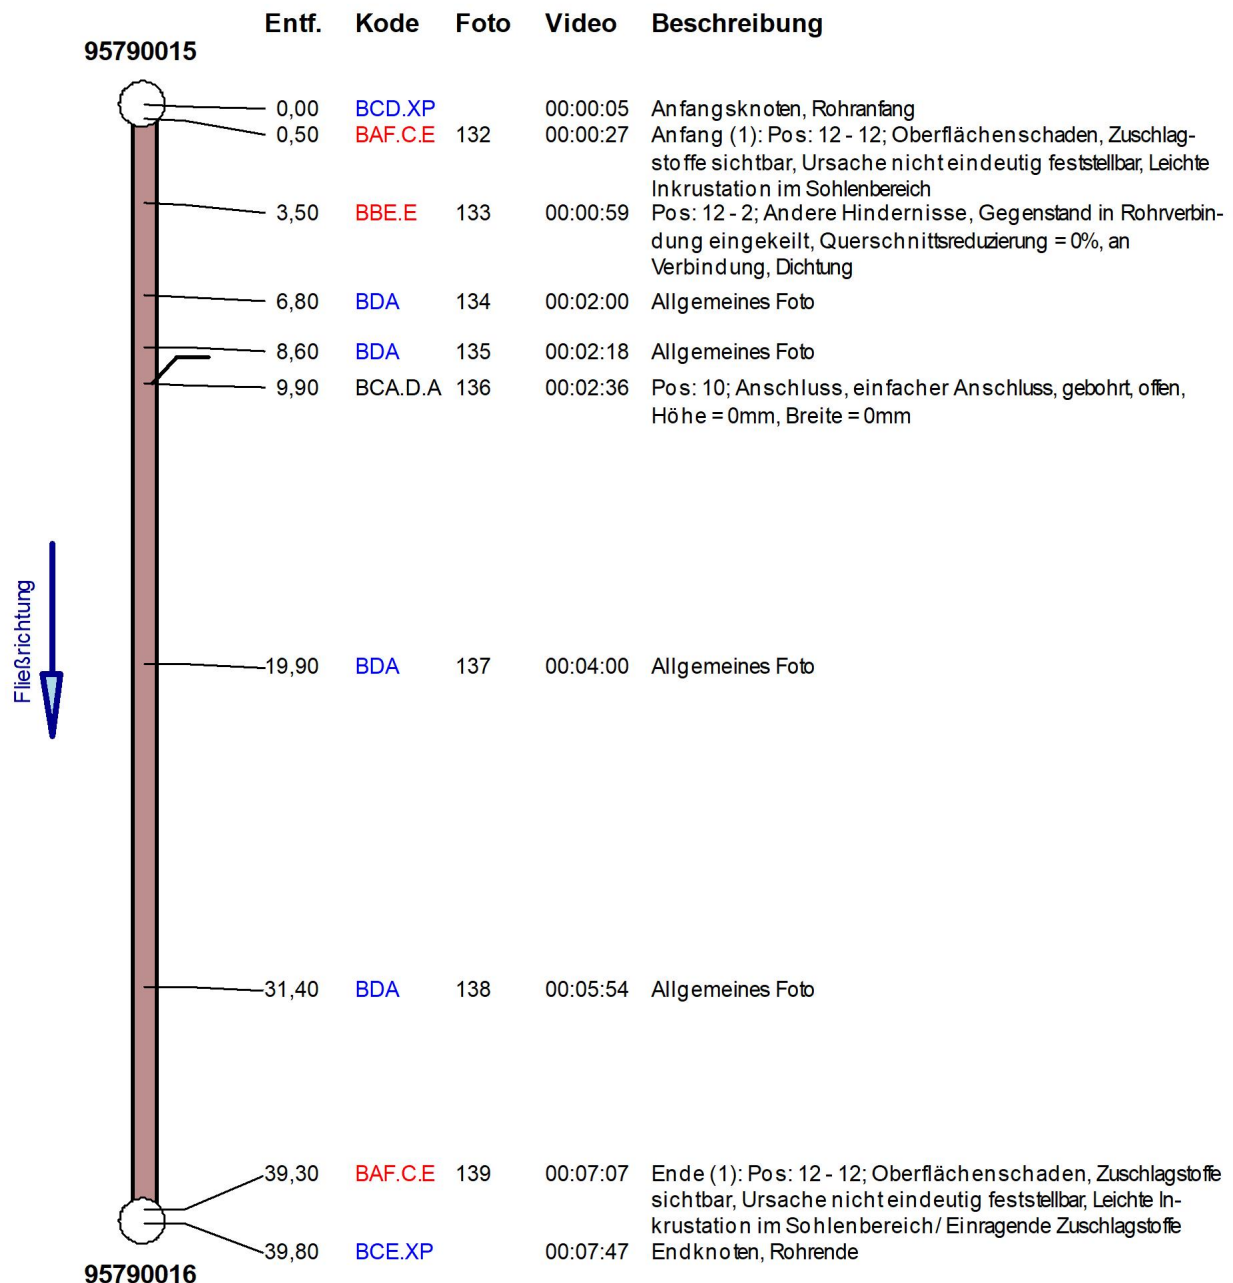

Haltungsbildbericht

Haltung	957900151	Insp.datum	03.02.2025
Oberer Schacht	95790015	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95790016	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
sichtbar, Ursache nicht eindeutig
feststellbar, Leichte Inkrustation im
Sohlenbereich

Foto	132
Video	00:00:27
Entf. in Fließr.	0,50 m
Zustand	BAF.C.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_441



Pos: 12 - 2; Andere Hindernisse,
Gegenstand in Rohrverbindung
eingekeilt, Querschnittsreduzierung
= 0%, an Verbindung, Dichtung

Foto	133
Video	00:00:59
Entf. in Fließr.	3,50 m
Zustand	BBE.E
Position	12 - 2
Datenträger	DVD_441

Verbindung




Haltungsbildbericht

Haltung **957900151**
Oberer Schacht 95790015
Unterer Schacht 95790016
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 03.02.2025
Dimension 600 / 600
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Allgemeines Foto

Foto	134
Video	00:02:00
Entf. in Fließr.	6,80 m
Zustand	BDA
Position	
Datenträger	DVD_441

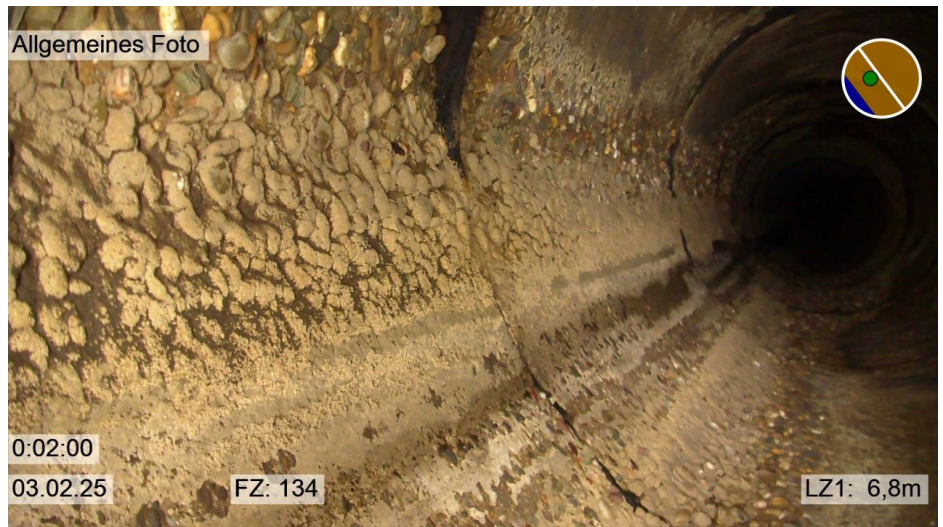

Allgemeines Foto

Foto	135
Video	00:02:18
Entf. in Fließr.	8,60 m
Zustand	BDA
Position	
Datenträger	DVD_441



Haltungsbildbericht

Haltung **957900151**
Oberer Schacht 95790015
Unterer Schacht 95790016
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 03.02.2025
Dimension 600 / 600
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 10; Anschluss, einfacher
Anschluss, gebohrt, offen, Höhe =
0mm, Breite = 0mm

Foto	136
Video	00:02:36
Entf. in Fließr.	9,90 m
Zustand	BCA.D.A
Position	10
Datenträger	DVD_441



Allgemeines Foto

Foto	137
Video	00:04:00
Entf. in Fließr.	19,90 m
Zustand	BDA
Position	
Datenträger	DVD_441



Haltungsbildbericht

Haltung	957900151	Insp.datum	03.02.2025
Oberer Schacht	95790015	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95790016	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Allgemeines Foto

Foto	138
Video	00:05:54
Entf. in Fließr.	31,40 m
Zustand	BDA
Position	
Datenträger	DVD_441



Ende (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
sichtbar, Ursache nicht eindeutig
feststellbar, Leichte Inkrustation im
Sohlenbereich/ Einragende Zuschlag

Foto	139
Video	00:07:07
Entf. in Fließr.	39,30 m
Zustand	BAF.C.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_441



Höhenprofil

Haltung 957900151

Oberer Schacht 95790015

Unterer Schacht 95790016

Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Material Stahlbeton

Kanalart- /nutzung Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 600 / 600

Haltungslänge 39,80 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

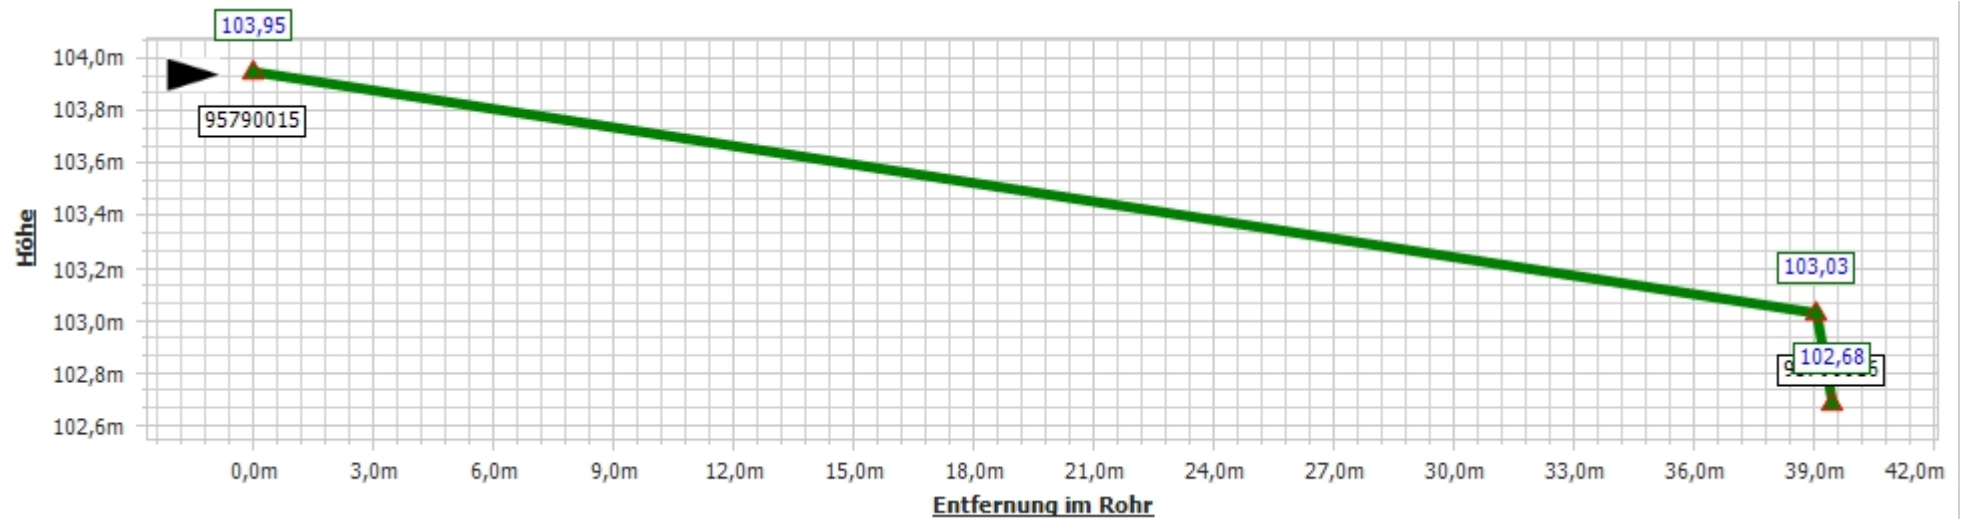

Koordinatenliste

Haltung	957900151	Insp.Datum	
Oberer Schacht	95790015	Dimension [mm]	600 / 600
Unterer Schacht	95790016	Haltungslänge	39,80 m
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese	Insp.-Länge	
Material	Stahlbeton	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	103,95 m	32395882,590	5578159,640	
39,06 m	103,03 m	32395872,700	5578121,860	
39,47 m	102,68 m	32395872,650	5578121,670	