

Unter der Fürstenwiese

Auftrag

Auftragsname:
Auftragsnummer:
Auftragskennung:
Auftragsdatum:
Auftragsart:
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Güls inkl Bisholder

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung 958000220

Oberer Schacht 95800022

Unterer Schacht 95800026

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 21,50 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 600 mm
Höhe 600 mm
Rohrlänge 20,80 m
Sohlhöhe oben 107,380 mNN
Sohlhöhe unten 107,100 mNN
Aussendurchm.
SDR

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 21,29 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 958000220

Oberer Schacht 95800022

Unterer Schacht 95800026

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 21,50 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 600 mm
Höhe 600 mm
Rohrlänge 20,80 m
Sohlhöhe oben 107,380 mNN
Sohlhöhe unten 107,100 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 21,29 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 23.01.2025

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 21,50 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Schweitzer
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung Ja
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger DVD_437

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang, Absturz
014	00:00:16	0,50	BAF.D.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	00:01:35	3,40	BAF.D.E		Ende (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
015	00:01:37	3,40	BAF.C.E		Anfang (2): Pos: 4 - 8; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar
018	00:06:31	7,90	BAB.B.A		Anfang (5): Pos: 11 - 1; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	00:03:09	8,70	BAF.C.E		Ende (2): Pos: 4 - 8; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar
016	00:03:12	8,70	BAF.C.E		Anfang (3): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar
017	00:03:54	9,30	BAB.B.A		Anfang (4): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm

Haltungsbericht

Haltung 958000220

Oberer Schacht 95800022

Unterer Schacht 95800026

Inspektion 23.01.2025

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 21,50 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Schweitzer

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung Ja

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger DVD_437

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:05:19	11,60	BAB.B.A		Ende (4): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	00:08:07	12,50	BAB.B.A		Ende (5): Pos: 11 - 1; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
019	00:09:45	15,40	BAB.B.A		Anfang (6): Pos: 11 - 1; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
020	00:12:48	15,50	BAB.B.A		Anfang (7): Pos: 5 - 7; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	00:15:04	19,30	BAB.B.A		Ende (7): Pos: 5 - 7; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	00:11:45	20,40	BAB.B.A		Ende (6): Pos: 11 - 1; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
021	00:16:13	20,40	BAB.C.C		Pos: 3 - 8; Rissbildung, klaffender Riss, komplex, Breite = 0mm
	00:17:41	21,50	BCA.G.A		Pos: 7; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
	00:18:12	21,50	BCA.G.A		Pos: 4; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
	00:18:53	21,50	BCE.XP		Endknoten, Rohrende, Absturz
	00:19:01	21,50	BAF.C.E		Ende (3): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar

Haltungsgrafik

Haltung 958000220

Oberer Schacht 95800022

Unterer Schacht 95800026

Insp.datum

23.01.2025

Kanalart

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Stammdaten

Haltungslänge 21,50 m
Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Material Stahlbeton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 600 / 600

Inspektion

Insp.-Länge 21,50 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Schweitzer
Datenträger DVD_437
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

	Entf.	Kode	Foto	Video	Beschreibung
	0,00	BCD.XP		00:00:05	Anfangsknoten, Rohranfang, Absturz
	0,50	BAF.D.E	014	00:00:16	Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	3,40	BAF.D.E		00:01:35	Ende (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
		BAF.C.E	015	00:01:37	Anfang (2): Pos: 4 - 8; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	7,90	BAB.B.A	018	00:06:31	Anfang (5): Pos: 11 - 1; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	8,70	BAF.C.E		00:03:09	Ende (2): Pos: 4 - 8; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar
		BAF.C.E	016	00:03:12	Anfang (3): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	9,30	BAB.B.A	017	00:03:54	Anfang (4): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	11,60	BAB.B.A		00:05:19	Ende (4): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	12,50	BAB.B.A		00:08:07	Ende (5): Pos: 11 - 1; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	15,40	BAB.B.A	019	00:09:45	Anfang (6): Pos: 11 - 1; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	15,50	BAB.B.A	020	00:12:48	Anfang (7): Pos: 5 - 7; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	19,30	BAB.B.A		00:15:04	Ende (7): Pos: 5 - 7; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	20,40	BAB.B.A		00:11:45	Ende (6): Pos: 11 - 1; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
		BAB.C.C	021	00:16:13	Pos: 3 - 8; Rissbildung, klaffender Riss, komplex, Breite = 0mm
	21,50	BCA.G.A		00:17:41	Pos: 7; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
		BCA.G.A		00:18:12	Pos: 4; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
		BCE.XP		00:18:53	Endknoten, Rohrende, Absturz
		BAF.C.E		00:19:01	Ende (3): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar

Haltungsbildbericht

Haltung	958000220	Insp.datum	23.01.2025
Oberer Schacht	95800022	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95800026	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	014
Video	00:00:16
Entf. in Fließr.	0,50 m
Zustand	BAF.D.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_437



Anfang (2): Pos: 4 - 8;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
sichtbar, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	015
Video	00:01:37
Entf. in Fließr.	3,40 m
Zustand	BAF.C.E
Position	4 - 8
Datenträger	DVD_437



Haltungsbildbericht

Haltung	958000220	Insp.datum	23.01.2025
Oberer Schacht	95800022	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95800026	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Anfang (5): Pos: 11 - 1; Rissbildung,
Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm

Foto	018
Video	00:06:31
Entf. in Fließr.	7,90 m
Zustand	BAB.B.A
Position	11 - 1
Datenträger	DVD_437



Anfang (3): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
sichtbar, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	016
Video	00:03:12
Entf. in Fließr.	8,70 m
Zustand	BAF.C.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_437




Haltungsbildbericht

Haltung	958000220	Insp.datum	23.01.2025
Oberer Schacht	95800022	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95800026	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		


Anfang (4): Pos: 6; Rissbildung,
Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm

Foto	017
Video	00:03:54
Entf. in Fließr.	9,30 m
Zustand	BAB.B.A
Position	6
Datenträger	DVD_437

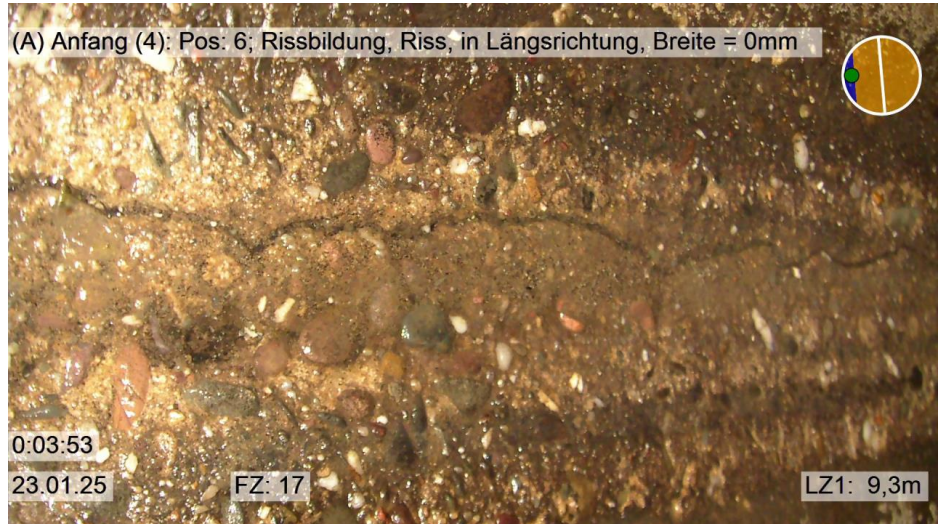

Anfang (6): Pos: 11 - 1; Rissbildung,
Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm

Foto	019
Video	00:09:45
Entf. in Fließr.	15,40 m
Zustand	BAB.B.A
Position	11 - 1
Datenträger	DVD_437

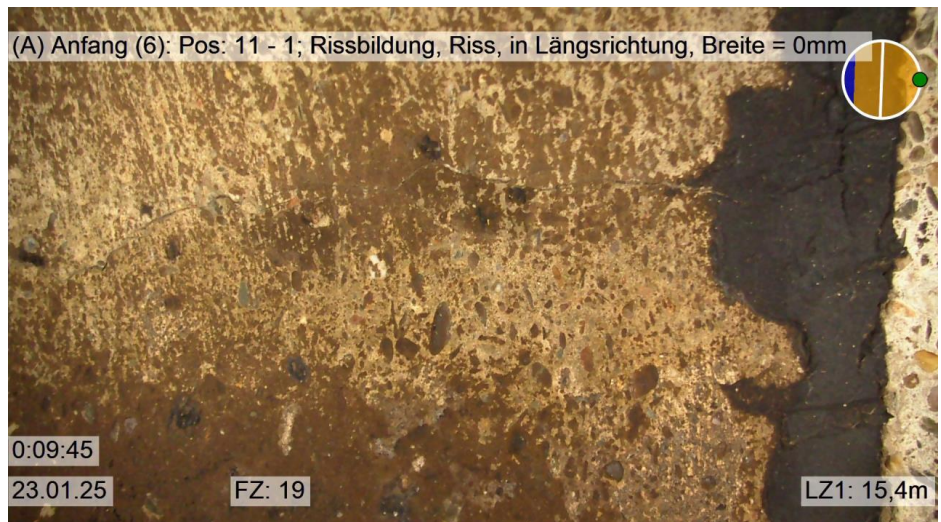

Haltungsbildbericht


Haltung 958000220
Oberer Schacht 95800022
Unterer Schacht 95800026
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 23.01.2025
Dimension 600 / 600
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (7): Pos: 5 - 7; Rissbildung,
Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm

Foto 020

Video 00:12:48
Entf. in Fließr. 15,50 m
Zustand BAB.B.A
Position 5 - 7
Datenträger DVD_437

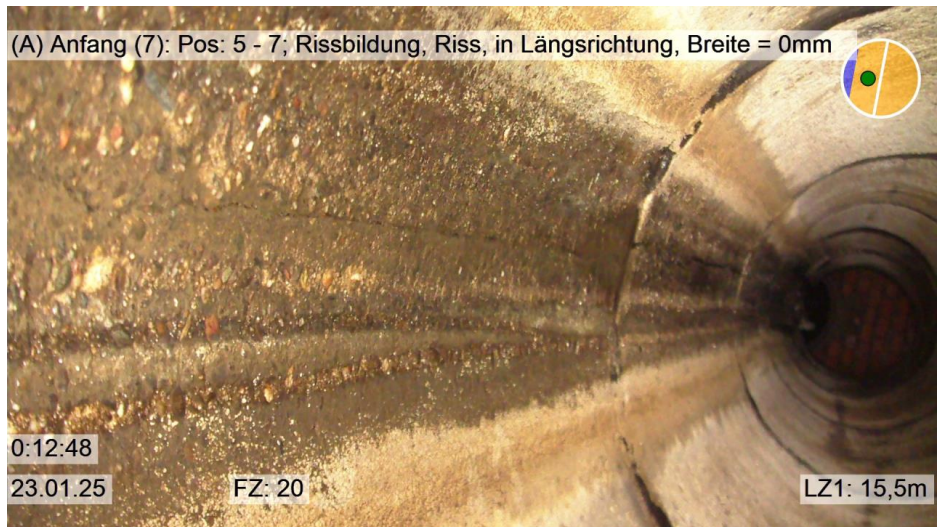

Pos: 3 - 8; Rissbildung, klaffender
Riss, komplex, Breite = 0mm

Foto 021

Video 00:16:13
Entf. in Fließr. 20,40 m
Zustand BAB.C.C
Position 3 - 8
Datenträger DVD_437



Höhenprofil

Haltung 958000220

Oberer Schacht 95800022

Unterer Schacht 95800026

Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Material Stahlbeton

Kanalart- /nutzung Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 600 / 600

Haltungslänge 21,50 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

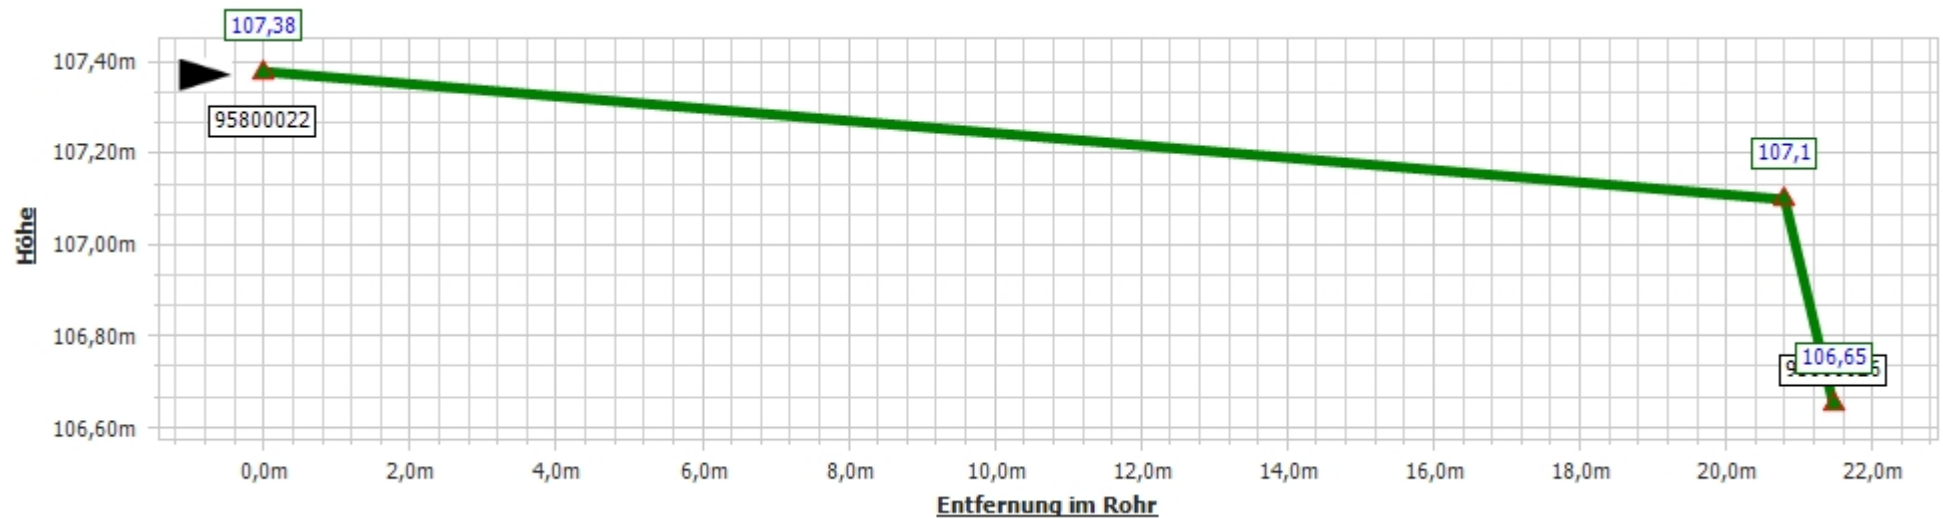

Koordinatenliste

Haltung	958000220	Insp.Datum	
Oberer Schacht	95800022	Dimension [mm]	600 / 600
Unterer Schacht	95800026	Haltungslänge	21,50 m
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese	Insp.-Länge	
Material	Stahlbeton	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	107,38 m	32395920,270	5578295,390	
20,80 m	107,10 m	32395911,570	5578276,500	
21,47 m	106,65 m	32395911,370	5578276,050	