

Unter der Fürstenwiese

Auftrag

Auftragsname:
Auftragsnummer:
Auftragskennung:
Auftragsdatum:
Auftragsart:
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer: 1234567890
Objektnummer: 9876
Liegenschaftsbezeichnung: MUSTER_KAS
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit: Bund, militärisch
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung: SB Celle
Dienststelle Bauaufsicht: OFD Hannover
Dienststelle Baudurchführung: SB Celle
Nummer Dienststelle Baudurchführung: 84204
Zuständigkeitsbereich: BAU_21
Aktenzeichen: G35
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar: Güls inkl Bisholder

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Haltungs-Stammdaten

Haltung **958000310**

Oberer Schacht 95800031

Unterer Schacht 95790011

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 40,60 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
 im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 600 mm
Höhe 600 mm
Rohrlänge 40,64 m
Sohlhöhe oben 105,450 mNN
Sohlhöhe unten 104,780 mNN
Aussendurchm.
SDR

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 40,64 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Haltungsbericht

Haltung 958000310

Oberer Schacht 95800031

Unterer Schacht 95790011

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 40,60 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Stahlbeton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar 13 Herr Schulz

Lage

Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 600 mm
Höhe 600 mm
Rohrlänge 40,64 m
Sohlhöhe oben 105,450 mNN
Sohlhöhe unten 104,780 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium keine Angaben
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz außerhalb einer Wasserschutzzone
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge 40,64 m
Funktion
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung Nichtidentifizierter Werkstoff

Inspektion 03.02.2025

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 40,60 m
Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herrmann
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger DVD_441

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
104	00:00:10	0,50	BAF.C.E		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar
105	00:00:32	1,70	BAB.B.A		Anfang (2): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
106	00:06:15	16,20	BBA.B	A	Pos: 5 - 7; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung
107	00:07:13	17,20	BAB.B.A		Ende (2): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
108	00:07:50	18,20	BBA.B	A	Pos: 6; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung
109	00:08:58	19,20	BAB.B.A		Anfang (3): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
110	00:09:45	20,00	BAB.B.A		Ende (3): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm

Haltungsbericht

Haltung 958000310

Oberer Schacht 95800031

Unterer Schacht 95790011

Inspektion 03.02.2025

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 40,60 m

Bezugspunkt Entf. Mittelpunkt des Startschachtes oder der Inspektionsöffnung

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herrmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger DVD_441

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
111	00:11:14	26,20	BBA.B	A	Pos: 5 - 7; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung
112	00:11:50	29,20	BBA.B	A	Pos: 6 - 7; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung
113	00:12:45	33,90	BDA		Allgemeines Foto
114	00:14:03	40,10	BAF.C.E		Ende (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar, teilweise Zuschlagstoffe einragend
	00:14:49	40,60	BCA.G.A		Pos: 4; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
	00:14:51	40,60	BCA.G.A		Pos: 3; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
	00:14:57	40,60	BCE.XP		Endknoten, Rohrende

Haltungsgrafik

Haltung 958000310

Oberer Schacht 95800031

Unterer Schacht 95790011

Insp.datum

03.02.2025

Kanalart

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Stammdaten

Haltungslänge 40,60 m
Ortsteil Güls
Straße Unter der Fürstenwiese
Material Stahlbeton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 600 / 600

Inspektion

Insp.-Länge 40,60 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator Herrmann
Datenträger DVD_441
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

	Entf.	Kode	Foto	Video	Beschreibung
	0,00	BCD.XP		00:00:05	Anfangsknoten, Rohranfang
	0,50	BAF.C.E	104	00:00:10	Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	1,70	BAB.B.A	105	00:00:32	Anfang (2): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
	16,20	BBA.B	106	00:06:15	Pos: 5 - 7; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung
	17,20	BAB.B.A	107	00:07:13	Ende (2): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle
	18,20	BBA.B	108	00:07:50	Pos: 6; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung
	19,20	BAB.B.A	109	00:08:58	Anfang (3): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	20,00	BAB.B.A	110	00:09:45	Ende (3): Pos: 6; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm
	26,20	BBA.B	111	00:11:14	Pos: 5 - 7; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung
	29,20	BBA.B	112	00:11:50	Pos: 6 - 7; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung
	33,90	BDA	113	00:12:45	Allgemeines Foto
	40,10	BAF.C.E	114	00:14:03	Ende (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar, teilweise Zuschlagstoffe einragend
95790011	40,60	BCA.G.A		00:14:49	Pos: 4; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
		BCA.G.A		00:14:51	Pos: 3; Anschluss, unbekannter Anschluss, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm, Im Schacht
		BCE.XP		00:14:57	Endknoten, Rohrende

Haltungsbildbericht

Haltung 958000310
Oberer Schacht 95800031
Unterer Schacht 95790011
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 03.02.2025
Dimension 600 / 600
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
sichtbar, Ursache nicht eindeutig
feststellbar

Foto	104
Video	00:00:10
Entf. in Fließr.	0,50 m
Zustand	BAF.C.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_441



Anfang (2): Pos: 12 - 12;
Rissbildung, Riss, in Längsrichtung,
Breite = 0mm, Scheitel/Sohle

Foto	105
Video	00:00:32
Entf. in Fließr.	1,70 m
Zustand	BAB.B.A
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_441



Haltungsbildbericht

Haltung	958000310	Insp.datum	03.02.2025
Oberer Schacht	95800031	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95790011	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Pos: 5 - 7; Wurzeln, einzelne, feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 0%, an Verbindung

Foto	106
Video	00:06:15
Entf. in Fließr.	16,20 m
Zustand	BBA.B
Position	5 - 7
Datenträger	DVD_441

Verbindung



Ende (2): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm, Scheitel/Sohle

Foto	107
Video	00:07:13
Entf. in Fließr.	17,20 m
Zustand	BAB.B.A
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_441



Haltungsbildbericht

Haltung 958000310
Oberer Schacht 95800031
Unterer Schacht 95790011
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 03.02.2025
Dimension 600 / 600
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 6; Wurzeln, einzelne, feine
Wurzeln, Querschnittsreduzierung =
0%, an Verbindung

Foto	108
Video	00:07:50
Entf. in Fließr.	18,20 m
Zustand	BBA.B
Position	6
Datenträger	DVD_441

Verbindung



Anfang (3): Pos: 6; Rissbildung,
Riss, in Längsrichtung, Breite = 0mm

Foto	109
Video	00:08:58
Entf. in Fließr.	19,20 m
Zustand	BAB.B.A
Position	6
Datenträger	DVD_441




Haltungsbildbericht

Haltung	958000310	Insp.datum	03.02.2025
Oberer Schacht	95800031	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95790011	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Ende (3): Pos: 6; Rissbildung, Riss,
in Längsrichtung, Breite = 0mm

Foto	110
Video	00:09:45
Entf. in Fließr.	20,00 m
Zustand	BAB.B.A
Position	6
Datenträger	DVD_441

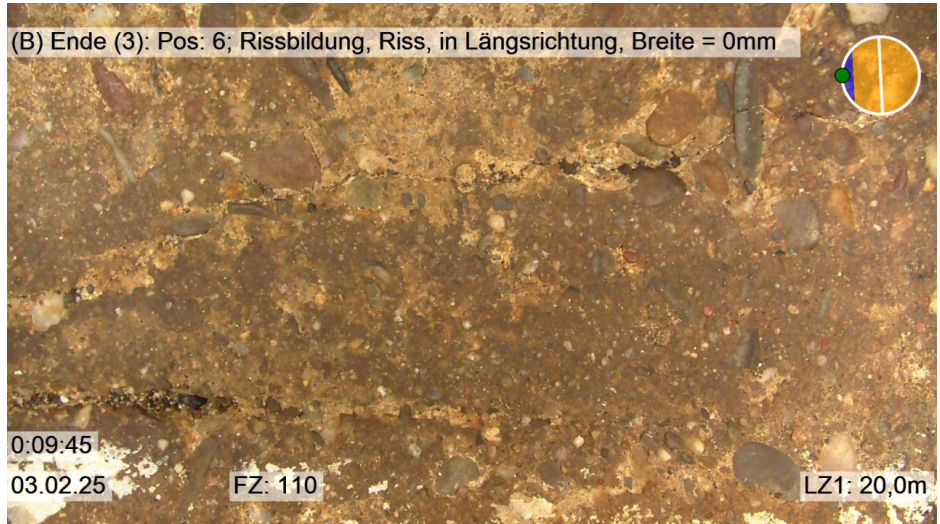

Pos: 5 - 7; Wurzeln, einzelne, feine
Wurzeln, Querschnittsreduzierung =
0%, an Verbindung

Foto	111
Video	00:11:14
Entf. in Fließr.	26,20 m
Zustand	BBA.B
Position	5 - 7
Datenträger	DVD_441

Verbindung



Haltungsbildbericht

Haltung 958000310
Oberer Schacht 95800031
Unterer Schacht 95790011
Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Insp.datum 03.02.2025
Dimension 600 / 600
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 6 - 7; Wurzeln, einzelne, feine
Wurzeln, Querschnittsreduzierung =
0%, an Verbindung

Foto	112
Video	00:11:50
Entf. in Fließr.	29,20 m
Zustand	BBA.B
Position	6 - 7
Datenträger	DVD_441

Verbindung



Allgemeines Foto

Foto	113
Video	00:12:45
Entf. in Fließr.	33,90 m
Zustand	BDA
Position	
Datenträger	DVD_441



Haltungsbildbericht

Haltung	958000310	Insp.datum	03.02.2025
Oberer Schacht	95800031	Dimension	600 / 600
Unterer Schacht	95790011	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese		

Ende (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
sichtbar, Ursache nicht eindeutig
feststellbar, teilweise Zuschlagstoffe
einragend

Foto	114
Video	00:14:03
Entf. in Fließr.	40,10 m
Zustand	BAF.C.E
Position	12 - 12
Datenträger	DVD_441



Höhenprofil

Haltung 958000310

Oberer Schacht 95800031

Unterer Schacht 95790011

Ortsteil/Straße Güls / Unter der Fürstenwiese

Material Stahlbeton

Kanalart- /nutzung Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil


Insp.Datum

Dimension [mm] 600 / 600

Haltungslänge 40,60 m

Insp.-Länge

Insp.-Richtung

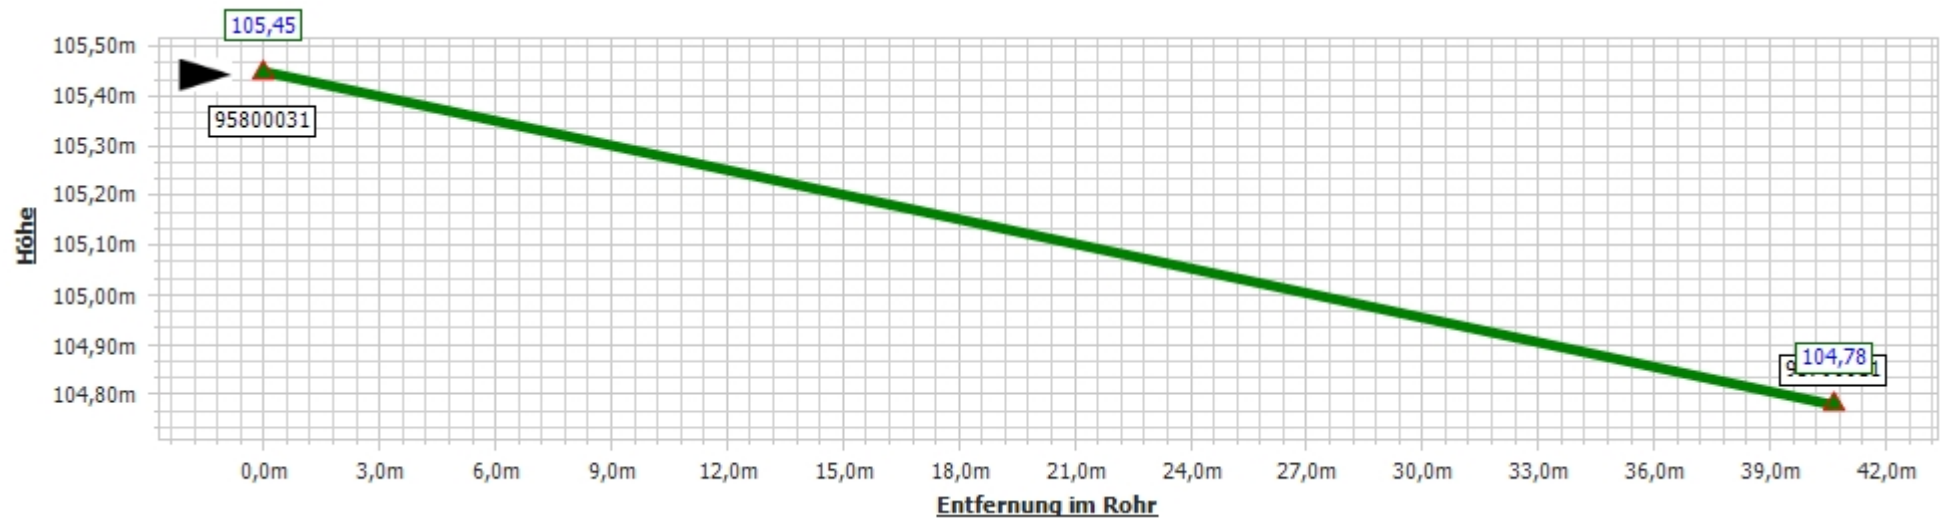

Koordinatenliste

Haltung	958000310	Insp.Datum	
Oberer Schacht	95800031	Dimension [mm]	600 / 600
Unterer Schacht	95790011	Haltungslänge	40,60 m
Ortsteil/Straße	Güls / Unter der Fürstenwiese	Insp.-Länge	
Material	Stahlbeton	Insp.-Richtung	
Kanalart- /nutzung	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Koordinaten				Entfernungen in Inspektionsrichtung
Entfernung	Höhe	X-Koordinate	Y-Koordinate	
0,00 m	105,45 m	32395900,540	5578238,060	
40,64 m	104,78 m	32395891,510	5578198,440	