

Schacht-Stammdaten

Schacht 02163M0020

Rechtswert	360121,932	Sohlhöhe	423,184 mNN
Hochwert	5560123,655	Deckelhöhe	424,184 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe	2,52 m
Baujahr	
Status	vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar	

Lage

Ortsteil	Alflen
Straße	Raiffeisenstrasse
Strang	
Lage Oberfläche	Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.	
Kommentar Lage	

Sonstiges

Alte Objektbez.	
Funktion	Schacht
Anzahl Deckel	1
Anzahl Anschl.	5
Einstiegshilfe	Nein
Art Einstiegshilfe	zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen	Eisen
Übergabeschacht	Nein
Eigentum	

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp	mit Belüftungsöffnung	Schmutzfänger	Ja
Deckelform	rund	Anzahl Auflageringe	3
Länge Deckel	0,63 m	Höhe Auflageringe	30 cm
Breite Deckel	0,63 m	Material	unterschiedliche Werkstoffe
Abdeckungsklasse	Klasse D		

Aufbau

Form	rund	Abdeckplatte	Nein
Länge	1,00 m	Konus	Ja
Breite	1,00 m	Material	Beton
Höhe	0,65 m		

Untere Schachtzone

Form	rund	Übergangsplatte	Nein
Länge	1,00 m	Konus	Nein
Breite	1,00 m	Podest	Nein
Höhe	1,00 m	Material	Beton

Unterteil

Form	rund	Gerinneform	Kreis bis Kämpfer
Länge	1,00 m	Gerinnematerial	Beton
Breite	1,00 m	Material Unterteil	Beton
Höhe	0,35 m		



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 02163M0020

Rechtswert 360121,932
Hochwert 5560123,655

Sohlhöhe 423,184 mNN
Deckelhöhe 424,184 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,52 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Alfien
Straße Raiffeisenstrasse
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl. 5
Einstiegshilfe Nein
Art Einstiegshilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht Nein
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel 0,63 m
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe 3
Höhe Auflageringe 30 cm
Material unterschiedliche Werkstoffe

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,65 m

Abdeckplatte Nein
Konus Ja
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 1,00 m

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Beton

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,35 m

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Beton



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht **02163M0020**

Rechtswert 360121,932

Hochwert 5560123,655

Sohlhöhe 423,184 mNN

Deckelhöhe 424,184 mNN

Inspektion 24.03.2026

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
	021		0,00	DDB			Inspektionsanfang, Schachtanfang
	022		0,14	DCM.A	A		Pos: 12 - 12; Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
1			0,50	DAR.Z	A		Pos: 9; Schäden an Abdeckung oder Rahmen, anderer Schaden, Auflageringe > 25 cm
			1,12	DCO.A	D		Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 1000mm, Breite = 1000mm
2	023		1,94	DCA.Z.Y	F		Pos: 4; anderer Anschluss, nicht erkennbar, Anschluss auf der Schachtwand
			1,94	DCG.A.A	F		Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 105mm
3	024		2,04	DCA.Z.Y	F		Pos: 3; anderer Anschluss, nicht erkennbar, Anschluss auf der Schachtwand
			2,04	DCG.A.A	F		Pos: 3; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
4	029		2,04	DAH.D	F		Pos: 3; schadhafter Anschluss, beschädigt, Rohrende angeschlagen
5	030		2,30	DAF.I.D	I		Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, fehlende Wand, chemisch - Beschädigung im unteren Teil des Gerinnes
6	025		2,33	DCA.B.Y	I		Pos: 6; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar, Anschluss in der Sohle
			2,33	DCG.A.A	I		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm
7	026		2,36	DCA.A.A	H		Pos: 8; Anschluss im Auftritt, Gerinne im Auftritt
			2,36	DCG.A.A	I		Pos: 8; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
8	027		2,52	DCA.B.Y	I		Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar, Anschluss in der Sohle
			2,52	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 500mm
	028		2,52	DDB			Inspektionsende, Schachtende



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht **02163M0020**

Rechtswert 360121,932

Hochwert 5560123,655

Sohlhöhe 423,184 mNN

Deckelhöhe 424,184 mNN

Inspektion 24.03.2026

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur

Bemerkung


Wetter kein Niederschlag

Temperatur


Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Grundriss Schacht

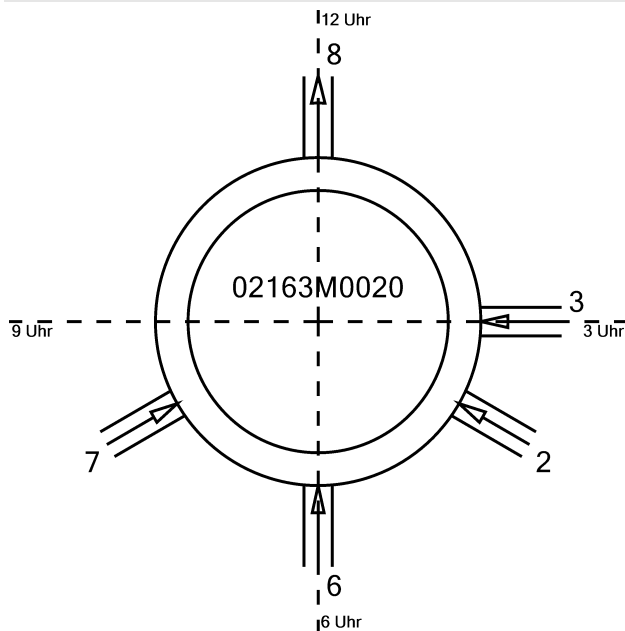

Abwicklung Schacht

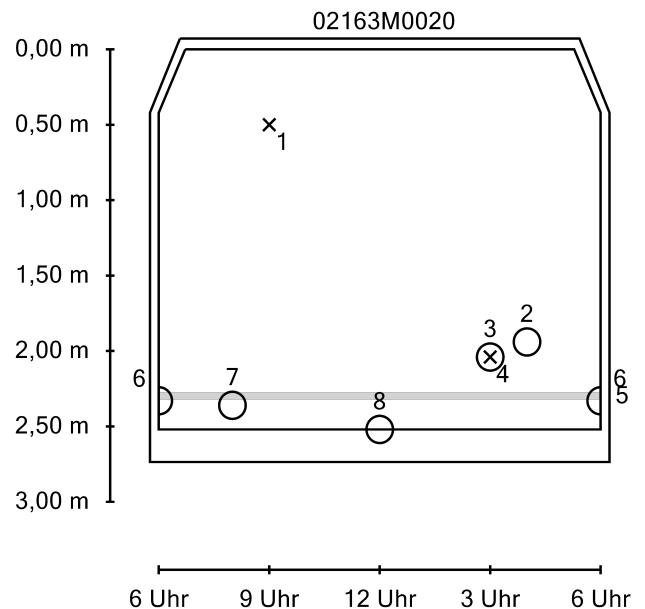



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht

02163M0020

Insp.datum

24.03.2026

Ort / Straße

Alflen / Raiffeisenstrasse

Kanalart

Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Inspektionsanfang, Schachtanfang

Inspektionsanfang, Schachtanfang

Foto

021

Video

Tiefe

0,00 m

Zustand

DDB

Position

Datenträger



Pos: 12 - 12; Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft

Pos: 12 - 12; Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft

Foto

022

Video

Tiefe

0,14 m

Zustand

DCM.A

Position

12 - 12

Datenträger



Schachtbildbericht

Schacht	02163M0020	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Raiffeisenstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 4; anderer Anschluss, nicht erkennbar, Anschluss auf der Schachtwand

Pos: 4; anderer Anschluss, nicht erkennbar, Anschluss auf der Schachtwand

Foto **023**

Video

Tiefe 1,94 m

Zustand DCA.Z.Y

Position 4

Datenträger



Pos: 3; anderer Anschluss, nicht erkennbar, Anschluss auf der Schachtwand

Pos: 3; anderer Anschluss, nicht erkennbar, Anschluss auf der Schachtwand

Foto **024**

Video

Tiefe 2,04 m

Zustand DCA.Z.Y

Position 3

Datenträger



Schachtbildbericht

Schacht	02163M0020	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Raiffeisenstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 3; schadhafter Anschluss,
beschädigt, Rohrende angeschlagen

Pos: 3; schadhafter Anschluss, beschädigt, Rohrende
angeschlagen

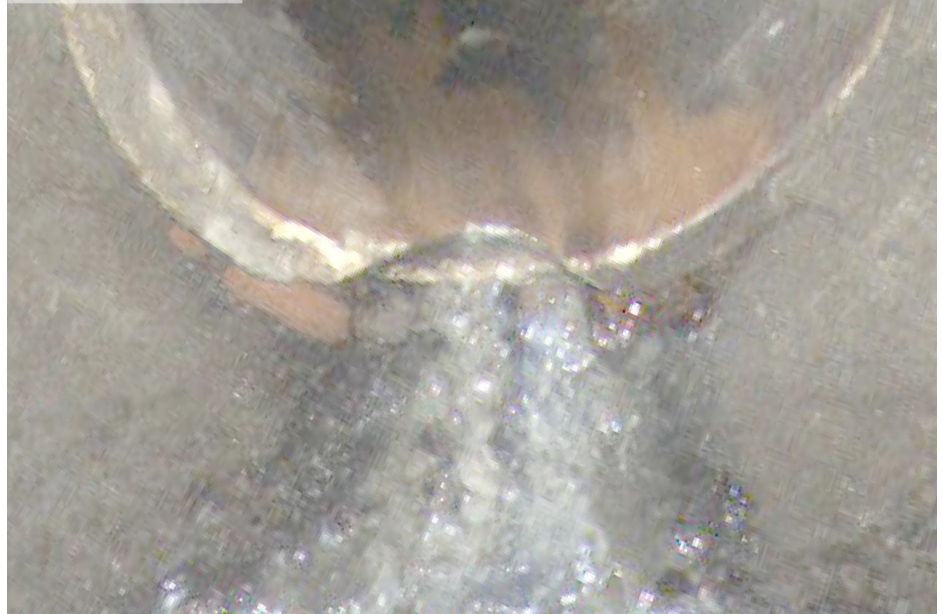


Foto 029

Video

Tiefe 2,04 m

Zustand DAH.D

Position 3

Datenträger

Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden,
fehlende Wand, chemisch -
Beschädigung im unteren Teil des
Gerinnes

Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, fehlende Wand,
chemisch - Beschädigung im unteren Teil des Gerinnes



Foto 030

Video

Tiefe 2,30 m

Zustand DAF.I.D

Position 12 - 12

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	02163M0020	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Raiffeisenstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 6; freier Zulauf ins Gerinne,
nicht erkennbar, Anschluss in der
Sohle

Pos: 6; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar,
Anschluss in der Sohle



Foto 025

Video

Tiefe 2,33 m

Zustand DCA.B.Y

Position 6

Datenträger

Pos: 8; Anschluss im Auftritt, Gerinne
im Auftritt

Pos: 8; Anschluss im Auftritt, Gerinne im Auftritt



Foto 026

Video

Tiefe 2,36 m

Zustand DCA.A.A

Position 8

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	02163M0020	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Raiffeisenstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne,
nicht erkennbar, Anschluss in der
Sohle

Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar,
Anschluss in der Sohle

Foto 027

Video

Tiefe 2,52 m

Zustand DCA.B.Y

Position 12

Datenträger



Inspektionsende, Schachtende

Inspektionsende, Schachtende

Foto 028

Video

Tiefe 2,52 m

Zustand DDB

Position

Datenträger

