



KSM
UMWELTDIENSTE



Schacht-Stammdaten

Schacht 02163M0030

Rechtswert 360136,708
Hochwert 5560109,754

Sohlhöhe 424,579 mNN
Deckelhöhe 425,579 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,80 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Alfien
Straße Kirchstrasse
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl. 3
Einstiegshilfe Nein
Art Einstiegshilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht Nein
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel 0,63 m
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe 5
Höhe Auflageringe 45 cm
Material Grauguss

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,70 m

Abdeckplatte Nein
Konus Ja
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 1,35 m

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Beton

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,30 m

Gerinneform wenn keine der aufgeführten Quellen zutrifft
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Beton



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 02163M0030

Rechtswert 360136,708
Hochwert 5560109,754

Sohlhöhe 424,579 mNN
Deckelhöhe 425,579 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,80 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Alfien
Straße Kirchstrasse
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl. 3
Einstiegshilfe Nein
Art Einstiegshilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht Nein
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel 0,63 m
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe 5
Höhe Auflageringe 45 cm
Material Grauguss

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,70 m

Abdeckplatte Nein
Konus Ja
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 1,35 m

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Beton

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,30 m

Gerinneform wenn keine der aufgeführten Quellen zutrifft
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Beton



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 02163M0030

Rechtswert 360136,708

Hochwert 5560109,754

Sohlhöhe 424,579 mNN

Deckelhöhe 425,579 mNN

Inspektion 24.03.2026

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
	031		0,00	DDB			Inspektionsanfang, Schachtanfang
	032		0,07	DCM.A	A		Pos: 12 - 12; Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
1			0,59	DAR.Z	A		Pos: 9; Schäden an Abdeckung oder Rahmen, anderer Schaden, Auflageringe > 25 cm
			1,24	DCO.A	D		Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 1000mm, Breite = 1000mm
2	035		2,05	DCA.Z.Y	F		Pos: 6; anderer Anschluss, nicht erkennbar, Anschluss auf der Schachtwand
			2,05	DCG.A.A	F		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm
3	036		2,05	DAH.C	F		Pos: 6; schadhafter Anschluss, teilweise Spalt am Anschlussumfang
4	037		2,05	DAO	F		Pos: 6; Boden sichtbar
5	040		2,05	DAC.B	F		Anfang (1): Pos: 6; fehlende Teile, Länge = 700mm
6	033		2,25	DCA.Z.Y	F		Pos: 2; anderer Anschluss, nicht erkennbar, Anschluss auf der Schachtwand
			2,25	DCG.A.A	F		Pos: 2; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
7	034		2,25	DAH.D	F		Pos: 2; schadhafter Anschluss, beschädigt, Rohrende angeschlagen
8	043		2,60	DAC.B	F		(1): Pos: 12 - 8; fehlende Teile, Länge = 700mm
9	044		2,80	DAC.B	F		Pos: 2; fehlende Teile, Länge = 230mm
10	045		2,80	DAO	F		Pos: 2; Boden sichtbar
11	038		2,80	DCA.B.Y	I		Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar, Anschluss in der Sohle
			2,80	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm
12	041		2,80	DAH.C	I		Pos: 12; schadhafter Anschluss, teilweise Spalt am Anschlussumfang
13	042		2,80	DAO	I		Pos: 12; Boden sichtbar
14			2,80	DAC.B	F		Ende(1): Pos: 12 - 8; fehlende Teile, Länge = 700mm
	039		2,80	DDB			Inspektionsende, Schachtende



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	02163M0030	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Kirchstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Inspektionsanfang, Schachtanfang

Inspektionsanfang, Schachtanfang



Foto 031

Video

Tiefe 0,00 m

Zustand DDB

Position

Datenträger

Pos: 12 - 12; Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft

Pos: 12 - 12; Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft



Foto 032

Video

Tiefe 0,07 m

Zustand DCM.A

Position 12 - 12

Datenträger

Schachtbildbericht

Schacht	02163M0030	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Kirchstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 6; anderer Anschluss, nicht erkennbar, Anschluss auf der Schachtwand

Pos: 6; anderer Anschluss, nicht erkennbar, Anschluss auf der Schachtwand

Foto **035**

Video

Tiefe 2,05 m

Zustand DCA.Z.Y

Position 6

Datenträger



Pos: 6; schadhafter Anschluss, teilweise Spalt am Anschlussumfang

Pos: 6; schadhafter Anschluss, teilweise Spalt am Anschlussumfang

Foto **036**

Video

Tiefe 2,05 m

Zustand DAH.C

Position 6

Datenträger





KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	02163M0030	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Kirchstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 6; Boden sichtbar

Foto **037**

Video

Tiefe 2,05 m

Zustand DAO

Position 6

Datenträger



Anfang (1): Pos: 6; fehlende Teile,
Länge = 700mm

(A) Anfang (1): Pos: 6; fehlende Teile, Länge = 700mm

Foto **040**

Video

Tiefe 2,05 m

Zustand DAC.B

Position 6

Datenträger



Schachtbildbericht

Schacht	02163M0030	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Kirchstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 2; anderer Anschluss, nicht erkennbar, Anschluss auf der Schachtwand

Pos: 2; anderer Anschluss, nicht erkennbar, Anschluss auf der Schachtwand

Foto 033

Video

Tiefe 2,25 m

Zustand DCA.Z.Y

Position 2

Datenträger



Pos: 2; schadhafter Anschluss, beschädigt, Rohrende angeschlagen

Pos: 2; schadhafter Anschluss, beschädigt, Rohrende angeschlagen

Foto 034

Video

Tiefe 2,25 m

Zustand DAH.D

Position 2

Datenträger



Schachtbildbericht

Schacht	02163M0030	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Kirchstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

(1): Pos: 12 - 8; fehlende Teile,
Länge = 700mm

(C) (1): Pos: 12 - 8; fehlende Teile, Länge = 700mm

Foto **043**

Video

Tiefe 2,60 m

Zustand **DAC.B**

Position 12 - 8

Datenträger



Pos: 2; fehlende Teile, Länge =
230mm

Pos: 2; fehlende Teile, Länge = 230mm

Foto **044**


Video

Tiefe 2,80 m

Zustand **DAC.B**

Position 2

Datenträger

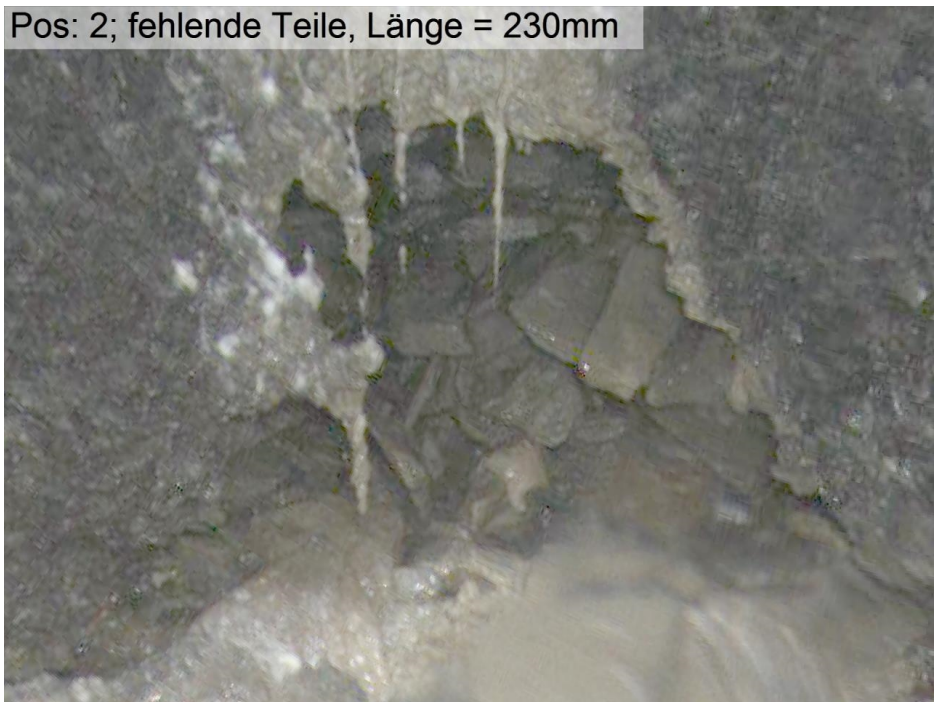



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	02163M0030	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Kirchstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 2; Boden sichtbar

Pos: 2; Boden sichtbar



Foto 045

Video

Tiefe 2,80 m

Zustand DAO

Position 2

Datenträger

Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar, Anschluss in der Sohle

Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar, Anschluss in der Sohle



Foto 038

Video

Tiefe 2,80 m

Zustand DCA.B.Y

Position 12

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	02163M0030	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Kirchstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 12; schadhafter Anschluss,
teilweise Spalt am Anschlussumfang

Pos: 12; schadhafter Anschluss, teilweise Spalt am
Anschlussumfang



Foto 041

Video

Tiefe 2,80 m

Zustand DAH.C

Position 12

Datenträger

Pos: 12; Boden sichtbar

Pos: 12; Boden sichtbar



Foto 042

Video

Tiefe 2,80 m

Zustand DAO

Position 12

Datenträger

Schachtbildbericht

Schacht	02163M0030	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Kirchstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Inspektionsende, Schachtende

Inspektionsende, Schachtende



Foto **039**

Video

Tiefe 2,80 m

Zustand **DDB**

Position

Datenträger