



KSM
UMWELTDIENSTE



Schacht-Stammdaten

Schacht 02999M0190

Rechtswert 360135,385
Hochwert 5560152,104

Sohlhöhe 422,096 mNN
Deckelhöhe 424,666 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,57 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Alfien
Straße Raiffeisenstrasse
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl. 4
Einstiegshilfe Nein
Art Einstiegshilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht Nein
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel 0,63 m
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe 2
Höhe Auflageringe 20 cm
Material unterschiedliche Werkstoffe

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 1,60 m

Abdeckplatte Nein
Konus Ja
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,25 m

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Beton

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,25 m

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Beton



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 02999M0190

Rechtswert 360135,385
Hochwert 5560152,104

Sohlhöhe 422,096 mNN
Deckelhöhe 424,666 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,57 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Alfien
Straße Raiffeisenstrasse
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl. 4
Einstiegshilfe Nein
Art Einstiegshilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht Nein
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel 0,63 m
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe 2
Höhe Auflageringe 20 cm
Material unterschiedliche Werkstoffe

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 1,60 m

Abdeckplatte Nein
Konus Ja
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,25 m

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Beton

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,25 m

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Beton



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht **02999M0190**

Rechtswert 360135,385

Hochwert 5560152,104

Sohlhöhe 422,096 mNN

Deckelhöhe 424,666 mNN

Inspektion 24.03.2026

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
	107		0,00	DDB			Inspektionsanfang, Schachtanfang
	108		0,12	DCM.A	A		Pos: 12 - 12; Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
	109		0,82	DCB.Z	D		Pos: 1; punktuelle Reparatur, Reparatur an Bauteilwandung, Manuelle Techniken (z.B. Spachtelung), Loch in Schachtwand verschlossen
			1,01	DCO.A	D		Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 1000mm, Breite = 1000mm
1	110		1,47	DCA.Z.Y	F		Pos: 1; anderer Anschluss, nicht erkennbar, Anschluss auf der Schachtwand
			1,47	DCG.A.A	F		Pos: 1; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
2	111		1,47	DAG	F		Pos: 1; einragender Anschluss, einr. Länge = 280mm
3	112		1,47	DBB.A	F		Pos: 12 - 12; anhaftende Stoffe, Inkrustation, Stärke = 2mm
4	113		2,42	DCA.A.A	H		Pos: 6; Anschluss im Auftritt, Gerinne im Auftritt
			2,42	DCG.A.A	H		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
5	114		2,55	DCA.B.Y	I		Pos: 8; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar, Anschluss in der Sohle
			2,55	DCG.A.A	I		Pos: 8; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm
6	115		2,57	DCA.B.Y	I		Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar, Anschluss in der Sohle
			2,57	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
	116		2,57	DDB			Inspektionsende, Schachtende



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht **02999M0190**

Rechtswert 360135,385

Hochwert 5560152,104

Sohlhöhe 422,096 mNN

Deckelhöhe 424,666 mNN

Inspektion 24.03.2026

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur

Bemerkung


Wetter kein Niederschlag

Temperatur


Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Grundriss Schacht

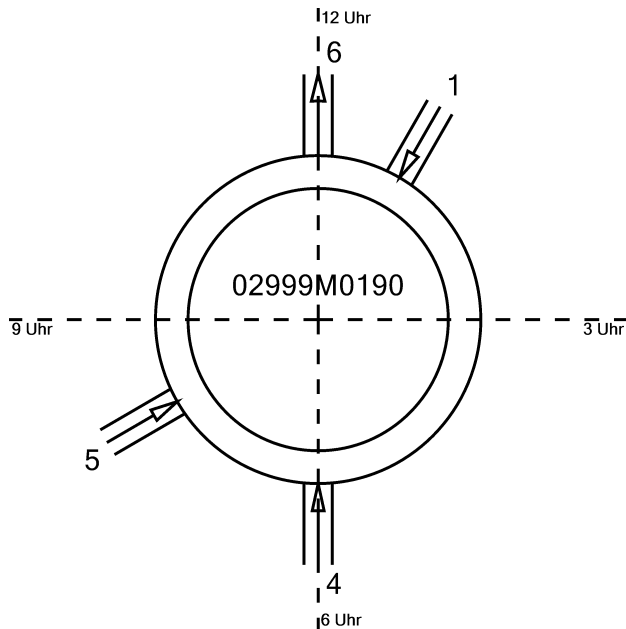

Abwicklung Schacht

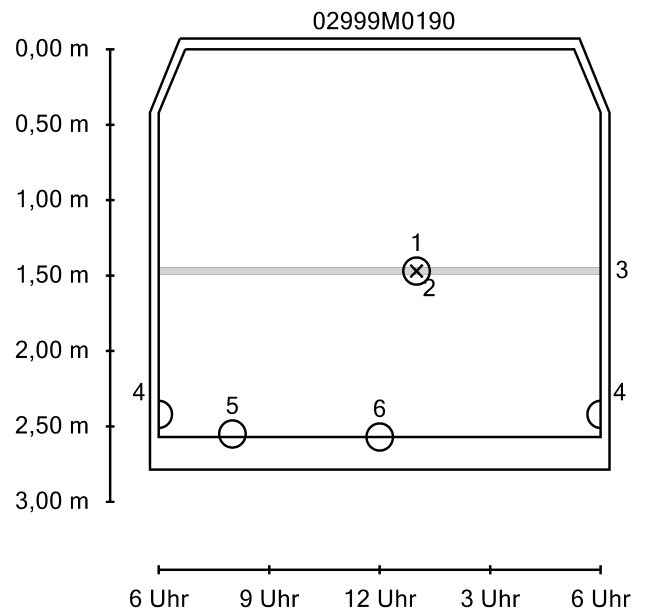



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht

02999M0190

Insp.datum

24.03.2026

Ort / Straße

Alflen / Raiffeisenstrasse

Kanalart

Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Inspektionsanfang, Schachtanfang

Inspektionsanfang, Schachtanfang



Foto

107

Video

Tiefe

0,00 m

Zustand

DDB

Position

Datenträger

Pos: 12 - 12; Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft

Pos: 12 - 12; Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft



Foto

108

Video

Tiefe

0,12 m

Zustand

DCM.A

Position

12 - 12

Datenträger

Schachtbildbericht

Schacht	02999M0190	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Raiffeisenstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 1; punktuelle Reparatur,
Reparatur an Bauteilwandung,
Manuelle Techniken (z.B.
Spachtelung), Loch in Schachtwand
verschlossen

Pos: 1; punktuelle Reparatur, Reparatur an
Bauteilwandung, Manuelle Techniken (z.B. Spachtelung),
Loch in Schachtwand verschlossen

Foto **109**

Video

Tiefe 0,82 m

Zustand DCB.Z

Position 1

Datenträger



Pos: 1; anderer Anschluss, nicht
erkennbar, Anschluss auf der
Schachtwand

Pos: 1; anderer Anschluss, nicht erkennbar, Anschluss
auf der Schachtwand

Foto **110**

Video

Tiefe 1,47 m

Zustand DCA.Z.Y

Position 1

Datenträger





KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	02999M0190	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Raiffeisenstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 1; einragender Anschluss, einr.
Länge = 280mm

Pos: 1; einragender Anschluss, einr. Länge = 280mm



Foto 111

Video

Tiefe 1,47 m

Zustand **DAG**

Position 1

Datenträger

Pos: 12 - 12; anhaftende Stoffe,
Inkrustation, Stärke = 2mm

Pos: 12 - 12; anhaftende Stoffe, Inkrustation, Stärke =
2mm



Foto 112

Video

Tiefe 1,47 m

Zustand **DBB.A**

Position 12 - 12

Datenträger

Schachtbildbericht

Schacht	02999M0190	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Raiffeisenstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 6; Anschluss im Auftritt, Gerinne im Auftritt

Pos: 6; Anschluss im Auftritt, Gerinne im Auftritt



Foto 113

Video

Tiefe 2,42 m

Zustand DCA.A.A

Position 6

Datenträger

Pos: 8; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar, Anschluss in der Sohle

Pos: 8; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar, Anschluss in der Sohle



Foto 114

Video

Tiefe 2,55 m

Zustand DCA.B.Y

Position 8

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	02999M0190	Insp.datum	24.03.2026
Ort / Straße	Alflen / Raiffeisenstrasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne,
nicht erkennbar, Anschluss in der
Sohle

Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar,
Anschluss in der Sohle

Foto 115

Video

Tiefe 2,57 m

Zustand DCA.B.Y

Position 12

Datenträger



Inspektionsende, Schachtende

Inspektionsende, Schachtende

Foto 116

Video

Tiefe 2,57 m

Zustand DDB

Position

Datenträger

