

Kanal-Wambach

Im Schützengrund 58

56566 Neuwied

Tel.: 02622-13001 - Fax 02622-13000

Schachtbericht

Schacht	14163M0070	Insp.-Nr.	28
Entwässerungsart	Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser	Insp.-Datum	26.01.2016

Lage

Ortsteil	Schmitt
Straße	Kirchstr.
Lage Oberfläche	Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschw.-gebiet	
Kommentar Lage	

Video

Bez. Videomedium	
Videoanfang	
Videoende	
Videomedium	

Untersuchungsdaten

Fotomedium	Digital Versatile Disk
Wasserhaltung	keine Maßnahme getroffen
Lage am Umfang	niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr
Bez.pkt. vertikal	Oberkante der Abdeckung
Bemerkung	

Insp. verfahren	anderes Verfahren
Untersucher	Herr Spiekermann
Wetter	kein Niederschlag
Temperatur	
Reinigung	ja

Stammdaten allgemein

Alte S. bezeichnung	
Strang	
Schachtfunktion	Schacht
Status	vorhanden (in Betrieb)
Innenschutz	
Art Auskleidung	
Einstieghilfen	nein
Art Steighilfe	zweiläufiger Steigeisengang
Material Steighilfe	Eisen
Kommentar	

Baujahr	
Schachttiefe	1,96 m
Anzahl Anschlüsse	5
Übergabeschacht	nein
Anzahl Deckel	1

Abdeckung

Deckeltyp	mit Belüftungsöffnung
Mat. Abdeckung	unterschiedliche Werkstoffe
Abdeckklasse	B
Schmutzfänger	ja
Anzahl Auflageringe	3

Länge Deckel	0,63 m
Breite Deckel	0,63 m
Höhe Auflageringe	30 cm

Aufbau

Material Aufbau	Beton
Form Aufbau	R
Abdeckplatte	nein
Konus Aufbau	ja

Länge Aufbau	1,00 m
Breite Aufbau	1,00 m
Höhe Aufbau	0,60 m

Untere Schachtzone

Material unten	Mauerwerk
Form unten	R
Übergangsplatte	nein
Konus unten	nein

Länge unten	1,00 m
Breite unten	1,00 m
Höhe unten	
Podest	ja

Unterteil

Material Unterteil	unterschiedliche Werkstoffe
Form Unterteil	R
Material Gerinne	Beton
Form Gerinne	0

Länge Unterteil	1,00 m
Breite Unterteil	1,00 m
Höhe Unterteil	

Schachtbericht

Schacht 14163M0070**Entwässerungsart** Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser**Insp.-Nr.** 28**Insp.-Datum** 26.01.2016

Foto	Video	Tiefe/m	Zustand	Ber. V	Beschreibung
		0,00	DDB		(1)Anfang > Inspektionsanfang; A
		0,00	DCM A	A	Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
084		0,01	DDA		Pos: 12; allgemeines Foto
085		0,02	DDA		Pos: 1; allgemeines Foto
086		0,03	DDA		Pos: 2; allgemeines Foto
		0,62	DCA B	C	Pos: 9; Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne
		0,62	DCG A A	C	Pos: 9; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 100mm, Breite = 100mm
		1,71	DCG A A	F	Pos: 7; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm, Breite = 250mm
		1,90	DCA B	H	Pos: 2; Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne
		1,90	DCG A A	H	Pos: 2; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 200mm, Breite = 200mm
		1,94	DCA B	H	Pos: 5; Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne
		1,94	DCG A A	H	Pos: 5; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 200mm, Breite = 200mm
		2,04	DCG A B	I	Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm, Breite = 250mm
		2,04	DDB		(1)Ende > Inspektionsende

Schachtgrafik

Schacht 14163M0070
Entwässerungsart Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser
Ort/Strasse Schmitt / Kirchstr.

Insp.-Nr. 28
Insp.-Datum 26.01.2016
Dimension 1,00 / 1,00

Schacht


Schacht
Baujahr
Schachttiefe 1,96 m

Abdeckung

Typ rund
Länge 0,63 m
Breite 0,63 m

Unterteil


Material MIX
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe
Gerinne B

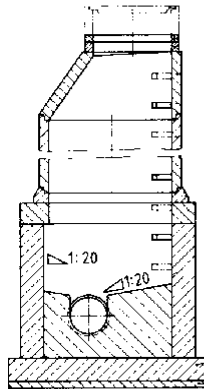**Aufbau**

Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,60 m
Abdeckplatte nein
Konus ja

Untere Schachtzone

Material unten MA
Übergangsplatte nein
Konus unten nein
Podest ja
Länge unten
Breite unten
Höhe unten

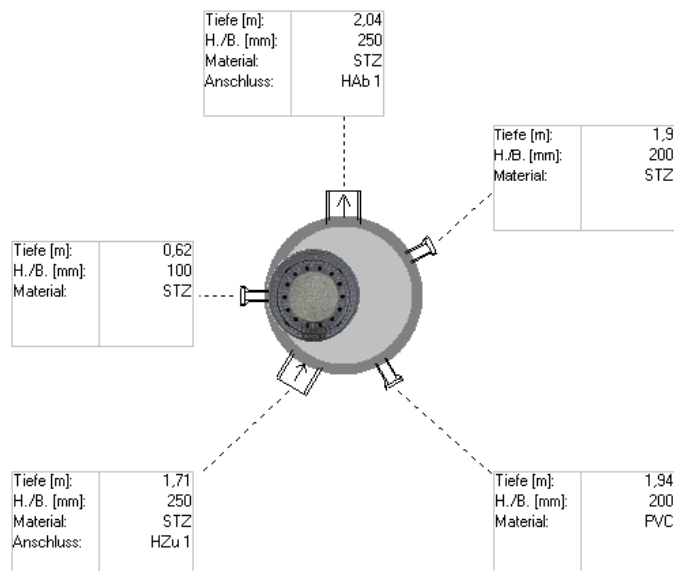

Schachtbildbericht

Schacht 14163M0070
Entwässerungsart Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser

Insp.-Nr. 28
Insp.-Datum 26.01.2016

Pos: 12; allgemeines Foto

Foto 084

Tiefe /m 0,01

Zustand DDA



Pos: 1; allgemeines Foto

Foto 085

Tiefe /m 0,02

Zustand DDA



Schachtbildbericht

Schacht 14163M0070

Entwässerungsart Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser

Insp.-Nr. 28

Insp.-Datum 26.01.2016

Pos: 2; allgemeines Foto

Foto 086

Tiefe /m 0,03

Zustand DDA

