



- Kanal-TV-Untersuchung mit Full HD-Qualität
- Rohruntersuchung
- Rohr- und Kanalreinigung
- Ortung
- 24 h Service



www.muellvertilger.de

G.Hilger GmbH
Im Bröhl 5 | 56651 Oberzissen
Telefon: 0 26 36 - 808 99 - 0
E-Mail: info@muellvertilger.de

Schachtbericht

Schacht	15257M0080	Insp.-Nr.	355
Entwässerungsart	Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser	Insp.-Datum	07.08.2018

Lage

Ortsteil Ulmen-Süd
Straße 257 / Weidenstraße
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschw.-gebiet
Kommentar Lage

Video

Bez. Videomedium
Videoanfang
Videoende
Videomedium Digital Versatile Disk (DVD)

Untersuchungsdaten

Fotomedium Digital Versatile Disk
Wasserhaltung
Lage am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr
Bez.pkt. vertikal Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung
Bemerkung

Insp. verfahren ausschließlich v. Schacht / Insp.
Untersucher Hr. Ermantraut
Wetter Regen
Temperatur
Reinigung ja

Stammdaten allgemein

Alte S. bezeichnung
Strang
Schachtfunktion Schacht
Status vorhanden (in Betrieb)
Innenschutz
Art Auskleidung
Einstieghilfen
Art Steighilfe zweiläufiger Steigeisengang
Material Steighilfe Eisen
Kommentar

Baujahr 2014
Schachttiefe 2,82 m
Anzahl Anschlüsse
Übergabeschacht
Anzahl Deckel 1
Rechtswert 355.902,541
Hochwert 5.563.585,659
Sohlhöhe NN. 418,148 mNN

Abdeckung

Deckeltyp ohne Belüftungsöffnung (geschlossen)
Mat. Abdeckung Beton
Abdeckklasse B
Schmutzfänger ja
Anzahl Auflageringe

Länge Deckel 0,65 m
Breite Deckel
Höhe Auflageringe
Deckelhöhe NN 420,968

Aufbau

Material Aufbau Beton
Form Aufbau R
Abdeckplatte
Konus Aufbau ja

Länge Aufbau
Breite Aufbau
Höhe Aufbau

Untere Schachtzone

Material unten Mauerwerk
Form unten R
Übergangsplatte
Konus unten

Länge unten
Breite unten
Höhe unten
Podest ja

Unterteil

Material Unterteil Beton
Form Unterteil R
Material Gerinne Beton
Form Gerinne 0

Länge Unterteil
Breite Unterteil
Höhe Unterteil



- Kanal-TV-Untersuchung mit Full HD-Qualität
- Rohruntersuchung
- Rohr- und Kanalreinigung
- Ortung
- 24 h Service



www.muellvertilger.de

G.Hilger GmbH
Im Brühl 5 | 56651 Oberzissen
Telefon: 0 26 36 - 808 99 - 0
E-Mail: info@muellvertilger.de

Schachtbericht

Schacht 15257M0080
Entwässerungsart Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser

Insp.-Nr. 355
Insp.-Datum 07.08.2018

Foto	Video	Tiefe/m	Zustand	Ber. V	Beschreibung
673		0,00	DDB		(1)Anfang > Inspektionsanfang; A
		0,10	DCM A	A	Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
		0,20	DDB		allgemeine Anmerkung; Einsteigen nicht möglich Steigeisen versetzt - Bitte Beachten -
		1,44	DCG A A	C	Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 200mm, Breite = 200mm
		1,47	DCG A A	C	Pos: 3; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 200mm, Breite = 200mm
		1,52	DCG A A	C	Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
		1,55	DCG A A	C	Pos: 8; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
		1,91	DCG A A	C	Pos: 5; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 200mm, Breite = 200mm
		2,04	DCG A A	F	Pos: 8; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 200mm, Breite = 200mm
		2,50	DCH B	H	Auftritt, nicht schadhaft
		2,90	DCG A A	I	Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 1.000mm, Breite = 1.000mm
		2,91	DCG A B	I	Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 1.000mm, Breite = 1.000mm
674		2,91	DDB		(1)Ende > Inspektionsende; B



- Kanal-TV-Untersuchung mit Full HD-Qualität
- Rohruntersuchung
- Rohr- und Kanalreinigung
- Ortung
- 24 h Service



www.muellvertilger.de

G.Hilger GmbH
Im Bröhl 5 | 56651 Oberzissen
Telefon: 0 26 36 - 808 99 - 0
E-Mail: info@muellvertilger.de

Schachtgrafik

Schacht 15257M0080
Entwässerungsart Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser
Ort/Strasse Ulmen-Süd / 257 - Weidenstraße

Insp.-Nr. 355
Insp.-Datum 07.08.2018
Dimension

Schacht


Schacht
Baujahr 2014
Schachttiefe 2,82 m
Sohlhöhe NN. 418,148 mNN

Abdeckung

Typ rund
Länge 0,65 m
Breite

Unterteil

Material B
Länge
Breite
Höhe
Gerinne B

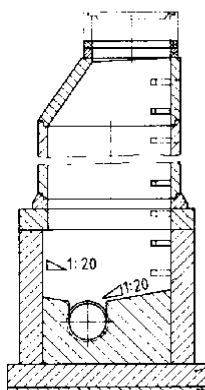


Aufbau

Länge
Breite
Höhe
Abdeckplatte
Konus ja

Untere Schachtzone

Material unten MA
Übergangsplatte
Konus unten
Podest ja
Länge unten
Breite unten
Höhe unten

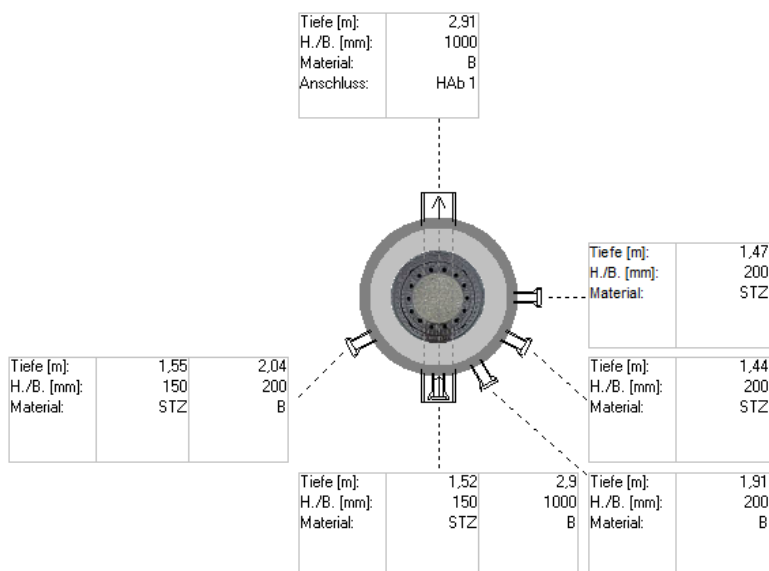



- Kanal-TV-Untersuchung mit Full HD-Qualität
- Rohruntersuchung
- Rohr- und Kanalreinigung
- Ortung
- 24 h Service



www.muellvertilger.de

G.Hilger GmbH
Im Bröhl 5 | 56651 Oberzissen
Telefon: 0 26 36 - 808 99 - 0
E-Mail: info@muellvertilger.de

Schachtbildbericht

Schacht 15257M0080
Entwässerungsart Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser

Insp.-Nr. 355
Insp.-Datum 07.08.2018

Inspektionsanfang; A

Foto 673

Tiefe /m 0,00

Zustand DDB Anfang



Inspektionsende; B

Foto 674

Tiefe /m 2,91

Zustand DDB Ende

