

Schacht-Stammdaten

Schacht 10116M0050

Rechtswert 358400,840

Hochwert 5557674,581

Sohlhöhe 405,353 mNN

Deckelhöhe 408,093 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,74 m

Baujahr

Status vorhanden (in Betrieb)

Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren

Straße Hauptstraße

Strang

Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr

Überschwem.geb.

Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.

Funktion Schacht

Anzahl Deckel 1

Anzahl Anschl.

Einstieghilfe Nein

Art Einstieghilfe einläufiger Steigeisengang

Mat. Steighilfen Eisen

Übergabeschacht Nein

Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich

Abw.art WGS

Bodenart

Wasserschutz

Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung

Deckelform rund

Länge Deckel 0,63 m

Breite Deckel 0,67 m

Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja

Anzahl Auflageringe

Höhe Auflageringe

Material Beton

Aufbau

Form eckig

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Abdeckplatte Nein

Konus Nein

Material Beton

Untere Schachtzone

Form eckig

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Übergangsplatte Nein

Konus Nein

Podest Nein

Material Mauerwerk

Unterteil

Form eckig

Länge 1,00 m

Breite 1,00 m

Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer

Gerinnematerial Steinzeug

Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10116M0050

Rechtswert 358400,840
Hochwert 5557674,581

Sohlhöhe 405,353 mNN
Deckelhöhe 408,093 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,74 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Hauptstraße
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe einläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht Nein
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel 0,67 m
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Beton

Aufbau

Form eckig
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Abdeckplatte Nein
Konus Nein
Material Beton

Untere Schachtzone

Form eckig
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Mauerwerk

Unterteil

Form eckig
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Steinzeug
Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10116M0050

Rechtswert 358400,840
Hochwert 5557674,581

Sohlhöhe 405,353 mNN
Deckelhöhe 408,093 mNN


Inspektion 25.10.2022

Vertikaler Bezug	Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung	Wetter	kein Niederschlag
Bezug am Umfang	niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr	Temperatur	
Insp.-Verfahren	Begehung	Wasserhaltung	keine Maßnahme getroffen
Untersucher	D.Ermantraut	Reinigung	Ja
Bemerkung			

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
129			0,00	DDB			Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang
			0,10	DCM.A	A		Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
			0,20	DAQ.C	C		schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, Anzahl = 2
			1,09	DCG.A.A	C		Pos: 5; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
			1,20	DCG.A.A	C		Pos: 9; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
			1,41	DCG.A.A	C		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 500mm
			2,46	DCH.B	H		Auftritt, nicht schadhaft
			2,69	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 500mm
130			2,70	DDB			Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende

458 -
Steigeisen
erneuern

Grundriss Schacht

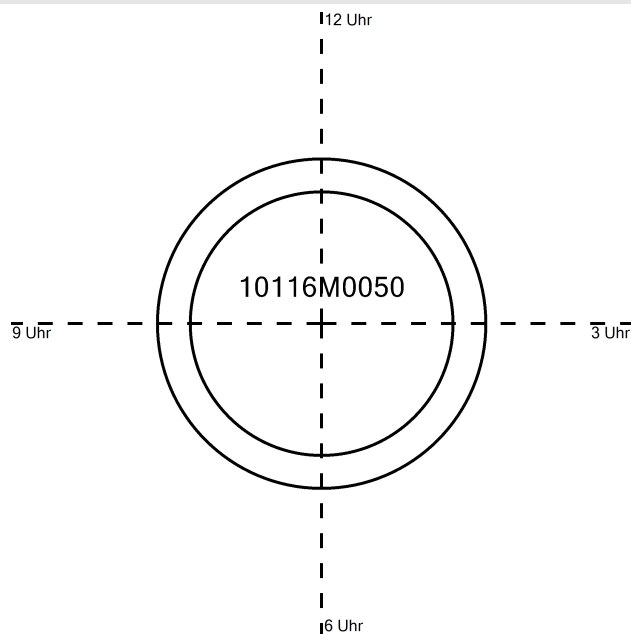

Schachtbildbericht

Schacht

10116M0050

Insp.datum

25.10.2022

Ort / Straße

Gillenbeuren / Hauptstraße

Kanalart

Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Anfang (1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsanfang

Foto **129**

Video

Entfernung 0,00 m

Zustand DDB

Position

Datenträger



Ende(1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsende

Foto **130**

Video

Entfernung 2,70 m

Zustand DDB

Position

Datenträger

