

## Schacht-Stammdaten

**Schacht** 10116M0060

**Rechtswert** 358388,518

**Hochwert** 5557648,121

**Sohlhöhe** 407,650 mNN

**Deckelhöhe** 410,110 mNN

### Stammdaten allgemein

**Schachttiefe** 2,46 m

**Baujahr**

**Status** vorhanden (in Betrieb)

**Kanalsystem** Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

**Kommentar**

### Lage

**Ortsteil** Gillenbeuren

**Straße** Hauptstraße

**Strang**

**Lage Oberfläche** Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr

**Überschwem.geb.**

**Kommentar Lage**

### Sonstiges

**Alte Objektbez.**

**Funktion** Schacht

**Anzahl Deckel** 1

**Anzahl Anschl.**

**Einstieghilfe** Nein

**Art Einstieghilfe** einläufiger Steigeisengang

**Mat. Steighilfen** Eisen

**Übergabeschacht** Nein

**Eigentum**

### Umweltparameter

**Abw.art Medium** häuslich

**Abw.art WGS**

**Bodenart**

**Wasserschutz**

**Grundwasser**

### Abdeckung

**Deckeltyp** mit Belüftungsöffnung

**Deckelform** rund

**Länge Deckel** 0,63 m

**Breite Deckel** 0,67 m

**Abdeckungsklasse** Klasse D

**Schmutzfänger** Ja

**Anzahl Auflageringe**

**Höhe Auflageringe**

**Material** Beton

### Aufbau

**Form** eckig

**Länge** 1,00 m

**Breite** 1,00 m

**Höhe**

**Abdeckplatte** Nein

**Konus** Nein

**Material** Beton

### Untere Schachtzone

**Form** eckig

**Länge** 1,00 m

**Breite** 1,00 m

**Höhe**

**Übergangsplatte** Nein

**Konus** Nein

**Podest** Nein

**Material** Mauerwerk

### Unterteil

**Form** eckig

**Länge** 1,00 m

**Breite** 1,00 m

**Höhe**

**Gerinneform** Kreis bis Kämpfer

**Gerinnematerial** Beton

**Material Unterteil** Beton

# Schachtbericht

**Schacht 10116M0060**

**Rechtswert** 358388,518  
**Hochwert** 5557648,121

**Sohlhöhe** 407,650 mNN  
**Deckelhöhe** 410,110 mNN

## Stammdaten allgemein

**Schachttiefe** 2,46 m  
**Baujahr**  
**Status** vorhanden (in Betrieb)  
**Kanalsystem** Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil  
**Kommentar**

## Lage

**Ortsteil** Gillenbeuren  
**Straße** Hauptstraße  
**Strang**  
**Lage Oberfläche** Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr  
**Überschwem.geb.**  
**Kommentar Lage**

## Sonstiges

**Alte Objektbez.**  
**Funktion** Schacht  
**Anzahl Deckel** 1  
**Anzahl Anschl.**  
**Einstieghilfe** Nein  
**Art Einstieghilfe** einläufiger Steigeisengang  
**Mat. Steighilfen** Eisen  
**Übergabeschacht** Nein  
**Eigentum**

## Umweltparameter

**Abw.art Medium** häuslich  
**Abw.art WGS**  
**Bodenart**  
**Wasserschutz**  
**Grundwasser**

## Abdeckung

**Deckeltyp** mit Belüftungsöffnung  
**Deckelform** rund  
**Länge Deckel** 0,63 m  
**Breite Deckel** 0,67 m  
**Abdeckungsklasse** Klasse D

**Schmutzfänger** Ja  
**Anzahl Auflageringe**  
**Höhe Auflageringe**  
**Material** Beton

## Aufbau

**Form** eckig  
**Länge** 1,00 m  
**Breite** 1,00 m  
**Höhe**

**Abdeckplatte** Nein  
**Konus** Nein  
**Material** Beton

## Untere Schachtzone

**Form** eckig  
**Länge** 1,00 m  
**Breite** 1,00 m  
**Höhe**

**Übergangsplatte** Nein  
**Konus** Nein  
**Podest** Nein  
**Material** Mauerwerk

## Unterteil

**Form** eckig  
**Länge** 1,00 m  
**Breite** 1,00 m  
**Höhe**

**Gerinneform** Kreis bis Kämpfer  
**Gerinnematerial** Beton  
**Material Unterteil** Beton

# Schachtbericht

**Schacht** 10116M0060

**Rechtswert** 358388,518

**Hochwert** 5557648,121

**Sohlhöhe** 407,650 mNN

**Deckelhöhe** 410,110 mNN

## Inspektion 25.10.2022

**Vertikaler Bezug** Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung

**Bezug am Umfang** niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

**Insp.-Verfahren** Begehung

**Untersucher** D.Ermantraut

**Bemerkung**

**Wetter** kein Niederschlag

**Temperatur**

**Wasserhaltung** keine Maßnahme getroffen


**Reinigung** Ja

| Nr. | Foto | Video | Tiefe | Zustand | Ber. | V | Beschreibung                                                                                         |
|-----|------|-------|-------|---------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 127  |       | 0,00  | DDB     |      |   | Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang                                                  |
|     |      |       | 0,10  | DCM.A   | A    |   | Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft                                            |
|     |      |       | 0,20  | DAQ.C   | C    |   | schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, Anzahl = 4                                          |
| 1   |      |       | 1,07  | DCA.Z   | C    |   | Pos: 7; anderer Anschluss, B                                                                         |
|     |      |       | 1,07  | DCG.A.A | C    |   | Pos: 7; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm   |
|     |      |       | 1,31  | DCG.A.A | C    |   | Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm   |
|     |      |       | 1,82  | DCG.A.A | I    |   | Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm   |
|     |      |       | 2,19  | DCH.A   | H    |   | Auftritt, schadhaft                                                                                  |
|     |      |       | 2,19  | DAF.B.A | H    |   | Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanisch                                             |
|     |      |       | 2,41  | DCG.A.B | I    |   | Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 500mm |
|     |      |       | 2,41  | DAF.B.A | I    |   | Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanisch                                             |
| 128 |      |       | 2,42  | DDB     |      |   | Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende                                                       |

467 - Steigeisen erneuern

472 - Berme sanieren

## Grundriss Schacht

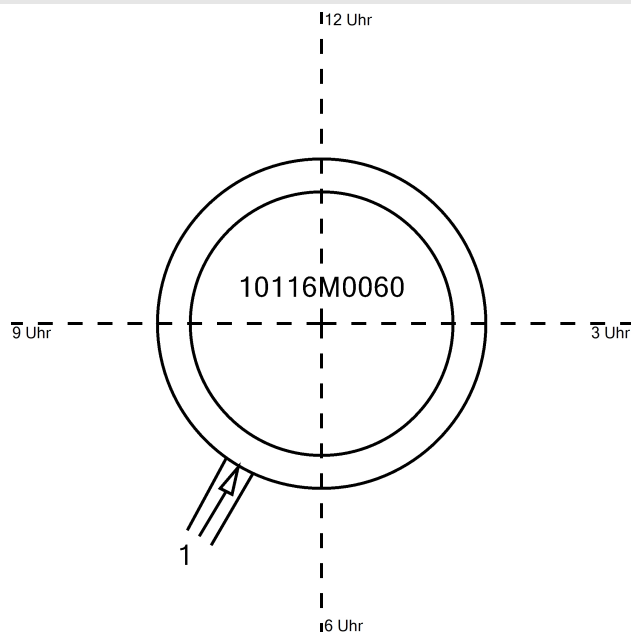

# Schachtbildbericht

**Schacht**

**10116M0060**

**Insp.datum**

25.10.2022

**Ort / Straße**

Gillenbeuren / Hauptstraße

**Kanalart**

Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Anfang (1): allgemeine Anmerkung,  
Inspektionsanfang

**Foto** **127**

**Video**

**Entfernung** 0,00 m

**Zustand** DDB

**Position**

**Datenträger**



Ende(1): allgemeine Anmerkung,  
Inspektionsende

**Foto** **128**

**Video**

**Entfernung** 2,42 m

**Zustand** DDB

**Position**

**Datenträger**

