

Schacht-Stammdaten

Schacht 10116M0070

Rechtswert 358366,546
Hochwert 5557604,623

Sohlhöhe 411,212 mNN
Deckelhöhe 413,942 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,73 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Hauptstraße
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe einläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht Nein
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel 0,67 m
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Beton

Aufbau

Form eckig
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Abdeckplatte Nein
Konus Nein
Material Beton

Untere Schachtzone

Form eckig
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Mauerwerk

Unterteil

Form eckig
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Steinzeug
Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10116M0070

Rechtswert 358366,546
Hochwert 5557604,623

Sohlhöhe 411,212 mNN
Deckelhöhe 413,942 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,73 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Hauptstraße
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe einläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht Nein
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel 0,67 m
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Beton

Aufbau

Form eckig
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Abdeckplatte Nein
Konus Nein
Material Beton

Untere Schachtzone

Form eckig
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Mauerwerk

Unterteil

Form eckig
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Steinzeug
Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10116M0070

Rechtswert 358366,546
Hochwert 5557604,623

Sohlhöhe 411,212 mNN
Deckelhöhe 413,942 mNN


Inspektion 25.10.2022

Vertikaler Bezug Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung
Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr
Insp.-Verfahren Begehung
Untersucher D.Ermantraut
Bemerkung

Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung	
125			0,00	DDB			Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	478 - Schmutzfänger erneuern
			0,10	DCM.A	A		Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft	
			0,20	DAQ.C	C		schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, Anzahl = 3	479 - Steigeisen erneuern
			1,53	DCG.A.A	C		Pos: 3; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm	
			1,57	DCG.A.A	C		Pos: 8; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm	
			2,51	DCG.A.A	H		Pos: 1; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm	
			2,55	DCH.A	H		Auftritt, schadhaft	483 - keine Sanierung notwendig
			2,55	DAF.B.A	I		Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanisch	
			2,72	DCG.A.A	I		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm	
			2,72	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm	
126			2,73	DDB			Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	

Grundriss Schacht

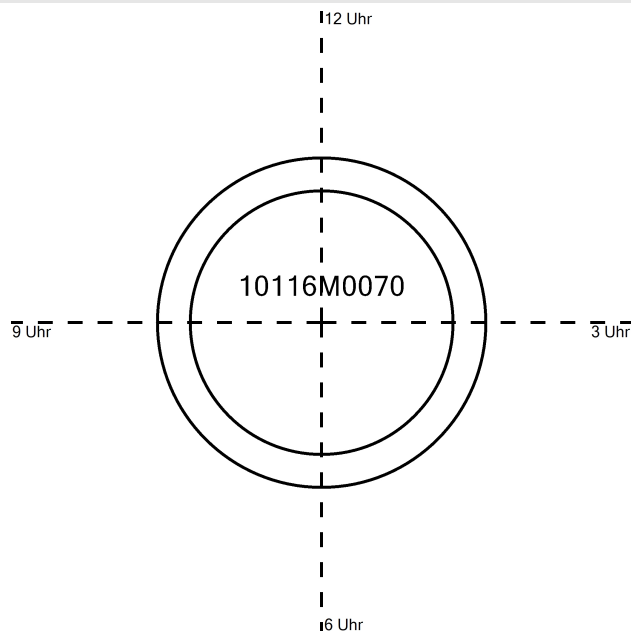

Schachtbildbericht

Schacht

10116M0070

Insp.datum

25.10.2022

Ort / Straße

Gillenbeuren / Hauptstraße

Kanalart

Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Anfang (1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsanfang

Foto **125**

Video

Entfernung 0,00 m

Zustand DDB

Position

Datenträger



Ende(1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsende

Foto **126**

Video

Entfernung 2,73 m

Zustand DDB

Position

Datenträger

