

Schacht-Stammdaten

Schacht 10116M0240

Rechtswert 358470,089
Hochwert 5557928,003

Sohlhöhe 401,774 mNN
Deckelhöhe 406,644 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 4,87 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Hauptstraße
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Beton

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Abdeckplatte
Konus Ja
Material Mauerwerk

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Mauerwerk

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10116M0240

Rechtswert 358470,089
Hochwert 5557928,003

Sohlhöhe 401,774 mNN
Deckelhöhe 406,644 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 4,87 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Hauptstraße
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Beton

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Abdeckplatte
Konus Ja
Material Mauerwerk

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Mauerwerk

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10116M0240

Rechtswert 358470,089

Hochwert 5557928,003

Sohlhöhe 401,774 mNN

Deckelhöhe 406,644 mNN

Inspektion 26.10.2022

Vertikaler Bezug Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren Begehung

Untersucher D.Ermantraut

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen


Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
	197		0,00	DDB			Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang
			0,10	DCM.A	A		Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
			0,20	DAQ.C	C		schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, Anzahl = 10
1			1,10	DCA.Z	C		Pos: 3; anderer Anschluss, STZ
			1,10	DCG.A.A	C		Pos: 3; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
2			1,12	DCA.Z	C		Pos: 9; anderer Anschluss, STZ
			1,12	DCG.A.A	C		Pos: 9; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
			1,13	DCG.A.A	C		Pos: 3; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
			4,69	DCH.B	H		Auftritt, nicht schadhaft
			4,92	DCG.A.A	I		Pos: 7; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm
			4,92	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm
	198		4,93	DDB			Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende

641 -
Schmutzfang
erneuern

642 -
Steigeisen
erneuern

Grundriss Schacht

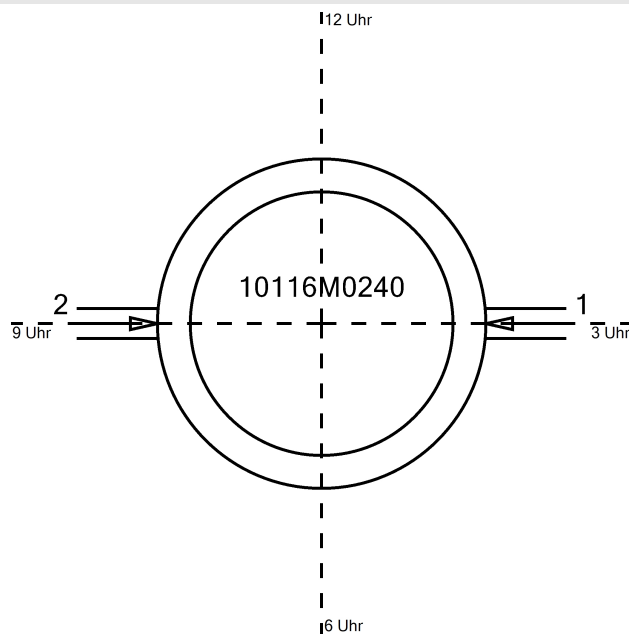

Schachtbildbericht

Schacht

10116M0240

Insp.datum

26.10.2022

Ort / Straße

Gillenbeuren / Hauptstraße

Kanalart

Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Anfang (1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsanfang

Foto **197**

Video

Entfernung 0,00 m

Zustand DDB

Position

Datenträger



Ende(1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsende

Foto **198**

Video

Entfernung 4,93 m

Zustand DDB

Position

Datenträger

