

Schacht-Stammdaten

Schacht 10116M0270

Rechtswert 358530,145
Hochwert 5558065,426

Sohlhöhe 400,638 mNN
Deckelhöhe 402,718 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,08 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Hauptstraße
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Nein
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Nichtidentifiziertes Eisen und Stahl

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Abdeckplatte
Konus Ja
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Beton

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Steinzeug
Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10116M0270

Rechtswert 358530,145
Hochwert 5558065,426

Sohlhöhe 400,638 mNN
Deckelhöhe 402,718 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,08 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Gillenbeuren
Straße Hauptstraße
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Schacht
Anzahl Deckel
Anzahl Anschl.
Einstieghilfe Nein
Art Einstieghilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,63 m
Breite Deckel
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Nein
Anzahl Auflageringe
Höhe Auflageringe
Material Nichtidentifiziertes Eisen und Stahl

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Abdeckplatte
Konus Ja
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Beton

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Steinzeug
Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht 10116M0270

Rechtswert 358530,145

Hochwert 5558065,426

Sohlhöhe 400,638 mNN

Deckelhöhe 402,718 mNN

Inspektion 27.10.2022

Vertikaler Bezug Sohlage der tiefsten angeschlossenen Rohrleitung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren Begehung

Untersucher D.Ermantraut

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen


Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
	235		0,00	DDB			Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang
			0,10	DCM.B	A		Schmutzfänger unter Abdeckung, fehlt
			0,20	DAQ.C	C		schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, Anzahl = 5
			1,65	DCG.A.A	C		Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
			1,76	DCG.A.A	C		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 400mm
1			2,02	DCA.Z	I		Pos: 4; anderer Anschluss, STZ
			2,02	DCG.A.A	I		Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
2			2,10	DCA.Z	I		Pos: 6; anderer Anschluss, STZ
			2,10	DCG.A.A	I		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
			2,11	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm
	236		2,12	DDB			Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende

669 - Schmutzfang setzen

670 - Steigeisen erneuern

Grundriss Schacht

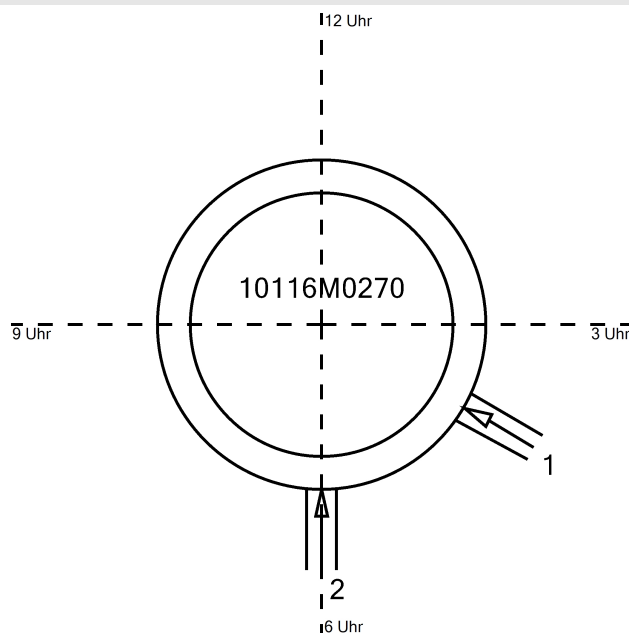

Schachtbildbericht

Schacht

10116M0270

Insp.datum

27.10.2022

Ort / Straße

Gillenbeuren / Hauptstraße

Kanalart

Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Anfang (1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsanfang

Foto **235**

Video

Entfernung 0,00 m

Zustand DDB

Position

Datenträger



Ende(1): allgemeine Anmerkung,
Inspektionsende

Foto **236**

Video

Entfernung 2,12 m

Zustand DDB

Position

Datenträger

