

Schacht-Stammdaten

Schacht 12043M0070

Rechtswert	357229,842	Sohlhöhe	402,895 mNN
Hochwert	5554796,554	Deckelhöhe	404,545 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe	1,65 m
Baujahr	
Status	vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar	

Lage

Ortsteil	Lutzerath
Straße	Auf dem Hof
Strang	
Lage Oberfläche	Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.	
Kommentar Lage	

Sonstiges

Alte Objektbez.	12043M0070
Funktion	Kontrollschacht
Anzahl Deckel	1
Anzahl Anschl.	2
Einstiegshilfe	Nein
Art Einstiegshilfe	zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen	Eisen
Übergabeschacht	
Eigentum	

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp	ohne Belüftungsöffnung (geschlossen)	Schmutzfänger	Nein
Deckelform	rund	Anzahl Auflageringe	3
Länge Deckel	0,65 m	Höhe Auflageringe	40 cm
Breite Deckel	0,65 m	Material	unterschiedliche Werkstoffe
Abdeckungsklasse	Klasse C		

Aufbau

Form	rund	Abdeckplatte	Nein
Länge	1,00 m	Konus	Ja
Breite	1,00 m	Material	Beton
Höhe	0,65 m		

Untere Schachtzone

Form	rund	Übergangsplatte	Nein
Länge	1,00 m	Konus	Nein
Breite	1,00 m	Podest	Nein
Höhe	0,15 m	Material	Beton

Unterteil

Form	rund	Gerinneform	Kreis bis Kämpfer
Länge	1,00 m	Gerinnematerial	Steinzeug
Breite	1,00 m	Material Unterteil	Beton
Höhe	0,30 m		



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 12043M0070

Rechtswert 357229,842
Hochwert 5554796,554

Sohlhöhe 402,895 mNN
Deckelhöhe 404,545 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 1,65 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Lutzerath
Straße Auf dem Hof
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez. 12043M0070
Funktion Kontrollschacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl. 2
Einstiegshilfe Nein
Art Einstiegshilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp ohne Belüftungsöffnung (geschlossen)
Deckelform rund
Länge Deckel 0,65 m
Breite Deckel 0,65 m
Abdeckungsklasse Klasse C

Schmutzfänger Nein
Anzahl Auflageringe 3
Höhe Auflageringe 40 cm
Material unterschiedliche Werkstoffe

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,65 m

Abdeckplatte Nein
Konus Ja
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,15 m

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Beton

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,30 m

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Steinzeug
Material Unterteil Beton

Schachtbericht

Schacht **12043M0070**

Rechtswert 357229,842

Hochwert 5554796,554

Sohlhöhe 402,895 mNN

Deckelhöhe 404,545 mNN

Inspektion 05.11.2024

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur Mies

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
	057		0,00	DDB	A		Inspektionsanfang, Schachtanfang
1	058		0,41	DAR.Z	A		Pos: 12 - 12; Schäden an Abdeckung oder Rahmen, anderer Schaden, Auflagering gemauert, nicht fachgerecht
2	060		0,56	DAQ.B	D		Pos: 9; schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, Anzahl = 2
3	059		0,59	DAR.Z	A		Pos: 8; Schäden an Abdeckung oder Rahmen, anderer Schaden, Auflageringe zu hoch
	063		1,54	CED.STZ			Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Steinzeug
4	064		1,67	DCA.B.Y	I		Pos: 6; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar, Anschluss in der Sohle
			1,67	DCG.A.A	I		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
5	065		1,67	DAH.D	I		Pos: 6; schadhafter Anschluss, beschädigt, Anschluss nicht fachgerecht im Schacht angeschlossen, Fehlen von Teilen
6	066		1,69	DCA.B.Y	I		Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar, Anschluss in der Sohle
			1,69	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
	067		1,69	DDB	J		Inspektionsende, Schachtende



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 12043M0070

Rechtswert 357229,842

Hochwert 5554796,554

Sohlhöhe 402,895 mNN

Deckelhöhe 404,545 mNN

Inspektion 05.11.2024

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur Mies

Bemerkung


Wetter kein Niederschlag

Temperatur


Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Grundriss Schacht

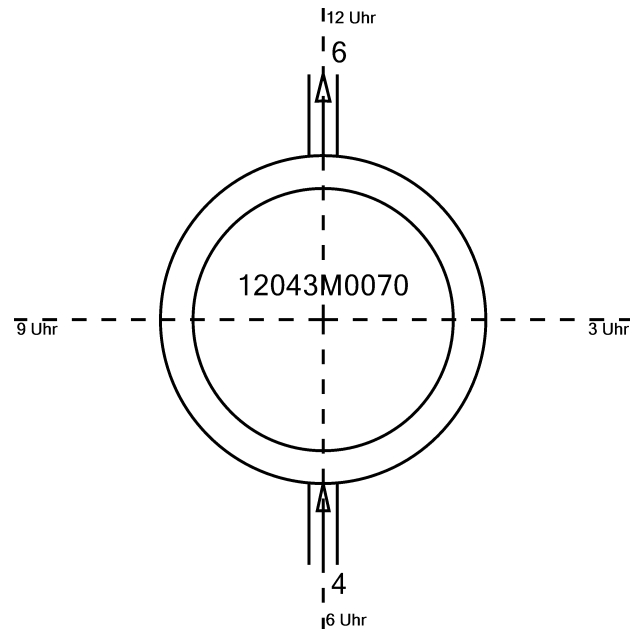

Abwicklung Schacht

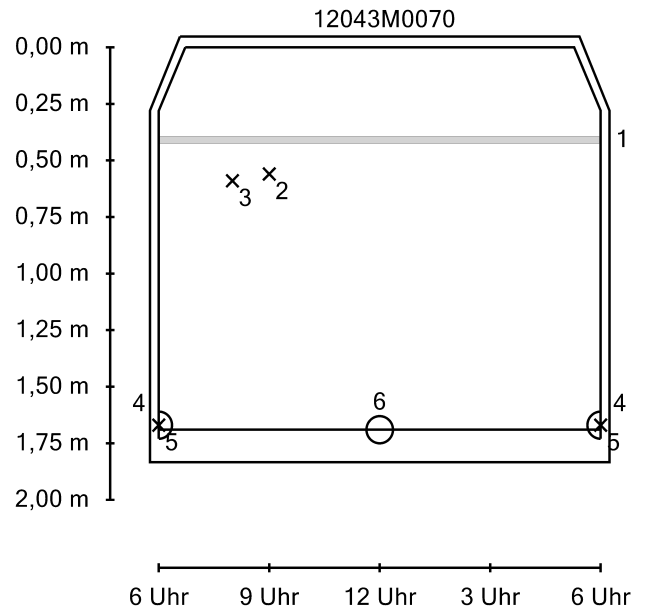



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12043M0070	Insp.datum	05.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Auf dem Hof		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Inspektionsanfang, Schachtanfang

Inspektionsanfang, Schachtanfang



Foto 057

Video

Tiefe 0,00 m

Zustand DDB

Position

Datenträger

Pos: 12 - 12; Schäden an Abdeckung oder Rahmen, anderer Schaden, Auflagering gemauert, nicht fachgerecht

Pos: 7; Schäden an Abdeckung oder Rahmen, anderer Schaden, Auflagering gemauert, nicht fachgerecht

Foto 058


Video

Tiefe 0,41 m

Zustand DAR.Z

Position 12 - 12

Datenträger

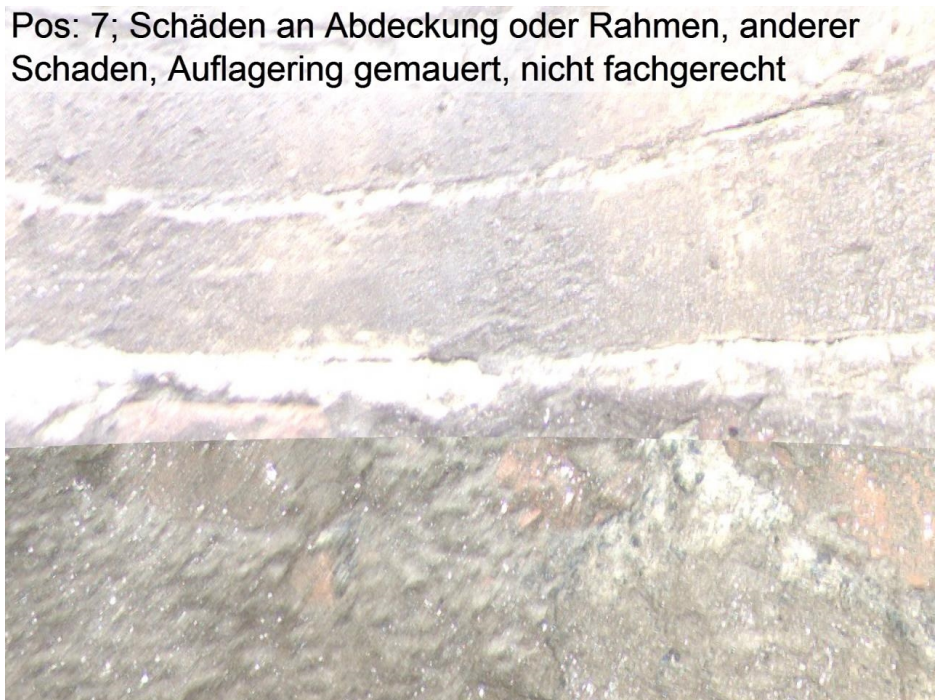



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12043M0070	Insp.datum	05.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Auf dem Hof		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 9; schadhafte Steighilfen,
fehlendes Steigeisen, Anzahl = 2

Pos: 9; schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen,
Anzahl = 2



Foto 060

Video

Tiefe 0,56 m

Zustand DAQ.B

Position 9

Datenträger

Pos: 8; Schäden an Abdeckung oder
Rahmen, anderer Schaden,
Auflageringe zu hoch

Pos: 8; Schäden an Abdeckung oder Rahmen, anderer
Schaden, Auflageringe zu hoch



Foto 059

Video

Tiefe 0,59 m

Zustand DAR.Z

Position 8

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12043M0070	Insp.datum	05.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Auf dem Hof		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Veränderte Grundlageninformation,
Werkstoff, Steinzeug

Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Steinzeug



Foto 063

Video

Tiefe 1,54 m

Zustand CED.STZ

Position

Datenträger

Pos: 6; freier Zulauf ins Gerinne,
nicht erkennbar, Anschluss in der
Sohle

Pos: 6; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar,
Anschluss in der Sohle



Foto 064

Video

Tiefe 1,67 m

Zustand DCA.B.Y

Position 6

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12043M0070	Insp.datum	05.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Auf dem Hof		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 6; schadhafter Anschluss,
beschädigt, Anschluss nicht
fachgerecht im Schacht
angeschlossen, Fehlen von Teilen

Pos: 6; schadhafter Anschluss, beschädigt, Anschluss
nicht fachgerecht im Schacht angeschlossen, Fehlen von
Teilen

Foto 065

Video

Tiefe 1,67 m

Zustand DAH.D

Position 6

Datenträger



Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne,
nicht erkennbar, Anschluss in der
Sohle

Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar,
Anschluss in der Sohle

Foto 066

Video

Tiefe 1,69 m

Zustand DCA.B.Y

Position 12

Datenträger





KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12043M0070	Insp.datum	05.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Auf dem Hof		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Inspektionsende, Schachtende

Foto **067**

Video

Tiefe 1,69 m

Zustand DDB

Position

Datenträger

