



KSM
UMWELTDIENSTE



Schacht-Stammdaten

Schacht 12054M0070

Rechtswert 357656,983
Hochwert 5554687,617

Sohlhöhe 415,887 mNN
Deckelhöhe 418,067 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,18 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Lutzerath
Straße Auf der Ramm
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez. 12054M0070
Funktion Kontrollschacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl. 4
Einstiegshilfe Nein
Art Einstiegshilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Galvanisiertes Eisen
Übergabeschacht
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,65 m
Breite Deckel
Abdeckungsklasse Klasse B

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe 4
Höhe Auflageringe 40 cm
Material Beton

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 1,20 m

Abdeckplatte
Konus Ja
Material Betonsegmente

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,98 m

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Mauerwerk



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 12054M0070

Rechtswert 357656,983
Hochwert 5554687,617

Sohlhöhe 415,887 mNN
Deckelhöhe 418,067 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,18 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Lutzerath
Straße Auf der Ramm
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez. 12054M0070
Funktion Kontrollschacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl. 4
Einstiegshilfe Nein
Art Einstiegshilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Galvanisiertes Eisen
Übergabeschacht
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,65 m
Breite Deckel
Abdeckungsklasse Klasse B

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe 4
Höhe Auflageringe 40 cm
Material Beton

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 1,20 m

Abdeckplatte
Konus Ja
Material Betonsegmente

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 0,98 m

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Mauerwerk



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 12054M0070

Rechtswert 357656,983

Hochwert 5554687,617

Sohlhöhe 415,887 mNN

Deckelhöhe 418,067 mNN

Inspektion 28.02.2025

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur Mies

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
			0,00	DDB	A		Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang
			0,00	DCO.A	A		Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 650mm
	068		0,10	DCM.A	A		Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
1	069		0,64	DAQ.C	F		schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, Anzahl = 4
			1,20	DCO.A	F		Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 1000mm
			1,20	CED.MA	F		Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Mauerwerk
2			1,84	DCA.B	F		Pos: 4; freier Zulauf ins Gerinne
	074		1,84	DCG.A.A	F		Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
3	075		1,84	DAH.E	F		Pos: 4; schadhafter Anschluss, verstopft
4			1,86	DCA.B	F		Pos: 8; freier Zulauf ins Gerinne
	072		1,86	DCG.A.A	F		Pos: 8; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
5	073		1,86	DAH.E	F		Pos: 8; schadhafter Anschluss, verstopft
6			2,16	DCA.B	F		Pos: 6; freier Zulauf ins Gerinne
	071		2,16	DCG.A.A	F		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
7			2,18	DCA.B	F		Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne
	070		2,18	DCG.A.B	F		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
			2,18	DDB	F		Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 12054M0070

Rechtswert 357656,983

Hochwert 5554687,617

Sohlhöhe 415,887 mNN

Deckelhöhe 418,067 mNN

Inspektion 28.02.2025

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur Mies

Bemerkung


Wetter kein Niederschlag

Temperatur


Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Grundriss Schacht

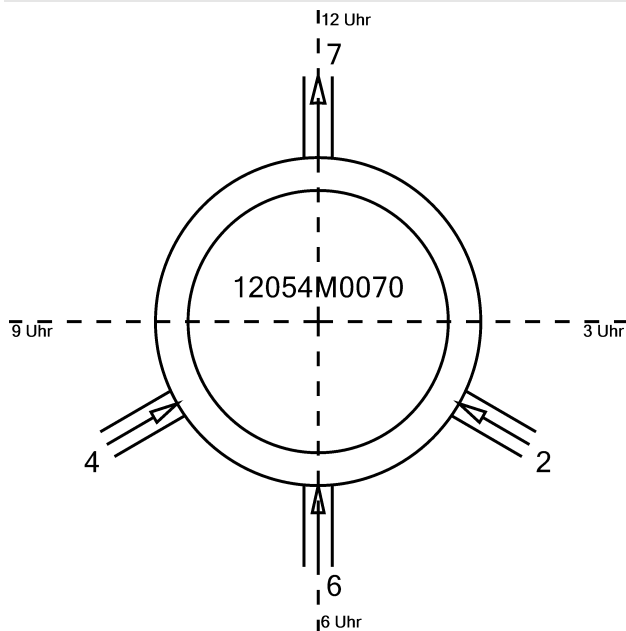

Abwicklung Schacht

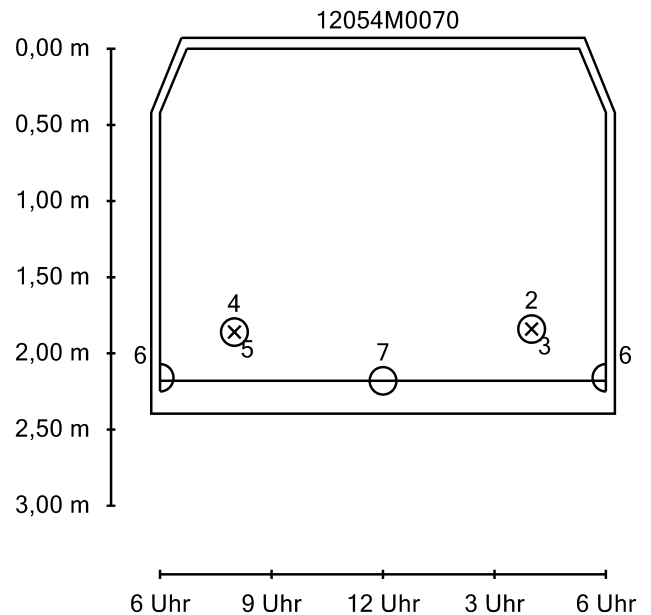



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12054M0070	Insp.datum	28.02.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Auf der Ramm		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Schmutzfänger unter Abdeckung,
vorhanden, nicht schadhaft

Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht
schadhaft



Foto 068

Video

Tiefe 0,10 m

Zustand DCM.A

Position

Datenträger

schadhafte Steighilfen, korrodiertes
Steigeisen, Anzahl = 4

schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, Anzahl =
4



Foto 069

Video

Tiefe 0,64 m

Zustand DAQ.C

Position

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12054M0070	Insp.datum	28.02.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Auf der Ramm		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 4; Anschlussleitung,
kreisförmig, entwässert in Schacht
oder Inspektionsöffnung, Höhe =
150mm

Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in
Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm



Foto 074

Video

Tiefe 1,84 m

Zustand DCG.A.A

Position 4

Datenträger

Pos: 4; schadhafter Anschluss,
verstopft

Pos: 4; schadhafter Anschluss, verstopft



Foto 075

Video

Tiefe 1,84 m

Zustand DAH.E

Position 4

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12054M0070	Insp.datum	28.02.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Auf der Ramm		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 8; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm

Foto 072

Video

Tiefe 1,86 m

Zustand DCG.A.A

Position 8

Datenträger

Pos: 8; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm



Pos: 8; schadhafter Anschluss, verstopft

Foto 073

Video

Tiefe 1,86 m

Zustand DAH.E

Position 8

Datenträger

Pos: 8; schadhafter Anschluss, verstopft





KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12054M0070	Insp.datum	28.02.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Auf der Ramm		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 6; Anschlussleitung,
kreisförmig, entwässert in Schacht
oder Inspektionsöffnung, Höhe =
150mm

Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in
Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm



Foto 071

Video

Tiefe 2,16 m

Zustand DCG.A.A

Position 6

Datenträger

Pos: 12; Anschlussleitung,
kreisförmig, entwässert aus Schacht
oder Inspektionsöffnung, Höhe =
300mm

Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus
Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm



Foto 070

Video

Tiefe 2,18 m

Zustand DCG.A.B

Position 12

Datenträger