

Schacht-Stammdaten

Schacht 12054M0090

Rechtswert	357700,695	Sohlhöhe	419,671 mNN
Hochwert	5554612,876	Deckelhöhe	421,891 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe	2,22 m
Baujahr	
Status	vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar	

Lage

Ortsteil	Lutzerath
Straße	Auf der Ramm
Strang	
Lage Oberfläche	Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.	
Kommentar Lage	

Sonstiges

Alte Objektbez.	12054M0090
Funktion	Kontrollschacht
Anzahl Deckel	1
Anzahl Anschl.	5
Einstiegshilfe	Nein
Art Einstiegshilfe	zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen	Galvanisiertes Eisen
Übergabeschacht	
Eigentum	

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp	mit Belüftungsöffnung	Schmutzfänger	Ja
Deckelform	rund	Anzahl Auflageringe	6
Länge Deckel	0,65 m	Höhe Auflageringe	42 cm
Breite Deckel		Material	Beton
Abdeckungsklasse	Klasse B		

Aufbau

Form	rund	Abdeckplatte	
Länge	1,00 m	Konus	Ja
Breite	1,00 m	Material	Betonsegmente
Höhe	1,20 m		

Unterteil

Form	rund	Gerinneform	Kreis bis Kämpfer
Länge	1,00 m	Gerinnematerial	Beton
Breite	1,00 m	Material Unterteil	Mauerwerk
Höhe	1,02 m		



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 12054M0090

Rechtswert 357700,695
Hochwert 5554612,876

Sohlhöhe 419,671 mNN
Deckelhöhe 421,891 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,22 m
Baujahr
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar

Lage

Ortsteil Lutzerath
Straße Auf der Ramm
Strang
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez. 12054M0090
Funktion Kontrollschacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl. 5
Einstiegshilfe Nein
Art Einstiegshilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Galvanisiertes Eisen
Übergabeschacht
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp mit Belüftungsöffnung
Deckelform rund
Länge Deckel 0,65 m
Breite Deckel
Abdeckungsklasse Klasse B

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe 6
Höhe Auflageringe 42 cm
Material Beton

Aufbau

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 1,20 m

Abdeckplatte
Konus Ja
Material Betonsegmente

Unterteil

Form rund
Länge 1,00 m
Breite 1,00 m
Höhe 1,02 m

Gerinneform Kreis bis Kämpfer
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Mauerwerk

Schachtbericht

Schacht 12054M0090

Rechtswert 357700,695

Hochwert 5554612,876

Sohlhöhe 419,671 mNN

Deckelhöhe 421,891 mNN

Inspektion 28.02.2025

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur Mies

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
			0,00	DDB	A		Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang
			0,00	DCO.A	A		Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 650mm
	084		0,10	DCM.A	A		Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
1	085		0,73	DAQ.C	F		schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, Anzahl = 4
			1,20	DCO.A	F		Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 1000mm
			1,20	CED.MA	F		Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Mauerwerk
2			1,67	DCA.B	F		Pos: 3; freier Zulauf ins Gerinne
	093		1,67	DCG.A.A	F		Pos: 3; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 50mm
3			1,82	DCA.B	F		Pos: 8; freier Zulauf ins Gerinne
	089		1,82	DCG.A.A	F		Pos: 8; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
4	090		1,82	DAH.E	F		Pos: 8; schadhafter Anschluss, verstopft
5			1,88	DCA.B	F		Pos: 5; freier Zulauf ins Gerinne
	091		1,88	DCG.A.A	F		Pos: 5; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
6	092		1,88	DAH.E	F		Pos: 5; schadhafter Anschluss, verstopft
7			2,08	DCA.A.D	H		Pos: 5; Anschluss im Auftritt, Rohr unter dem Auftritt
	094		2,08	DCG.A.A	F		Pos: 5; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 100mm
8	095		2,08	DAH.D	F		Pos: 5; schadhafter Anschluss, beschädigt
9			2,20	DCA.B	F		Pos: 6; freier Zulauf ins Gerinne
	088		2,20	DCG.A.A	F		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm
10	086		2,22	DCH.A	H		Auftritt, schadhaft
11			2,22	DCA.B	F		Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne
	087		2,22	DCG.A.B	F		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm
			2,22	DDB	F		Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 12054M0090

Rechtswert 357700,695

Hochwert 5554612,876

Sohlhöhe 419,671 mNN

Deckelhöhe 421,891 mNN

Inspektion 28.02.2025

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur Mies

Bemerkung


Wetter kein Niederschlag

Temperatur


Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Grundriss Schacht

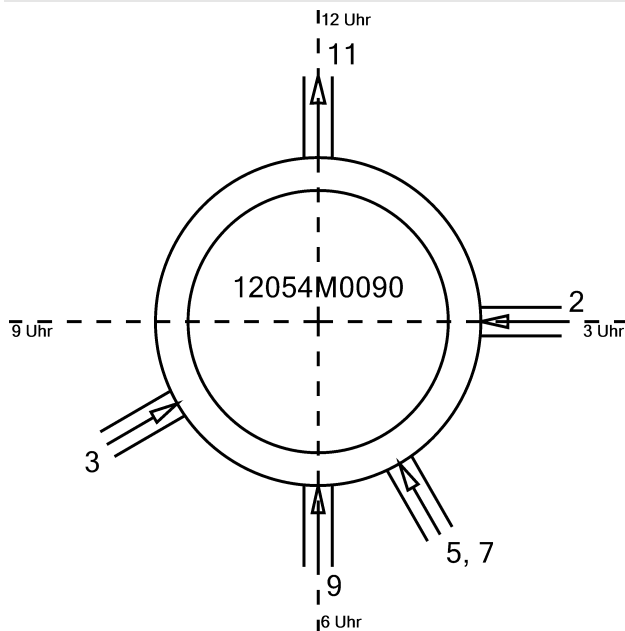

Abwicklung Schacht

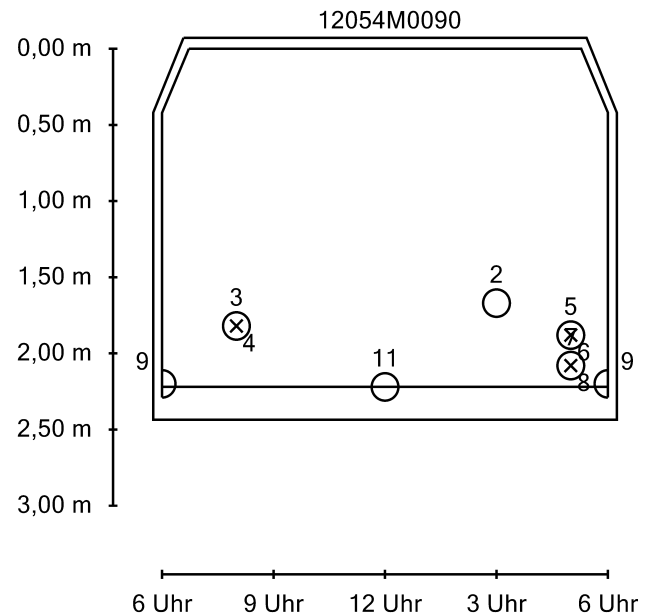



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12054M0090	Insp.datum	28.02.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Auf der Ramm		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Schmutzfänger unter Abdeckung,
vorhanden, nicht schadhaft

Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht
schadhaft



Foto 084

Video

Tiefe 0,10 m

Zustand DCM.A

Position

Datenträger

schadhafte Steighilfen, korrodiertes
Steigeisen, Anzahl = 4

schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, Anzahl =
4



Foto 085

Video

Tiefe 0,73 m

Zustand DAQ.C

Position

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12054M0090	Insp.datum	28.02.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Auf der Ramm		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 3; Anschlussleitung,
kreisförmig, entwässert in Schacht
oder Inspektionsöffnung, Höhe =
50mm

Pos: 3; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in
Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 50mm



Foto 093

Video

Tiefe 1,67 m

Zustand DCG.A.A

Position 3

Datenträger

Pos: 8; Anschlussleitung,
kreisförmig, entwässert in Schacht
oder Inspektionsöffnung, Höhe =
150mm

Pos: 8; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in
Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm



Foto 089

Video

Tiefe 1,82 m

Zustand DCG.A.A

Position 8

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12054M0090	Insp.datum	28.02.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Auf der Ramm		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 8; schadhafter Anschluss,
verstopft

Pos: 8; schadhafter Anschluss, verstopft



Foto 090

Video

Tiefe 1,82 m

Zustand DAH.E

Position 8

Datenträger

Pos: 5; Anschlussleitung,
kreisförmig, entwässert in Schacht
oder Inspektionsöffnung, Höhe =
150mm

Pos: 5; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in
Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm



Foto 091

Video

Tiefe 1,88 m

Zustand DCG.A.A

Position 5

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12054M0090	Insp.datum	28.02.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Auf der Ramm		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 5; schadhafter Anschluss,
verstopft

Pos: 5; schadhafter Anschluss, verstopft



Foto 092

Video

Tiefe 1,88 m

Zustand DAH.E

Position 5

Datenträger

Pos: 5; Anschlussleitung,
kreisförmig, entwässert in Schacht
oder Inspektionsöffnung, Höhe =
100mm

Pos: 5; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in
Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 100mm



Foto 094

Video

Tiefe 2,08 m

Zustand DCG.A.A

Position 5

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12054M0090	Insp.datum	28.02.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Auf der Ramm		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 5; schadhafter Anschluss,
beschädigt

Foto 095

Video

Tiefe 2,08 m

Zustand DAH.D

Position 5

Datenträger

Pos: 6; schadhafter Anschluss, beschädigt



Pos: 6; Anschlussleitung,
kreisförmig, entwässert in Schacht
oder Inspektionsöffnung, Höhe =
250mm

Foto 088

Video

Tiefe 2,20 m

Zustand DCG.A.A

Position 6

Datenträger

Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in
Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm





KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12054M0090	Insp.datum	28.02.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Auf der Ramm		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Auftritt, schadhaft

Auftritt, schadhaft



Foto 086

Video

Tiefe 2,22 m

Zustand DCH.A

Position

Datenträger

Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm

Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm



Foto 087

Video

Tiefe 2,22 m

Zustand DCG.A.B

Position 12

Datenträger