



KSM
UMWELTDIENSTE



Schacht-Stammdaten

Schacht 12191M0010

Rechtswert	357209,641	Sohlhöhe	392,028 mNN
Hochwert	5554920,373	Deckelhöhe	393,758 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe	1,73 m
Baujahr	2005
Status	vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar	

Lage

Ortsteil	Lutzerath
Straße	Fahrweg
Strang	
Lage Oberfläche	Geh-/Rad-/Wirtschaftsweg befestigt
Überschwem.geb.	
Kommentar Lage	

Sonstiges

Alte Objektbez.	12191M0010
Funktion	Kontrollschacht
Anzahl Deckel	1
Anzahl Anschl.	2
Einstiegshilfe	Nein
Art Einstiegshilfe	zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen	Eisen
Übergabeschacht	
Eigentum	

Umweltparameter

Abw.art Medium	Regenwasser
Abw.art WGS	
Bodenart	
Wasserschutz	
Grundwasser	

Abdeckung

Deckeltyp	mit Belüftungsöffnung	Schmutzfänger	Ja
Deckelform	rund	Anzahl Auflageringe	2
Länge Deckel	0,65 m	Höhe Auflageringe	22 cm
Breite Deckel	0,65 m	Material	unterschiedliche Werkstoffe
Abdeckungsklasse	Klasse C		

Aufbau

Form	rund	Abdeckplatte	Nein
Länge	1,00 m	Konus	Ja
Breite	1,00 m	Material	Beton
Höhe	1,10 m		

Untere Schachtzone

Form	rund	Übergangsplatte	Nein
Länge	1,00 m	Konus	Nein
Breite	1,00 m	Podest	Nein
Höhe	0,10 m	Material	Mauerwerk

Unterteil

Form	rund	Gerinneform	Kreis bis Kämpfer
Länge	1,00 m	Gerinnematerial	Beton
Breite	1,00 m	Material Unterteil	Beton
Höhe	0,30 m		



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 12191M0010

Rechtswert	357209,641	Sohlhöhe	392,028 mNN
Hochwert	5554920,373	Deckelhöhe	393,758 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe	1,73 m
Baujahr	2005
Status	vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar	

Lage

Ortsteil	Lutzerath
Straße	Fahrweg
Strang	
Lage Oberfläche	Geh-/Rad-/Wirtschaftsweg befestigt
Überschwem.geb.	
Kommentar Lage	

Sonstiges

Alte Objektbez.	12191M0010
Funktion	Kontrollschacht
Anzahl Deckel	1
Anzahl Anschl.	2
Einstiegshilfe	Nein
Art Einstiegshilfe	zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen	Eisen
Übergabeschacht	
Eigentum	

Umweltparameter

Abw.art Medium	Regenwasser
Abw.art WGS	
Bodenart	
Wasserschutz	
Grundwasser	

Abdeckung

Deckeltyp	mit Belüftungsöffnung	Schmutzfänger	Ja
Deckelform	rund	Anzahl Auflageringe	2
Länge Deckel	0,65 m	Höhe Auflageringe	22 cm
Breite Deckel	0,65 m	Material	unterschiedliche Werkstoffe
Abdeckungsklasse	Klasse C		

Aufbau

Form	rund	Abdeckplatte	Nein
Länge	1,00 m	Konus	Ja
Breite	1,00 m	Material	Beton
Höhe	1,10 m		

Untere Schachtzone

Form	rund	Übergangsplatte	Nein
Länge	1,00 m	Konus	Nein
Breite	1,00 m	Podest	Nein
Höhe	0,10 m	Material	Mauerwerk

Unterteil

Form	rund	Gerinneform	Kreis bis Kämpfer
Länge	1,00 m	Gerinnematerial	Beton
Breite	1,00 m	Material Unterteil	Beton
Höhe	0,30 m		

Schachtbericht

Schacht 12191M0010

Rechtswert 357209,641

Hochwert 5554920,373

Sohlhöhe 392,028 mNN

Deckelhöhe 393,758 mNN

Inspektion 05.11.2024

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur Mies

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
	640		0,00	DDB	A		Inspektionsanfang, Schachtanfang
	641		0,10	DCM.A	A		Pos: 12 - 12; Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
	642		0,10	DCM.A	A		Pos: 12 - 12; Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
1	644		0,12	DAO	B		Pos: 3 - 10; Boden sichtbar
2	643		0,12	DAR.Z	A		Pos: 12 - 12; Schäden an Abdeckung oder Rahmen, anderer Schaden, Unterbau Schachtabdeckung schadhaft/gemauert, nicht fachgerecht
			0,93	DCO.A	D		Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 1000mm, Breite = 1000mm
	645		1,43	CED.MA			Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Mauerwerk
	646		1,52	CED.B			Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Beton
3	647		1,60	DCA.B.Y	I		Pos: 7; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar, Anschluss in der Sohle
			1,60	DCG.A.A	I		Pos: 7; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm
4	648		1,76	DCA.B.Y	I		Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar, Anschluss in der Sohle
			1,76	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm
	649		1,76	DDB	J		Inspektionsende, Schachtende



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 12191M0010

Rechtswert 357209,641

Hochwert 5554920,373

Sohlhöhe 392,028 mNN

Deckelhöhe 393,758 mNN

Inspektion 05.11.2024

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur Mies

Bemerkung


Wetter kein Niederschlag

Temperatur


Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Grundriss Schacht

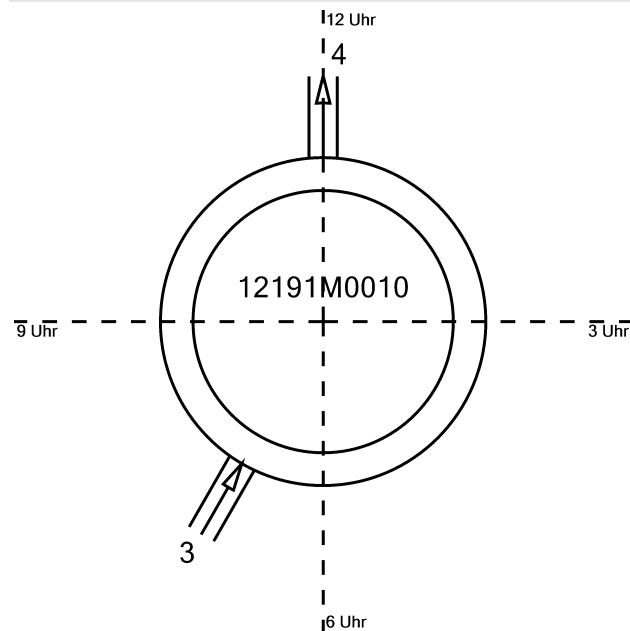

Abwicklung Schacht

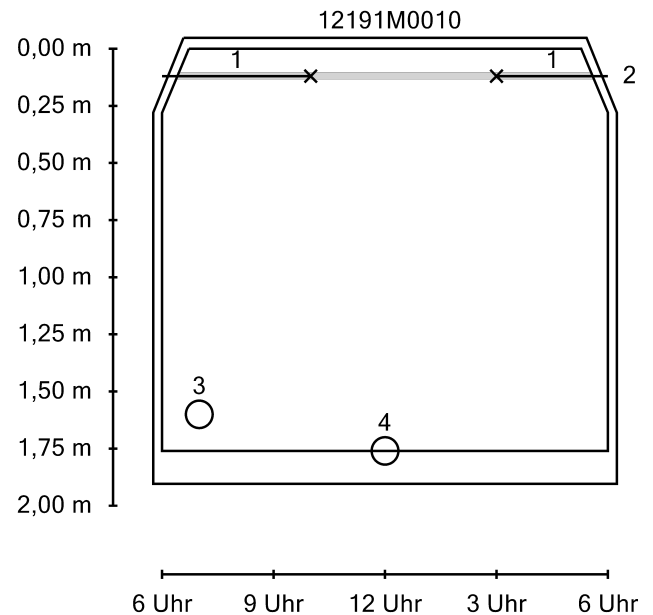



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12191M0010	Insp.datum	05.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Fahrweg		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Inspektionsanfang, Schachtanfang

Inspektionsanfang, Schachtanfang



Foto 640

Video

Tiefe 0,00 m

Zustand DDB

Position

Datenträger

Pos: 12 - 12; Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft

Foto 641

Video

Tiefe 0,10 m

Zustand DCM.A

Position 12 - 12

Datenträger





KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12191M0010	Insp.datum	05.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Fahrweg		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 12 - 12; Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft

Foto 642

Video

Tiefe 0,10 m

Zustand DCM.A

Position 12 - 12

Datenträger



Pos: 3 - 10; Boden sichtbar

Foto 644

Video

Tiefe 0,12 m

Zustand DAO

Position 3 - 10

Datenträger





KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht

12191M0010

Insp.datum

05.11.2024

Ort / Straße

Lutzerath / Fahrweg

Kanalart

Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil

Pos: 12 - 12; Schäden an Abdeckung oder Rahmen, anderer Schaden, Unterbau Schachtabdeckung schadhaft/gemauert, nicht fachgerec

Pos: 9; Schäden an Abdeckung oder Rahmen, anderer Schaden, Unterbau Schachtabdeckung schadhaft/gemauert, nicht fachgerecht

Foto

643

Video

Tiefe

0,12 m

Zustand

DAR.Z

Position

12 - 12

Datenträger



Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Mauerwerk

Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Mauerwerk

Foto

645

Video

Tiefe

1,43 m

Zustand

CED.MA

Position

Datenträger





KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12191M0010	Insp.datum	05.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Fahrweg		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Veränderte Grundlageninformation,
Werkstoff, Beton

Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Beton



Foto 646

Video

Tiefe 1,52 m

Zustand CED.B

Position

Datenträger

Pos: 7; freier Zulauf ins Gerinne,
nicht erkennbar, Anschluss in der
Sohle

Pos: 7; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar,
Anschluss in der Sohle



Foto 647

Video

Tiefe 1,60 m

Zustand DCA.B.Y

Position 7

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12191M0010	Insp.datum	05.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Fahrweg		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne,
nicht erkennbar, Anschluss in der
Sohle

Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar,
Anschluss in der Sohle

Foto 648

Video

Tiefe 1,76 m

Zustand DCA.B.Y

Position 12

Datenträger



Inspektionsende, Schachtende

Foto 649

Video

Tiefe 1,76 m

Zustand DDB

Position

Datenträger

