



KSM
UMWELTDIENSTE



Schacht-Stammdaten

Schacht 12219M0100

Rechtswert	357906,615	Sohlhöhe	423,716 mNN
Hochwert	5554623,675	Deckelhöhe	426,256 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe	2,54 m
Baujahr	
Status	vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar	

Lage

Ortsteil	Lutzerath
Straße	Römerstraße
Strang	
Lage Oberfläche	Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.	
Kommentar Lage	

Sonstiges

Alte Objektbez.	12219M0100
Funktion	Kontrollschacht
Anzahl Deckel	1
Anzahl Anschl.	6
Einstiegshilfe	Nein
Art Einstiegshilfe	zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen	Galvanisiertes Eisen
Übergabeschacht	
Eigentum	

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp	mit Belüftungsöffnung	Schmutzfänger	Ja
Deckelform	rund	Anzahl Auflageringe	3
Länge Deckel	0,65 m	Höhe Auflageringe	28 cm
Breite Deckel		Material	Beton
Abdeckungsklasse	Klasse B		

Aufbau

Form	rund	Abdeckplatte	
Länge	1,00 m	Konus	Ja
Breite	1,00 m	Material	Betonsegmente
Höhe	1,10 m		

Unterteil

Form	rund	Gerinneform	Kreis bis Kämpfer
Länge	1,00 m	Gerinnematerial	Beton
Breite	1,00 m	Material Unterteil	Betonsegmente
Höhe	1,44 m		



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 12219M0100

Rechtswert	357906,615	Sohlhöhe	423,716 mNN
Hochwert	5554623,675	Deckelhöhe	426,256 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe	2,54 m
Baujahr	
Status	vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar	

Lage

Ortsteil	Lutzerath
Straße	Römerstraße
Strang	
Lage Oberfläche	Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Überschwem.geb.	
Kommentar Lage	

Sonstiges

Alte Objektbez.	12219M0100
Funktion	Kontrollschacht
Anzahl Deckel	1
Anzahl Anschl.	6
Einstiegshilfe	Nein
Art Einstiegshilfe	zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen	Galvanisiertes Eisen
Übergabeschacht	
Eigentum	

Umweltparameter

Abw.art Medium
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp	mit Belüftungsöffnung	Schmutzfänger	Ja
Deckelform	rund	Anzahl Auflageringe	3
Länge Deckel	0,65 m	Höhe Auflageringe	28 cm
Breite Deckel		Material	Beton
Abdeckungsklasse	Klasse B		

Aufbau

Form	rund	Abdeckplatte	
Länge	1,00 m	Konus	Ja
Breite	1,00 m	Material	Betonsegmente
Höhe	1,10 m		

Unterteil

Form	rund	Gerinneform	Kreis bis Kämpfer
Länge	1,00 m	Gerinnematerial	Beton
Breite	1,00 m	Material Unterteil	Betonsegmente
Höhe	1,44 m		

Schachtbericht

Schacht 12219M0100

Rechtswert 357906,615

Hochwert 5554623,675

Sohlhöhe 423,716 mNN

Deckelhöhe 426,256 mNN

Inspektion 27.02.2025

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur Mies

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
			0,00	DDB	A		Anfang (1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang
			0,00	DCO.A	A		Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 650mm
			1,10	DCO.A	F		Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 1000mm
1			1,46	DCA.B	F		Pos: 6; freier Zulauf ins Gerinne
	226		1,46	DCG.A.A	F		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
2	227		1,46	DAH.E	F		Pos: 6; schadhafter Anschluss, verstopft
3			1,51	DCA.B	F		Pos: 3; freier Zulauf ins Gerinne
	228		1,51	DCG.A.A	F		Pos: 3; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm
4	229		1,51	DAG	F		Pos: 3; einragender Anschluss, einr. Länge = 50mm
5			1,99	DCA.B	F		Pos: 2; freier Zulauf ins Gerinne
	230		1,99	DCG.A.A	F		Pos: 2; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
6			2,52	DCA.B	F		Pos: 6; freier Zulauf ins Gerinne
	233		2,52	DCG.A.A	F		Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
7	234		2,52	DAF.B.A	F	A	Pos: 11 - 1; Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanisch, an Verbindung
8			2,54	DCA.Z	F		Pos: 9; anderer Anschluss, Notablauf
	232		2,54	DCG.A.B	F		Pos: 9; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm, Notablauf
9			2,54	DCA.B	F		Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne
	231		2,54	DCG.A.B	F		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm
			2,54	DDB	F		Ende(1): allgemeine Anmerkung, Inspektionsende



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 12219M0100

Rechtswert 357906,615

Hochwert 5554623,675

Sohlhöhe 423,716 mNN

Deckelhöhe 426,256 mNN

Inspektion 27.02.2025

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur Mies

Bemerkung


Wetter kein Niederschlag

Temperatur


Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Grundriss Schacht

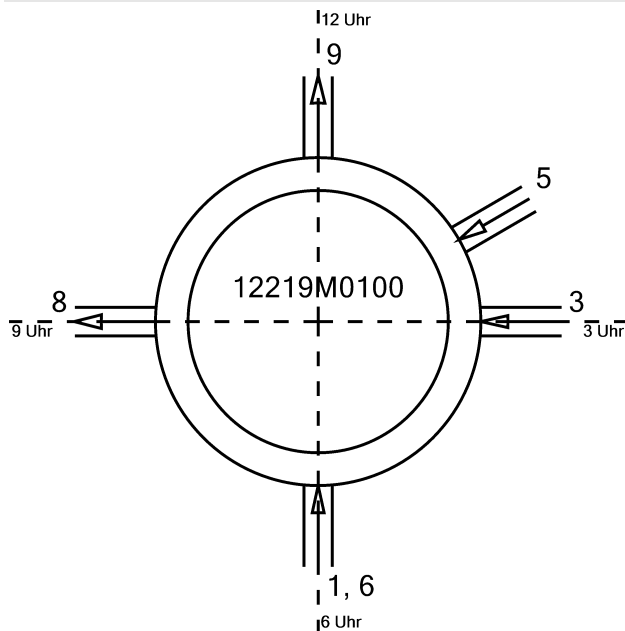

Abwicklung Schacht

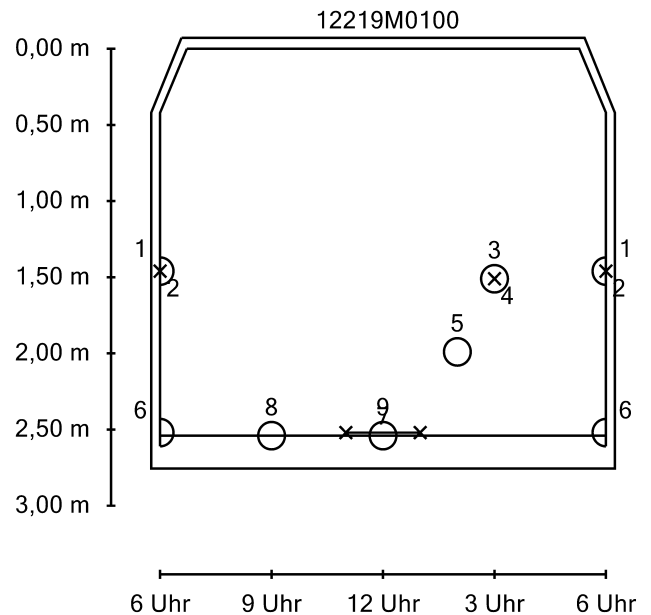



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12219M0100	Insp.datum	27.02.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Römerstraße		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 6; Anschlussleitung,
kreisförmig, entwässert in Schacht
oder Inspektionsöffnung, Höhe =
300mm

Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in
Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm



Foto 226

Video

Tiefe 1,46 m

Zustand DCG.A.A

Position 6

Datenträger

Pos: 6; schadhafter Anschluss,
verstopft

Pos: 6; schadhafter Anschluss, verstopft



Foto 227

Video

Tiefe 1,46 m

Zustand DAH.E

Position 6

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12219M0100	Insp.datum	27.02.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Römerstraße		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 3; Anschlussleitung,
kreisförmig, entwässert in Schacht
oder Inspektionsöffnung, Höhe =
150mm

Foto 228

Video

Tiefe 1,51 m

Zustand DCG.A.A

Position 3

Datenträger

Pos: 3; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in
Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 150mm



Pos: 3; einragender Anschluss, einr.
Länge = 50mm

Foto 229

Video

Tiefe 1,51 m

Zustand **DAG**

Position 3

Datenträger

Pos: 3; einragender Anschluss, einr. Länge = 50mm





KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12219M0100	Insp.datum	27.02.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Römerstraße		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 2; Anschlussleitung,
kreisförmig, entwässert in Schacht
oder Inspektionsöffnung, Höhe =
300mm

Pos: 2; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in
Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm



Foto 230

Video

Tiefe 1,99 m

Zustand DCG.A.A

Position 2

Datenträger

Pos: 6; Anschlussleitung,
kreisförmig, entwässert in Schacht
oder Inspektionsöffnung, Höhe =
300mm

Pos: 6; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in
Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 250mm



Foto 233

Video

Tiefe 2,52 m

Zustand DCG.A.A

Position 6

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12219M0100	Insp.datum	27.02.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Römerstraße		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 11 - 1; Oberflächenschaden,
Abplatzung, mechanisch, an
Verbindung

Pos: 11 - 1; Oberflächenschaden, Abplatzung,
mechanisch, an Verbindung



Foto 234

Video

Tiefe 2,52 m

Zustand DAF.B.A

Position 11 - 1

Datenträger

[Verbindung](#)

Pos: 9; Anschlussleitung,
kreisförmig, entwässert aus Schacht
oder Inspektionsöffnung, Höhe =
300mm, Notablauf

Pos: 9; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus
Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm,
Notablauf



Foto 232

Video

Tiefe 2,54 m

Zustand DCG.A.B

Position 9

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12219M0100	Insp.datum	27.02.2025
Ort / Straße	Lutzerath / Römerstraße		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 12; Anschlussleitung,
kreisförmig, entwässert aus Schacht
oder Inspektionsöffnung, Höhe =
300mm

Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus
Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 300mm

Foto **231**

Video

Tiefe 2,54 m

Zustand DCG.A.B

Position 12

Datenträger

