

Schacht-Stammdaten

Schacht 12240M0720

Rechtswert	357829,355	Sohlhöhe	405,159 mNN
Hochwert	5555046,924	Deckelhöhe	407,159 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe	2,00 m
Baujahr	2005
Status	vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar	Ausgleichsringe nicht fachgerecht

Lage

Ortsteil	Lutzerath
Straße	Trierer Strasse
Strang	
Lage Oberfläche	Garten-/Grünfläche
Überschwem.geb.	
Kommentar Lage	

Sonstiges

Alte Objektbez.	12240M0720
Funktion	Verbindungsschacht
Anzahl Deckel	1
Anzahl Anschl.	5
Einstiegshilfe	Nein
Art Einstiegshilfe	zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen	Eisen
Übergabeschacht	
Eigentum	

Umweltparameter

Abw.art Medium	häuslich
Abw.art WGS	
Bodenart	
Wasserschutz	
Grundwasser	

Abdeckung

Deckeltyp	ohne Belüftungsöffnung (geschlossen)	Schmutzfänger	Ja
Deckelform	rund	Anzahl Auflageringe	1
Länge Deckel	0,65 m	Höhe Auflageringe	6 cm
Breite Deckel	0,65 m	Material	unterschiedliche Werkstoffe
Abdeckungsklasse	Klasse D		

Aufbau

Form	rund	Abdeckplatte	Nein
Länge	1,20 m	Konus	Ja
Breite	1,20 m	Material	Beton
Höhe	0,60 m		

Untere Schachtzone

Form	rund	Übergangsplatte	Nein
Länge	1,20 m	Konus	Nein
Breite	1,20 m	Podest	Nein
Höhe	0,50 m	Material	Beton

Unterteil

Form	rund	Gerinneform	Kreis bis Scheitel
Länge	1,20 m	Gerinnematerial	Beton
Breite	1,20 m	Material Unterteil	Beton
Höhe	0,65 m		

Schachtbericht

Schacht 12240M0720

Rechtswert 357829,355
Hochwert 5555046,924

Sohlhöhe 405,159 mNN
Deckelhöhe 407,159 mNN

Stammdaten allgemein

Schachttiefe 2,00 m
Baujahr 2005
Status vorhanden (in Betrieb)
Kanalsystem Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Kommentar Ausgleichsrings nicht fachgerecht

Lage

Ortsteil Lutzerath
Straße Trierer Strasse
Strang
Lage Oberfläche Garten-/Grünfläche
Überschwem.geb.
Kommentar Lage

Sonstiges

Alte Objektbez. 12240M0720
Funktion Verbindungsschacht
Anzahl Deckel 1
Anzahl Anschl. 5
Einstiegshilfe Nein
Art Einstiegshilfe zweiläufiger Steigeisengang
Mat. Steighilfen Eisen
Übergabeschacht
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
Abw.art WGS
Bodenart
Wasserschutz
Grundwasser

Abdeckung

Deckeltyp ohne Belüftungsöffnung (geschlossen)
Deckelform rund
Länge Deckel 0,65 m
Breite Deckel 0,65 m
Abdeckungsklasse Klasse D

Schmutzfänger Ja
Anzahl Auflageringe 1
Höhe Auflageringe 6 cm
Material unterschiedliche Werkstoffe

Aufbau

Form rund
Länge 1,20 m
Breite 1,20 m
Höhe 0,60 m

Abdeckplatte Nein
Konus Ja
Material Beton

Untere Schachtzone

Form rund
Länge 1,20 m
Breite 1,20 m
Höhe 0,50 m

Übergangsplatte Nein
Konus Nein
Podest Nein
Material Beton

Unterteil

Form rund
Länge 1,20 m
Breite 1,20 m
Höhe 0,65 m

Gerinneform Kreis bis Scheitel
Gerinnematerial Beton
Material Unterteil Beton



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 12240M0720

Rechtswert 357829,355

Hochwert 5555046,924

Sohlhöhe 405,159 mNN

Deckelhöhe 407,159 mNN

Inspektion 06.11.2024

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur Mies

Bemerkung

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Nr.	Foto	Video	Tiefe	Zustand	Ber.	V	Beschreibung
	1116		0,00	DDB	A		Inspektionsanfang, Schachtanfang
	1117		0,11	DCM.A	A		Pos: 12 - 12; Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft
1	1119		0,16	DAC.B	B		Pos: 4; fehlende Teile, Länge = 60mm
2	1118		0,16	DAR.Z	A		Pos: 12 - 12; Schäden an Abdeckung oder Rahmen, anderer Schaden, Auflagering gebrochen
			0,83	DCO.A	D		Querschnitt, kreisförmig, Höhe = 1000mm, Breite = 1000mm
3	1120		0,92	DAQ.B	F		Pos: 4; schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, Anzahl = 1, Abstand letztes Steigeisen zum Auftritt > 50 cm
4	1121		1,46	DCA.A.A	H		Pos: 5; Anschluss im Auftritt, Gerinne im Auftritt
			1,46	DCG.A.A	H		Pos: 5; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 200mm
5	1122		1,46	DAG	H		Pos: 5; einragender Anschluss, einr. Länge = 320mm
6	1123		1,46	DAH.D	H		Pos: 5; schadhafter Anschluss, beschädigt
	1127		1,54	DCB.Z	I		Pos: 6; punktuelle Reparatur, Reparatur an Bauteilwandung, Andere Reparaturtechnik, Loch im Gerinne mit Mauerwerk verschlossen
7	1129		1,81	DCA.A.D	H		Pos: 4; Anschluss im Auftritt, Rohr unter dem Auftritt
			1,81	DCG.A.A	H		Pos: 4; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 200mm
8	1131		1,87	DCA.A.D	H		Pos: 3; Anschluss im Auftritt, Rohr unter dem Auftritt
			1,87	DCG.A.A	H		Pos: 3; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 100mm
9	1132		1,87	DAG	H		Pos: 3; einragender Anschluss, einr. Länge = 1120mm
10	1124		1,87	DCA.B.Y	I		Pos: 7; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar, Anschluss in der Sohle
			1,87	DCG.A.A	I		Pos: 7; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 600mm
11	1128		1,87	DBB.A	I		Pos: 7; anhaftende Stoffe, Inkrustation, Stärke = 1mm
12	1125		2,00	DCA.B.Y	I		Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar, Anschluss in der Sohle
			2,00	DCG.A.B	I		Pos: 12; Anschlussleitung, kreisförmig, entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung, Höhe = 700mm
	1126		2,00	DDB	J		Inspektionsende, Schachtende



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbericht

Schacht 12240M0720

Rechtswert 357829,355

Hochwert 5555046,924

Sohlhöhe 405,159 mNN

Deckelhöhe 407,159 mNN

Inspektion 06.11.2024

Vertikaler Bezug Oberkante der Abdeckung

Bezug am Umfang niedrigstes abgehendes Rohr bei 12 Uhr

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Inspekteur Mies

Bemerkung


Wetter kein Niederschlag

Temperatur


Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Reinigung Ja

Grundriss Schacht

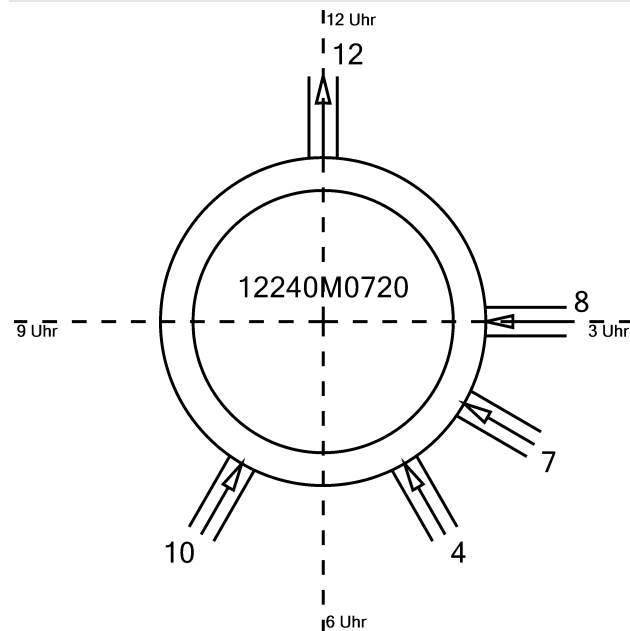

Abwicklung Schacht

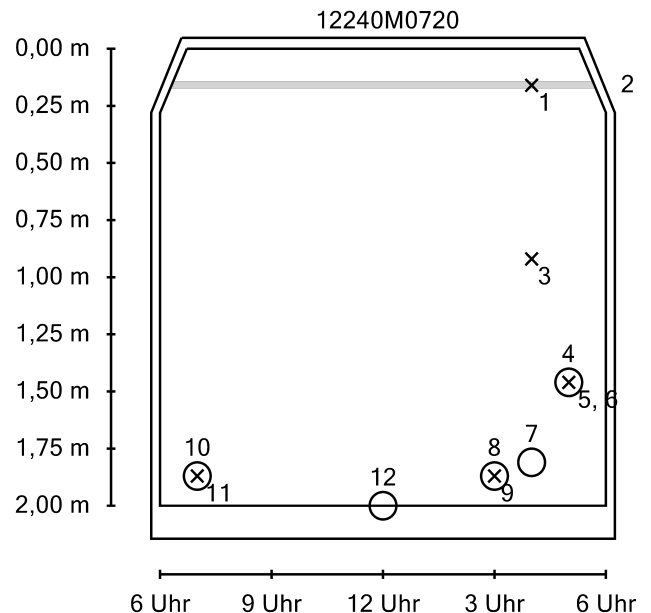



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12240M0720	Insp.datum	06.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Trierer Strasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Inspektionsanfang, Schachtanfang

Foto 1116

Video

Tiefe 0,00 m

Zustand DDB

Position

Datenträger



Pos: 12 - 12; Schmutzfänger unter Abdeckung, vorhanden, nicht schadhaft

Foto 1117

Video

Tiefe 0,11 m

Zustand DCM.A

Position 12 - 12

Datenträger





KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12240M0720	Insp.datum	06.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Trierer Strasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 4; fehlende Teile, Länge = 60mm

Foto 1119

Video

Tiefe 0,16 m

Zustand DAC.B

Position 4

Datenträger



Pos: 12 - 12; Schäden an Abdeckung oder Rahmen, anderer Schaden, Auflagering gebrochen

Pos: 4; Schäden an Abdeckung oder Rahmen, anderer Schaden, Auflagering gebrochen

Foto 1118

Video

Tiefe 0,16 m

Zustand DAR.Z

Position 12 - 12

Datenträger





KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12240M0720	Insp.datum	06.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Trierer Strasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 4; schadhafte Steighilfen,
fehlendes Steigeisen, Anzahl = 1,
Abstand letztes Steigeisen zum
Auftritt > 50 cm

Pos: 4; schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen,
Anzahl = 1, Abstand letztes Steigeisen zum Auftritt > 50
cm



Foto 1120

Video

Tiefe 0,92 m

Zustand DAQ.B

Position 4

Datenträger

Pos: 5; Anschluss im Auftritt, Gerinne
im Auftritt



Foto 1121

Video

Tiefe 1,46 m

Zustand DCA.A.A

Position 5

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12240M0720	Insp.datum	06.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Trierer Strasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 5; einragender Anschluss, einr.
Länge = 320mm

Pos: 5; einragender Anschluss, einr. Länge = 320mm



Foto 1122

Video

Tiefe 1,46 m

Zustand DAG

Position 5

Datenträger

Pos: 5; schadhafter Anschluss,
beschädigt

Pos: 5; schadhafter Anschluss, beschädigt



Foto 1123

Video

Tiefe 1,46 m

Zustand DAH.D

Position 5

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12240M0720	Insp.datum	06.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Trierer Strasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 6; punktuelle Reparatur,
Reparatur an Bauteilwandung,
Andere Reparaturtechnik, Loch im
Gerinne mit Mauerwerk
verschlossen



Foto 1127

Video

Tiefe 1,54 m

Zustand DCB.Z

Position 6

Datenträger

Pos: 4; Anschluss im Auftritt, Rohr
unter dem Auftritt

Pos: 6; Anschluss im Auftritt, Rohr unter dem Auftritt



Foto 1129

Video

Tiefe 1,81 m

Zustand DCA.A.D

Position 4

Datenträger

Schachtbildbericht

Schacht	12240M0720	Insp.datum	06.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Trierer Strasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 3; Anschluss im Auftritt, Rohr unter dem Auftritt

Pos: 3; Anschluss im Auftritt, Rohr unter dem Auftritt



Foto 1131

Video

Tiefe 1,87 m

Zustand DCA.A.D

Position 3

Datenträger

Pos: 3; einragender Anschluss, einr.
Länge = 1120mm



Foto 1132

Video

Tiefe 1,87 m

Zustand **DAG**

Position 3

Datenträger



KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12240M0720	Insp.datum	06.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Trierer Strasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 7; freier Zulauf ins Gerinne,
nicht erkennbar, Anschluss in der
Sohle

Pos: 7; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar,
Anschluss in der Sohle

Foto 1124

Video

Tiefe 1,87 m

Zustand DCA.B.Y

Position 7

Datenträger



Pos: 7; anhaftende Stoffe,
Inkrustation, Stärke = 1mm

Foto 1128

Video

Tiefe 1,87 m

Zustand DBB.A

Position 7

Datenträger





KSM
UMWELTDIENSTE



Schachtbildbericht

Schacht	12240M0720	Insp.datum	06.11.2024
Ort / Straße	Lutzerath / Trierer Strasse		
Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil		

Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne,
nicht erkennbar, Anschluss in der
Sohle

Pos: 12; freier Zulauf ins Gerinne, nicht erkennbar,
Anschluss in der Sohle

Foto 1125

Video

Tiefe 2,00 m

Zustand DCA.B.Y

Position 12

Datenträger



Inspektionsende, Schachtende

Foto 1126

Video

Tiefe 2,00 m

Zustand DDB

Position

Datenträger

